جميع اعطال جولد ستار ٢٠٠ قناه



khamis54

GoldStar

جميع اعطال جولد ستار ۲۰۰ قناه

السلام عليكم مهندسينا الافاضل

لقد جمعت جميع الاعطال من جميع المنتديات العربيه علي الواقع العملي في المشاركات

وهي توضح العطل وخطوات الأصلاح والارشادات للوصول للعطل

ولقد تم تصنيف الاعطال حسب نوع الجهاز اليوم ان شاء الله سيكون جولدستار ٢٠٠٠ قناه

الماركه المشهوره بالوطن العربي



جولدستار بة الايسهات-DSM221 119SP==M52771ASP =TDA2030==TDA9302H==L7805 البور منة المحالات المحالة الم

العجينة 1801 الجهاز لد البور مضاء والفولتيات تمام وترانسستور البور والاين سلام وعلي ترانسستور الاين ١٢٠ فولت ولكن التلفزيون لم ياخذ البلصة من الريموت ولا المفاتيح والفولتيات موجودة علي علبة التيونر وانا اشك في العجينة 1801 سليم ارجوكم الافادة وال 1817 سليم ارجوكم الافادة مشاركه

اخى كده دائرة البور سليمة و m801 سليم تاكد من الترانستور رقم T721 و زنير D721 و D735

وايضا ممكن يكون المشكلة في الميكرو في طرف ٢٥ و ٢٦ الرد

تم تغير ايس الممري برقم اخر لان رقمة ممسوح وليس الرقم ظاهر علية تم خرج الاتش بي وجاب خط وتم تغير ايس الفرتكل والمكثفات وفردة الشاشة لكن عمليات الايس الممري غير كاملة ارجو من سيادتكم التكرم بكتابة الرقم الاصلي لانة كان العيب الاساسى منة لانة كان لاغى جميع العمليات

مشاركه

تأكد من سلامة الريموت والسينسور لان هذا الجهاز اذا تام غلقه من الريموت لا يفتح ابدا الا من الريموت الرد

هل هناك حل لهذة المشكلة مثلا لو الريموت تالف ولا يفتح من البرستات او لايوجد ريموت ارجوكم شرح طريقة فتح التلفزيون من الزراير ويستمر العمل من البرستات والريموت اذا وجد وهل رقم ايسي الممري هو M24C04 وهل هذا الرقم صحيح وان لم يكن فما هو الرقم

مع تحیات عماد ابو فادی http://www.fadytvsat.net/vb TV مع تحیات عماد ابو فادی

مشاركه

جولد ستار ۲۰۰ قناة ريموت برنس ۲۱ يشتغل بداله وتفتح القوائم وتلغى كلمة فتح أمام صورة الطفل الذاكرة \$ CO4۲٤

ويلزم شحنها وأحتمال كبير تعمل البرسات بعد شحنها احتمال الذاكرة كانت سليمة والبرسات مغلقة من الريموت والريموت غير موجدود لديك لفتح التليفزيون أو الريموت موجود وليس له تأثير لأن السينسور السبب (تالف (

العطل الثاني

ارجو الافاده في تركيب دايره باور لجهاز جولد ستار ٢٠٠ قناه

دايره الباور الخاصه به بها الدايره المطبوعه 108m وليست موجوده في السوق ومعروفه بدايره الباور في التليفزيون برنس

وانا الان جاهز لتركيب دايره باور خارجيه للجهاز ارجو الافاده ايه العناصر اللي المفروض اشيلها مع العلم ان خرج دايره باور الجهاز

10 1فونت

12+فولت

12-فولت (بلسالب (

مشاركه

طريقه التوصيل

الخطوات

رفع محول الشوبر نهائي من الجهاز توصيل الدائره الخارجيه بسلك مكان الشوبر اهم الملاحظات

منتدیات فادی http://www.fadytvsat.net/vb TV مع تحیات عماد ابو فادی

غلق نقطه ۱۰+۱۰ معا وتوصيلها بالجهد ۱۶ فولت الدائره ذات 2 الارضي



العطل الثالث

الاوديو والفيديو لا يعمل في الجهاز وعندما اضغط علي زر av في الريموت كنترول لا تؤثر و تعطي نفس القناه التي كانت عليها من قبل فما هي الصيانة

مشاركه

اعد شحن المومرى من جديد وسوف يعمل معك جيداً مشاركه

اضغط على OK لمدة ثلاث ثوانى

سوف تظهر لك كلمة Eeprom confirm

بعدها اضغط على + vol يتحول الجهاز الى حالة

افتح الجهاز سيرجع الى ضبط المصنع الى نطح المصنع الله يفلح يتم قياس خروج الامر من البروسيسور والتاكيد على وجود جهد التغذية على متكاملة الاوديو فيديو اذا كانا مظبوطين فهذا يعنى تلف المتكاملة



العطل الرابع

فی جهاز کاترون ۱۲ بوصه یعمل بموسفت وکارته

الجهاز الليد يضى لمده ثانيتين ثم تطفى قمت بتغيير الترانزيستور

الترانزيستور بيسخن جدا وبعد مرورشغل نصف ساعه يطفىء ويعمل لوحده

منتدیات فادی http://www.fadytvsat.net/vb TV مع تحیات عماد ابو فادی ³

مشاركه

الترانزيستور المذكور نوعيته فى السوق رديئة وهتلقيه تلف مرة أخرة

أعمل شورت بين عود وجربه فترة وهيمشى الحال تمام مشاركه

غير رقم الترانستور A940 وسيعمل جيدا لقيت اكتر من ترانزيستور بديل واحسن من A1273 وهما

A966 & A928A & A910

دول شغالین تمام ومش بیسخنو



العطل الخامس

جهاز جولد ستار ۲۰۰ قناة عطل في دائرة الباور تم تغير

الموسفت (FS3KM)

وتغير اللوحة المطبوعة وتغير الزنر ٢٧ فولت وقياس كل المقاومات الموجودة في الدائرة اتضح انها سليمة وعند توصيل الكهرباءيرفع الجهاز ثم يكتم وتطفىء لمبة البيان ملحوظة

تم تجربة الجهاز على دائرة باور خارجية اشتغل الجهاز مشاركه

ياريت الموسفت يكون ٥ أو ٧ نغير المكثفات والفوتو

يتم تغير مكثف 100 ميكرو ٢٠٠ فولت علي خط خروج

مع تحيات عماد ابو فادى ° http://www.fadytvsat.net/vb مع تحيات عماد ابو فادى

الشوبر بدون قياس



العطل السادس الجولد ستار

موديل CF20A86A موديل M52771ASP المذبذب بريسيسور DSM225-050SP

من البداية وبالتفصيل جانى الزبون وقال الجهاز عمل فرقعة وطفى بالكشف السريع على الجهاز وبالنظر على القطع كلة سليم وتمام ولمبة البيان منورة وزى الفل ولكن الجهاز لا يعمل ؟ ما تم من قياسات خرج التشوير

خرج فولت من طرف ١١ من بعد الملك والديود D880 بالقياس ١١٥ فولت خرج فولت من طرف ١١ من بعد المقاومة R893والديود كرج فولت من طرف ١١ من بعد المقاومة R893والديود

خرج فولت من طرف ۱۰ من بعد المقاومة R890 والديود D890بالقياس ۱۰ فولت مكبر الهورزنتال سليم + الجهد واصل الى محول الدريف مكبر الهورزنتال سليم + الجهد واصل الى محول الدريف (DRIVE -H)الترنزيستور الخاص بة سليم قلت اشوف نبضة الهرزنتال من على طرف ۱۲ فى المتكاملة عيرموجود زيرو فولت... طيب اشوف جهد ال VCC ال وفولت على رجل ۲۲ فى نفس

مع تحیات عماد ابو فادی http://www.fadytvsat.net/vb TV مع تحیات عماد ابو فادی

المتكاملة ايضا غير موجود ...على الفور قمت بنزع الميمورى ورقمة ٢٤ 08 كووضع واحد من العلبة مكانة مش فاكر مشحون باية (معنديش ملف هذا الموديل وضعت فيشة الجهاز على السرية مع تعليق الافو على خرج الشوير...

سمعت صوت فرقعة ضغط عالى و فى نفس الوقت اضائة شديدة للمبة السريا

بسرعة نزعت الفيشة . ومن بعد تفريغ الشاشة قمت بنزع كابل السلامة السلامة هذا خوف على الشاشة هذا خوف على الشاشة ثم من جديد وضعت الفيشة على السريا .. صوت عالى جداً لل السلامي نفس الوقت اضائة عالية للمبة السريا ثم ينطفى الجهاز للحظة لا اقل .ثم صوت عالى جداً لل HT في نفس الوقت اضائة عالية للمبة السريا ثم ينطفى الجهاز .. ومع الوقت اضائة عالية للمبة السريا ثم ينطفى الجهاز .. ومع ملاحظتى لقياس البور في نفس الاثناء ارتفاع الفولت الى ١١٥ ثم ٨٠ كل هذة التقلبات بسرعة جداً

ومتلاحقة

قلت يا مسهل الحال يارب لم اجرب بور خارجى لما نشوف اخرتها مع الجهاز

قمت بتشفيط اطراف التشوير من ناحية دخل البور ورفع وميلان التشوير حتى خروج الاطراف من فتحات الشاسية .. وطبعا

تركت اطراف الخرج كما هى موصلة على الشاسية.... جهزت دخل وحدة البور الخارجية بال ٣٠٠ فولت من المكثف الكبير ثم تم توصيل ارضى البور الخارجى بارضى التشوبر بالجهاز وطرف ال ١١٠ للبور الخارجى بطرف التشبر رقم ١٤

بالجهاز... لحد كدة كويس .. كل دة وما زال كبل ال HT خارج الشاشة...

قلت يا هادى ... وصلت كابل ال HT في مكانة حتيط الفيشة على السريا والحمد الله اشتغل الجهاز تمام التمام مع ان الميمورى الى ركبتة مش بتاعة ولكنى لم اقم بتجربة القنوات والبحث ولكن من الواضح مافيش مشكلة وقلت اغير البور طبعا بالاصلى صوت الفرقعة الى سمعها الزبون انا سمعتها من بعد تركيب الميمور الفاضى

وكانت فرقعة ال ht كان عالى جدا اول ما الزبون قلى فرقعة انا قلت اكيد البور وبعد فتح الجهاز وجد ان قطع البور كلها شكلها زى الفل وبصراحة انا فى البداية شكيت فى الاين والى اكد الشكوك من بعد قيام الجهاز وجود الضغط العالى عالى جدا مع التقطيع .. لكن الشك تحول للبور وتجربة البور الخارجى حسم الامر

مشاركه

بالفعل اخى اتشبة البور هى المسؤولة عن هذة اللخبطة فى البور

الرد

ساقوم بتغييرها هي اولا واقوم بالتجربة ملخص العطل

الجهاز ميت ولمبة البيان مضيئة وكما ذكرنا الفولتيات خرج التشوير كلها شبة طبيعية

فمن الطبيعى البحث عن العطل فى قسم الهروزنتال وجدنا المكبر سليم ولا يوجد نبضة هورزنتال ولايوجد فولت على اى سى المذبذب ومن بعد نزع الميمورى اشتغل الجهاز ولكن مسحوب بصوت فرقعة ضغط عالى مع تقطيع فى التشغيل ومن بعد اختبار الجهاز على بور خارجى اشتغل الجهاز بكفائة عالية فتأكدنا من عطل البور

فكان البحث عن العطل في دائرة البور

من المعروف عن S5KM انها يتكون شورت او فتح او

مع تحيات عماد ابو فادي http://www.fadytvsat.net/vb مع تحيات عماد ابو فادي ٨

مفرقعة وهى غير ذلك هنا فسبتها فى حلها وايضا تشبة البور دائما نجدها بها شيئ مدخن او مفرقع نتيجة

ضرب الS5K

ولكن قمت بتغيرها للتأكد ولكن طلعت بريئة المذنب في مكان اخر

مقاومة شغلتنى فى الجهاز أكثر من ساعتين هذة المقاومة غيرت من طبعها من ٣٩ ك الى ١٣٠ ك



العطل السابع

تلفزيون كاترون ١٤ بوصة يشتغل لحظات ويفصل بور وبعد قليل افتح البور يشتغل لحظات ويفصل وهكذا على ما اظن بة حماية فارجو من قابل هذا العطل في هذا الجهاز بالزات فالبتفضل بالرد

ای سیهاتةdsm 225-050sb

يوجد ملحوظة الجهاز يعمل دون توصل الاريال وعند توصيل الاريال يعمل لحظات صوت وصورة ويظهر صوت من الدى لاين ثم يفصل واذا تركت الاريال وفصلت الدفليكشن يعمل صوت وتوجد النقطة في منتصف الشاشة قست اليوك مشاركه إما لحامات دراي في منطقه الهورزنتل أه خرج عالى من دائره الداه، تغير المكثفات الصغيرة ناحيه

أو خرج عالى من دائره الباور تغير المكثفات الصغيره ناحيه الدخول

أو مكثف ال ١٨٠ فولت من اللاين الى سوكت الشاشه غير مكثف ال ١٨٠ فولت على تيار الفديو من اللاين غير مكثف صغير على تيار ترانس الدرايف ونرى مايحدث الرد

قمت بتغير المكثفات والوضع كما هو لكن ١١٠ وصلين حتى المكثف ١٦٠ بعدها بيدخلو على زنر ٣٣ فولت والفولت على

منتدیات فادی http://www.fadytvsat.net/vb TV مع تحیات عماد ابو فادی ۹

الدى لين ٥٥ بدل من ال 110 ولكن بعد الزنر ال٣٣ لا يوجد فولتات رغم انة واصل على ال ١١٠ فى الدى لاين واذا غيرتة اسمع صوت تكتكة ليست من السماعة وبعدها يحترق اعيد الزنر القديم يرجع الوضع كما كان

مشاركه

من المفترض انك قست ال ١٠٠ افولت على المكثف الخاص بها ولابد من تواجد نفس الجهد على طرف اللاين 🗗 وايضا طرف المجمع من الباور هوريزنتال

والزنر ال٣٣فولت ياخذ جهد من ال١١٠عبر مقاومه عاليه (١١٠)ولابد من وجود ال٠٣فولت على كاثوده

فمالذى يخفض الجهد على الباور هوريزنتال وبالتالى على دخل الزنر

وانت تقول ان الجهاز يعمل قليلا ثم يغلق هل لاحظت انه في حالة الاغلاق الباور هوريزنتال يسخن وبالتالى الجهد ينخفض عليه

الرد

العطل دة علاجة كما تفضلتم ورديتم علية لكن من الصعب انى ارد بعد كل محاولة لانة جهاز مش طبيعى الشكل جولدى والشاسية يشبة الجولدى والبرنس ومكتوب علية كاترون لو مكنتش اول واحد فتحة كنت قولت انة متجمع على اليد ويشاء الله ان يجيلى جهاز مثلة وعن طريقة اتحلت المشكلة الغريب في الامر انة بعيد عن الاماكن اللى فكرنا فيها جميعا لكن بيتحكم فيها

وجد ترانزوستور رقمة **a733** ورقمة على الوحة ٧٢١ لقيت مكانة شبة ساخن بدلتة من الجهاز الاخر للتجربة فقط لقيت العطل كان منة ولو انى مش فهمة لكن الحمد لله تم الاصلاح



العطل الثامن تليفزيون جولد ستار ٢٠٠ قناة

في حالة قطع الجهاز باور وتلف الموسفت ks5km

يراعى تغيير الزينر ٢٨فولت الموجود بجوار الموسفت ويمكن استبدال الموسفت الله الله الموسفت الله الله وتغير الفوتو كبلر ، واى سى الصوت يسبب تلف دائرة البور باستمرار



العطل التاسع المعلمة وهي المتخدمت طريقة الدخول الى القائمة وهي

menu 3849

or 3546

ولكن للاسف لم يفتح السرفيس مود

ولكن عندما اضغط Ok لمدة الثواني يفتح معي استعادة ضبط المصنع بس للاسف لايوجد تغير في العطل يوجد عيب في الفتركل الصورة ناقصة من فوق ومن تحت مقدار

۲سم و**۷**

لا يستجب للدخل الصوت والصورة ويعطي محطة RF فهل هناك طريقة عند الاخوة لفتح السيرفيس مود او الحل لهذة المشكلة

وارقام المتكاملات هي

DSM-225-050SP

M52771

مشاركه

اضغط menuثم ١٤٥٣ -- الاعادة ظبط المصنع اتبع الاتى eprom confirm اضغط ملدة ٣ ثواني سوف تظهر +vol بعدها اضغط علي +vol يتحول الجهاز الي اعادة ضبط المصنع والله الموفق



العطل العاشر

الجهاز - جولد ستار ۲۰۰ قناه ۱۶ بوصه

model no_cf_14A86A

يستخدم دايره باور خارجيه تستخدم الترانزستور 4237

ترانزستور الهوريزنتل ۱۸ DF م

PHM 9712

PROCESSOR DSM 225.252SP SIGNAL PROCESSOR M52771SP

المهم

ان الجهاز فاصل صوره وبلمس الطرف ۱ من ايسيه الصوت نجد وش في السماعه الجهد ۱۱۰ تمام

ليد STAND BY مش مضئ الترانزستور 735 T وجدته

والمقاومه 735 R محروقه وتقيس ٧٠٤ اوم وبرفع الترانستور وتركيب مقاومه اخري ١٠ كيلو اوم ليد الاستاند باي اضاء لمده بسيطه ثم انطفئ والترانستور تلف مره خري وبتركيب واحد اخر حدث له ما حدث للاول

المهم

ان الجهاز متركب له دايره باور والتشوبر الاصلي للجهاز مرفوع

الفني اللي كان عنده الجهاز رفع الترانزستور 1721 ورقمه في المخطط 1273 وركب بدالها الترانزستور B في المخطط 1273 وركب بدالها الترانزستور كما يلى اذا كانت الكتابه 722

مواجهة لك من اليمين للشمال BASE

COLLECTOR EMITTER

المهم ان هذا الترانزستور وانا شغال في الجهازز رجل منه اتفصلت

لان الفني كان مركبه بعيد عن الشاسيه وعلي مبرد والترانزستور كان متركب في الشاسيه وبدون مبرد المهم جبت ترانزستور وركبته زي ما هو موضح علي الشاسيه الاطراف علي الشاسيه توافق اطراف الترزانزستور بدون تعديل

وبتركيب المقاومه ٧٠٤ في مكانها وترانزستور 735 Т

C1398

لثالث مره

اجد ان الليد الاحمر يضئ ثم ينطفئ زي الاول الترانزستور طار زى اللي قابله

المشكله كانت في ان الترانزستور 17721

عكست الاطراف COLLECTOR وEMITTER

الجهاز طلع فولت عالي وفتيله بدون اضاءه

الجهد VDD على الميكرو بروسيسور حوالى ٣ فولت

نجد ان الترانزستور TR 721 يسخن ولذلك القني كان مركبه على مبرد

القاومه R728تسخن سخونه غير طبيعيه زي الترانزستور

والترانزستور TR735 ينكسر وبعد تركيب بدل التالف اجد ان ويطلع الجهاز جهد عالي تظهر نقطه بيضاء في منتصف الشاشه

المقاومه 728 تسخن بطريقه غير طبيعيه اى انه يوجد

شورت قبلها اوبعدها (هل الكلام ده صحيحي ام لا (المهم اني وجدت الموحد الخاص بتوحيد الجهد ٤٢فولت الذي تنقله هذه لمقاومه فيه نسبه خطا تم تغيره

ودلوقتي واقف stand by ولا يستقبل من الريموت ولا

الزراير والمقاومه 728ما زلت تسخ المهم ان الجهد ١١٠ فولت الخرج من دايره البور عالي جدا

حوالي ١٧٥ فولت وبعد التوحيد حوالي ١٥٠ فولت المهم ان اقل مدي لبوط المنظم في الدايره يعطي جهد بعد التوحيد حوالي ١٣٠ فولت وفي هذه الحاله يكون ليد الاستاند باي مطفئ وعند

رفع الجهد مره اخري يضئ الليد افيدوني هل اغير الدايره واجرب بوحده اخرى ام اغير ترنزستور لباور

بواحد اخر وليكن1710 D

مشاركه

كارتة البور الخارجية تغير ٢ مكثف

50فولت ۱۰۰ میکرو

وشوف النتيجة

يتم تغيير الـ ٢ مكثف الموجودين في دائرة البور وان شاء الله الفولت ينزل للطبيعي وغدم عمل الفولت للطبيعي وعدم عمل الجهاز يتم تغيير المومري ومراجعة الـ ٥ فولت مره اخرى الرد

اللي حصل اني جبت دايرة باور من تليفزيون جولد ستار ٢٠٠٠

قناه (شغال تمام (

يعنى نفس الشاسيه

المهم تم التوصيل ونفس الموضوع لم يعمل الجهاز

ولكن الغريبه ان عند توصيل اطراف الترانوزستور Collector عكس اطراف الترانزستور ال emitter كان الفني السابق موصل مع العلم التوصيل غلط(

الجهاز يطلع جهد عالي ومع لمس اطراف ايسيه الصوت تظهر وش في السماعه مع ظهور نقطه بيضاء في وسط الشاشه

تع معهور معطه بيطناع د المهم

ان اشرت علي الزبون بتركيب شاسيه وقلت له تكلفه الجهاز لوركبنا له دايره باو مع اصلاح التلف في مكونات الجهاز وقلت له برده تكلفه الشاسيه

لا عجبه ده ولا ده

الاهم

اني اشكركم علي الاهتمام ودي هتبقي اخر مره(ان شاء الله تعالي) اقبل جهاز ملعوب فيه بلشكل ده (قصدي الشغل اللي عمل الفني السابق (



العطل الحادي عشر

جهاز جولدستار احمد بهجت 200 قناة

الباور لا يعمل تم تغيير ترانزيستور الباور Fs3km فعمل الجهاز طبيعيا و جميع الفولتات مضبوطة ولكن بعد حوالى ١٠ ايام تلف الترانزيستور مرة اخرى وتكرر هذا الامر عدة مرات وبعد عمله نفس المدة تقريبا مع العلم ان الترانزيستور يعمل

طبيعى ولا يسخن مشاركه

ركب واحد آخر اقوى

Fs7km

مشاركه

يبدو أن الترنزستور الذى أشارت اليه مضروب فى السوق وهو بالفعل موجود بالجهاز أصلا أى الذى نزل به الجهاز من الشركه ولكن بعد هذه التجربه التى مرت بك وبى وبعض الفنين وجدنا فعلا أن الترانزستور الموسفيت الذى أشار الأخ اليه هو فعلا اصلح فتوكل على الله وركبه فى الجهاز وبعدها لاترى الجهاز عندك بأذن الله

الرد

الجهاز يعمل بكفاءة وكله تمام وشكرا



العطل الثاني عشر

جهاز جولدستار ، ، ٢قناه قاطع بور وبعد عمل الازم ظهر خرج البور ه ١ افولت على وضع الاستاند باى وعند محوله تشغيل الجهاز يصدر صوت ويرجع استاند باى مره اخرى وبعد تغيير الاين الحاله كلاتى الجهود تمام فى البورده الرئيسيه وبورده الشاشه وال HTتمام ولكن لايوجد اضائه وعند مراجعه اشاره الكان الحالة علما بان الحالة من ال الوردة الدريف ١٥,٦٢٥ ولكن الاشاره خارجه من ال الوردة من ال الوردة المنف الدريف ١٥,٦٢٥ ولكن خارجه منه ،٣

مشاركه

رجع الاين الاصلى للجهاز ويوجد كندسر سرميك بجوار ترنزستور الافقى ١٩٨٨نانو غيره الرد

تم تركيب الاين الاصلى علما باننى قمت بتغيير المكثف المشار الله من ذى قبل النتيجه الان ان الجهاز استاند باى وعند الضغط على + CH اللمبه السيريا تتوهج جدا مع صوت زنه ثم يعود

الجهاز الى الاستاند باى علما بانه كان هناك مقاومه بقيمه ، ٢٨رقمها **R460** كانت محترقه وايضا المكثف ال٨,٦كان محترق قليلا من الاسفل وبالقياس وجد ليس له قيمه مشاركه

اولا هل هناك تغذية على ترانزستور الحافز الافقى لو لا -1الترانزستور تالف

-2التغذية مش واصلة (راجعها وهل لها علاقة بالاستاندباى ام لا وكذلك اى سى الاخراج الراسى (مهمة) تلفها احيانا يسبب هذا ليس معى الدايرة (

-3فتح في ترانس الحافز الافقى او تحمص في خرجه -3فتح في ترانس الحافر اللاين -4تلف ترانزستور اللاين

-5افصل اليوك وجرب مشاركه

افصل اى سى الراسى تماما وجرب %90 هى السبب الجهد ١١٥ موجود على كولكتور ال bu4506dxوتم فصل اليوك وايسى الفيرتكال

والنتيجه ان الجهازبعد الضغط على CH+k ينور لمبه السيريال ويرجع الى وضع الاستاند باى مره اخرى ثم اننى قمت بتغيير ملف H- DRIVE ارجو الافادة

مشاركه

قوم بتغيير ic الميمورى الرد

لقد قمت بتغيير ايسى الEEPROM اختلف شكل العطل شويه وهو ان الجهاز بيحاول ان يقوم لوحده بدون الضغط على ++ كولكنه يرجع تانى الى الاستاند باي هل الاى سي يحتاج الى برمجه اولا؟ ام ان الاين تالف واحاول مع الاين الجديد؟

مشاركه

على ما اعتقد ان جهازك يعمل بm52771sp

تاكد من وجود ٩ فولت على ال **vcc** المتكاملة و ليس اكثر من ٩ فولت المتكاملة و ليس اكثر من ٩ فولت

يوجد كرستالة المذبذب الافقى على رجل ١٦ قم بتغيرها خرج الهروزنتال من رجل رقم ١٢ فى المتكاملة يجب ان يكون ترددها ٥٦٢٥ كيلو هرتز

قم برفع ترانزستور اخراج الافقى و قم بقياس التردد على قاعدة الترانزستور في الشاسية يجب ان تكون بنفس قيمة الخرج من المتكاملة

و فى هذه الحالة عندما يكون ترانزستور الاخراج مرفوع هل السريا ثابتة

لو كان كل هذا تمام

قم بتركيب ترانزستور الاخراج وافصل جميع الجهود الخارجة من اللاين و جرب

الرد

لقد ركبت اىسى ابروم جديد مشحون لم تختلف النتيجه الا انى شميت ريحه شياط خفيفه اتضح انه من تحت سوكت الشاشه وبرفع السوكيت وجدت انه محترق خفيفا ما بين الارضى والاسكرين وبتغيير السوكت اشتغل الجهاز



العطل الثالث عشر

عندى مشكله فى جهاز جولدستار بتاع الدكتور احمد بهجت اللى فيه الكرته الصغيره فى دائرة الباور المشكله: ان الجهاز بيعمل استاندباي بعد حوالى ٥ ساعات شغل

مشاركه

غير مكثف الالكو اى مكثف التغذية العمومى و غالبا بيكون ١٥٠ فولت



العطل الرابع عشر

مظهر العيب الصوره بهتانه تحتاج تزويد التباين ،من البرسات مظهر العيب الصوره بهتانه تحتاج تزويد التباين ،من البرسات في الجهاز تؤثر وتزود وتقلل ولكن تحتاج وضوح اكثر السيرفس تعلى وتنخفض بدون تأثير على التباين كل ما يحتاجه الجهاز هو زياده الوضوح ، تم تغير الاين ولاتأثير نفس المشكله ، التأثير من البرسات ولا تأثير من السيرفيس مشاركه

اعتقد ان العيب يكمن في دائرة الاها الممتدة من اللاين (ارضى ال eht) اللاين بالعدى تحكم التباين بالعدى راجع خط Abl من اللاين واذا وجد علية بفة غيرها حم بفصل الدايودالرابط بين الacl او abl كما تعتاد تسميتة اذا زاد الوضوح تاكدنا ان العيب في الabl غير ذلك تاكد من مكثف التباين

-2الاشارة y ضعيفة اما من الكاشف :xive او ال2-

فصلنا الطرف ٢٥ فى البروسيسور ظهر نمش على الشاشه والتباين ظهر وخرج الفولت على رجل رقم ٦ فى اللاين هل هذا يدل على ان ١٠ البروسيسور تالف

اعتقد لو ان ال ic تالفة لظل العيب كما هو حيث ان التباين هو المحدد لقوة الاشارة y مشاركه

العیب الان تاکد فی دائرة ال ABL اما البفة او تسریب دایود او ترانزستور الرد

كما توقعت ان العيب في ic DSM225-050SP وهو الميكرو برسيسور ، وفي الحقيقه هذا العطل تعرضت له اكثر من مره ويكون العيب في نفس الميكرو



العطل الخامس عشر

Goldstar Model.cf-16d16a Pros.dsm2226-50sp

دائرة البور بالجهاز تعمل عن طريق دائرة ٩٢ الكارت بالاضافة الى الموسفت او Fs3k الشوبر العيب كلاتى الجهاز لا يعمل وليس هناك اى خرج على الشوبر تم تغيير الدائرة ٩٢ الوالموسفت وتم تغيير المكثفات الكيماوية بجوار الدائرة وتم تغيير الزينر ٢٧ الاتم التاكد من كافة المقاومات في الدائرة لكن لا فائدة اشار لى البعض بتغيير انتجريد الصوت وتم ذالك وايضا الفوتوكبلر لكن لافائدة

شكى الان يوجة الى البروسيسور الاساسى والذى ذكرتة اعلاة فهل هناك تفسير غير ذالك

مشاركه

العيب عندك فى دائرة البور لان الجهاز مش يخرج اى فولت على التشوير ويجب فحص دائرة البور الور التاكد من خلال ان تجرب دائرة بور خارجيه للتاكد من عيب الرد

الجهاز كان بة دائرة بور خارجية وانا حبيت ارجع الوضع لاصلة

مشاركه

انت تقول ان الجهاذ كان بة دائرة بور هل كان الجهاز يعمل ام لا ان كان يعمل بدائرة البور يكون العيب في دائرة البور التي تعمل انت فيها الان ام كان لا يعمل بدائرة البور يكون العيب في غير دائرة البور ولا تشك في البروسيسور الان يجب ان تخرج الجهود الخاصة من دائرة البور الاول ثم احكم على البروسيسور وان تاكدت ان التغذية الرئيسية موجودة يجي قياس جهد

الريست ثم vdd البروسيسور ثم الحكم على الجهاذ مشاركه

غيير الزينر ال ٢٠ فولت عندك في الباور حتى لو كان قياسه سليم

زينر دايود ۲۷ في دائره البور مهم جدا مع المقاومه ۲۲ اوم ثم البنر دايود ۲۷ في دائره البور مهم جدا مع المقاومه ۲۲ اوم ثم



العطل السادس عشر

تلفزيون جولد ستار ، ، ٢قناة بيشتغل ابيض واسود ممتاز وبعد شوية تجى الوان عن طريق التيونر وال اديو والفديو وقمت بتغير بعض المكثفات الموجودة بجانب الكرستالة وغيرت الكرستالة بتاعة البال ومكثف صغير بجانب الاين على اعتبار

على انة بتاعafc مشاركه مشاركه هل الجهاز بة عطل فى الالوان ؟ ومع البحث تظهر الالوان أم ماذا الرد

الوان بتجى بعد حوالى دقيقة او اكثر على قناة Av وعلى التيونر واثناء النقل تصبح ابيض واسود وبعد شوية تلون انا اشك بانة عيب بخط Afc



العطل السابع عشر

جهاز جولدستار ١٦ بوصة بريموت العطل ان الجهاز غير مستجيب لاوامر الزارير الامامية وعند توصيل بالكهرباء الليد الاحمر يضئ و يعمل مباشرة وهو الان

واقف علي قناة AV2 فهل العطل في الميكرو بروسيسور ولا في الميموري(٢٤ (C16)

مع العلم اني قمت بتركيب ميموري جديدة بعد شحنها من القديمة

ولكن الفائدة ونفس العطل موجود ملحوظة: هناك ترانستور بيسخن وعلية جهد علي القاعدة بقيمة ٢ افولت ورقمة 1273

وعندما قمت بازالتة لم يعمل التلفزيون مباشرة ولكن الليد الاحمر نور ثم طفى

هل ممكن ايبروم هذا الموديل CF-16D16A قمت بتركيب ميموري جديدة بعد شحنها من القديمة ولكن الفائدة ونفس العطل موجود

العيب اعتقد كان حماية ضد عبث الاطفال وانت شحنت الذاكرة بنفس بيانات الذاكرة القديمة والتى تحمل امر الحماية استخدم الريموت والغى الحماية من القائمة

الرد

اشتغل وكان العطل فعلا في الميموري وقمت بشحنها بملف موديل ط16017 وعمل الجهاز والريموت ريموت البرنس اشتغل علية



العطل الثامن عشر

عندى مشكله فى جولدستار ١٤ أحمد بهجت الجهاز فى الأول كان فى وضع الأستاند باى مش راضى يأخد أمر من الريموت ولا البريست عملت شورت بين الطرف ٢٢ من الميكرو كمبيوتر والأرضى غمزه أشتغل الجهاز ولكنه جايب أرسال ومفيش صوت ولا بيستجيب للبريست ولا الريموت مشاركه

أنت فى هذة الحالة لغيت وظائف الميكرو هل بعد غلق التليفزيون بعد عملك للشورت يشتغل أم يبقى على الأستاند باي

مشاركه إبدأ بالسهل أولا غير آىسى الميمورى الرد

الجهاز موديل CF-14A80X

عند غلق الجهاز وتشغيله يشتغل ديركت والليد مور بسيط وعلى البن ٢٢من الميكرو كنترول ١,٥ فولت الميكرو كنترول

DSM220-165SP

مشاركه

بجوار الميكرو غالبا ترا نستور a1273 غيرة لو سليم ..؟ تم تغيير 34273 وجارى تغيير المومرى

الرد تم تغیر الموموري والجهاز يعمل بارك الله فیكم



العطل التاسع عشر جهاز جولد ستار ١٦٠ بوصة ٢٠٠ قناة من

طراز (CF16D16A)تواجهنى فيه ثبوت مؤشر الصوت عند واحد درجة واختفاء قائمة البحث فارجو منكم النصيحة مشاركه

ادخل سرفیس جولد ستار ۲۰۰ قناة وقم بتظبیط سرفیس جهازك

وسوف يعمل جهازك كما هو وسوف يعمل جهازك كما هو وبالنسبه لحاله عدم وجود قائمة البحث قم بالتاكد من بيانات hotel

وظيفه VOI فوليم في السرفيس لفتح السرفيس اضغط على مفتاح

preset

ثم مفتاح ٦ ثم٤ ثم ٥ ثم ٣

اضغط على مفتاحين P+,P للتنقل بين القيم الموجوده في قائمة السرفيس

واضغط على مفتاحين VL+,VL لتغير في القيم ام القيم المهمه اخى العزيز فهى hotel وتغير في قيمتها صفر وتغير في قيمتها عن

طريق VL+,VL وهى علشان تفتح قائمة البحث ام القيمه الثانيه

Vol. limitتکون صفر

والقيمه الثالثه

Vol. opt تكون صفر وهذه القيم للصوت وهي الاهم ثم اقفل الجهاز وشغله مرة ثانيه سوف يعمل تمام الرد

لقد حاولت ونجحت المحاولة



العطل العشرون

جهاز جولد ستار احمد بهجت 200 قناة ۲۰ A86Aتم تشغیله علی کهرباء ضعیفة جدا (نور مسری) لفترة وجائنی قاطع بور تماما والفیوز والمقاومة الحراریة غیرت الفیوز والمقاومة والموسفت وحدة المتكاملة) لا اعرف اسمها العلمی بجوار الموسفت والزینر والفوتو...

ولا جديد فصلت الاحمال من خرج الشوبر لا جديد فعلت وغيرت كل ما يحتمل سؤالى لكل الاخوة هل يصلح تركيب دائرة بور خارجية لأننى ركبت دائرة المنياوى ووصلت ١١٠ فولت ١٦ فولت والارضى اشتغل الجهاز تمام دون الصوت لم يعمل لان اى سى الصوت مخرجة ١٦ فولت تحرق السماعة فورا ايه المقصود بالتغذية السالبة للصوت فى هذه الدائرة ؟

هل يعنى ان دائر الصوت لها أرضى خاص بها !! ولكن لا يوجد تغذية سالبة للصوت فى دائرة المنياوى فهل يمكن تعويض ذلك بعمل شئ فى هذه دائرة المنياوى لعمل تغذية سالبة

والملاحظ انا الجهاز يكتم كلما وصلت السماعة او يحرق السماعة بسبب الفولت الخارج من الاي سى ١٦ فولت مشاركه

لحل مشكله فولت الصوت

دائره الباور بها ۰-۱۲-۸۶-۱۱۰۰ کل ملف من الفولتیات له صفر ارضی اخلع الشوبر وافصل ۱۱۰۰ فولت سینتج لك طرفان تغذیه للصوت مشارکه

جرب دائرة بور سامسونج امون



العطل الحادي والعشرون

جهاز جولدستار مود يل CF-20A86A

وقع عليه مياه على اكثر من مكان فيه تم تغيير معظم مكونات دائره الباور واشتغل الباور واضاء اللد الاحمر لكن في وضع غريب اللد يضيء وينطفئ بسرعة ولا يعمل الجهاز وعند رفع

آي سى المومرى يستقر اللد كأن الجهاز في وضع استاند بآي ولا يستجيب طبعا للريموت ولا البر ست

کنترولDSM225-050SP عملیاتm52771sp الباور یعمل بهfs3km مشارکه

رعشة الله يعنى الجهاز عامل بروتكشن (حمايه) فعليك برفع عالم الشاسية إذا إشتغل غير ال ic ثانياً أختبر الميكرو بعد قياس ضغوطه ال فولت vcc والرست وتاكد من كرستالة المذبذب وأخيراً تأكد من ال vcc ألبد

بعد القياس والفحص الدقيق تبين الاتى الجهاز تم تغيير مقاومات في دائره الباور من قبل احد الورش

منتدیات فادی ۲۲ مع تحیات عماد ابو فادی ۲۲ http://www.fadytvsat.net/vb مع تحیات عماد ابو فادی

الاخرى وبعد الاطلاع على الكتالوج الخاص تم مراجعه القيم الصحيحة لهذه المقاومات وبعد توصيلل الجهاز على دائره باور خارجية اشتغل الجهاز تمام الدا العيب في الباور



العطل الثاني و العشرون

الجهاز: جولدى موديل-cf-20A86AGI الجهاز: خولدى موديل الشاشة (فيرتكال) و لا يوجد العطل: خط افقى لامع فى وسط الشاشة (فيرتكال) و لا يوجد صوت

تتبع العطل: ال ٢٤فولت بتوع الفيرتكال طالعين تمام و رايحين على اى سى الفيرتكال و مخرجة تمام [la7840]-بالرغم من ذلك تم تغيير الاىسى و لم يتغير شىء

طالع من الكونفرتر - ١٥ افولت بتوع تغذية الاين تمام - و طالع ٢٠ فولت تغذية اىسى الصوت - (ic-la4267)لكن مفيش اى

خرج من الای سی دی-بالتالی لا یوجد صوت-

و طالع 16 فولت -المفروض ان دول ال ١٢ فولت؟؟

اى سى الجانجل - تغذيتها تمام و مخرجة الفولتات بتاعتها تمام-

(ic-la76810A)

-التيونر معلهوش ال ٢ افولت - و مش عارف على انهو رجل؟؟ -لانه مش مكتوب على الشاسيه اى بيانات على التيونر و لا على

التيونر نفسه (-wwp5000 38.9mhz) التيونر

المطلوب: - انه رجل علي التيونر هي رجل المطلوب: - انه رجل علي التيونر هي رجل ال المطلوب: - انه رجل علي التيونر هي رجل المطلوب: - انه رجل علي التيونر هي رجل

-ال ١ ٢ فولت بيطلعو فين من بعد الكونفرتر؟ -هل هم ال ١٦

جميع اعطال جولد ستار ٢٠٠ قناه

فولت الموجودين؟؟ مشاركه

علي ما اظن هما ان ال ٢ افولت ناقصين من الجهاز لو التيونر من النوع العادي هيبقي علي رجل ط لو من الديجيتال يبقي لازم دايرة الجهازولو من العادي وصلهم مباشرة علي الطهيشتغل الجهاز صوت وفرت مباشرة الحقيقة هو فعلا ال ٢ ا فولت ناقصين و التيونر من نوع الديجيتال و للاسف الدائرة مش متوفرة معايا و سؤالي كان على فين ال ٢ ا فولت؟ - على انه رجل علي التيونر – لانه معلهوش اي بيانات -

مشاركه

غير الاى سى ١٠١٠٧لان تعمل هذه الاعطال الرد

العيب كان فعلا في الاسى الجنجل——غيرتها و الجهاز اشتغل تمام—



العطل الثالث و العشرون

جولد استار ۲۰ بوصة موديل cf_20b76a الميكرو m52771asp ومومرى m52771asp ومومرى و050sb على وشريحة الجهاز لا يعمل av يعمل وشريحة الجهاز لا يعمل الديو والفيديو مظهر العيب انة عند الضغط على الوصلات الاديو والفيديو مظهر العيب انة عند الضغط على av تظهر كلمة كلمة av غير ولكن لا يزال يستقبل من التيونر ولا يستقبل من الوصلات الاديو والفيديو فتحت السرفيس بمنيو على الديو على الوصلات الاديو والعديو فتحت السرفيس على الوصلات جيدا



السلام عليكم تحياتي للجميع تم بحمد الله كتابه جميع اعطال جولدستار ۲۰۰ قناه



TOSHIBA

بتاریخ ۲۰۰۹/۲/۲۸ اعداد / khamis54 منتدی /فادی تی فی سات یرحب بکم