

دراسة التآكل في المنشآت الصناعية

study of corrosion in industrial structures

إعداد :

قاسم فضل الله البدوي

سامي محمد علي حمد

بحث تكميلي لتأهيل درجة بكالريوس الشرف في الهندسة الميكانيكية
osama Mohamed Elmardi Suleiman
Nile valley University, Faculty of Engineering
Mechanical Engineering Department
قسم الهندسة الميكانيكية

كلية الهندسة والتكنولوجيا

جامعة وادي النيل

أكتوبر 2009 م

بسم الله الرحمن الرحيم

دراسة التآكل في المنشآت الصناعية

إعداد :

قاسم فضل الله البدوي 205B323

سامي محمد علي حمد 205B009

بحث تكميلي لنيل درجة بكالوريوس الشرف في الهندسة الميكانيكية

قسم الهندسة الميكانيكية

كلية الهندسة والتكنولوجيا

جامعة وادي النيل

أكتوبر 2009 م

الإفتتاحية


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى :

((لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَكَا تَحْمِلُ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَكَا تَحْمِلُنَا مَا
لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاغْفِرْ لَنَا وَامْرُ حَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ))

الصلوة
العظيم

{سورة المجمدة- الآية (286)}

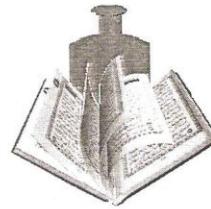

الأهداء

إلى الواهب الذي يعطي من غير مقابل والشاعر

الذي يضي طرقني كلما أظلم ..

أبي المزمن ..

إلى نع الحنان الدفاف والبلسم الشافي لكل الجروح والآلام ..

إلى من تخو علي بعلتها وتقمرني بجانها

إلى بحر المودة والحب ..

أمي العالية ..

إلي الذين لا لهم لم أعرف للعلم طريقاً ولا نوراً ..

أساندتي الإجلاء ..

إلي الذين أحلمهم في دواخلي جبًا وخلوداً ..

إخوتي وأصدقائي ..

إليكم جمًا هندي هذا العمل آملين أن ينال استحسانكم

فهرس المحتويات

رقم الصفحة	المحتوى
ii	الافتتاحية
iii	الإهداء
iv	فهرس المحتويات
vi	فهرس الأشكال
vii	الشكر والعرفان
viii	ملخص البحث
ix	Abstract
الفصل الأول	
مقدمة	
2	مدخل 1.1
2	تعريف التأكل 1.2
3	المحددات الاقتصادية لعملية التأكل 1.3
4	المحددات الاجتماعية لعملية التأكل 1.4
4	الهدف من الدراسة 1.5
الفصل الثاني	
دراسة نظرية للتأكل	
6	أنواع التأكل 2.1
13	الحد من عملية التأكل 2.2
17	وسائل التأكل 2.3
25	الخواص التأكيلية 2.4
الفصل الثالث	
دراسة التأكل في بعض المنتشاعات الصناعية	
32	حماية خطوط الأنابيب التي تحت الأرض 3.1
35	أنظمة ماسورة العادم في السيارة 3.2
36	وقاية ريش التوربين 3.3

الفصل الرابع**المناقشة**

41	مدخل	4.1
41	دراسة حالة	4.2
45	الخلاصة	
46	المراجع	

الشك و العرفان

الشك و الشا، أولاً لـ سجـانـهـ و تعالـيـ الـذـيـ وـفـتـنـاـ وـأـغـمـرـ عـلـيـنـاـ بـعـزـيلـ عـطـائـهـ.

والشك أجزله نسقه إلى الأئمة الأجلاء بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة وادي النيل. كما

تفيض دموعنا شـكـراـ وـعـرـفـانـاـ وـقـدـيرـاـ إـلـىـ تـلـكـمـ الرـجـلـ الـوـقـوـرـ ،ـ الأـسـنـادـ:ـ أـسـامـةـ مـحـمـدـ

الـمـرـضـيـ وـالـذـيـ أـشـرـفـ عـلـىـ هـذـاـ الـبـحـثـ وـمـاـ فـتـنـ يـقـدـمـ لـنـاـ الـمـلـوـمـةـ تـلـوـ الـأـخـرـيـ حـتـىـ تـمـهـذـاـ

الـعـلـمـ بـحـمـدـ اللـهـ فـجـزـاءـ اللـهـ عـنـاـ كـلـ خـيـرـ .

ولـأـنـسـيـ أـنـ فـرـسـلـ فـيـ خـاتـمـ هـذـهـ الـكـلـمـاتـ باـقـةـ مـنـ الشـكـ مـلـنـ وـفـقـواـ مـعـنـاـ وـقـدـمـواـ لـنـاـ الـعـونـ ،ـ

فالـشـكـ أـجزـلـ لـأـسـرةـ مـصـنـعـ السـلـامـ لـلـأـسـمـنـتـ وـبـاـشـهـنـدـسـ السـسـ أـحـدـ حـسـنـ بشـكـةـ النـيلـ

الـكـبـرـيـ .

وـفـيـ الـخـاتـمـ الشـكـ لـكـلـ مـنـ ذـلـلـ عـتـبـةـ أـقـدـرـ نـصـحاـ فـيـ هـذـاـ الـمـشـرـعـ .

الـبـاحـثـانـ ..

ملخص البحث

يقوم هذا البحث بدراسة التآكل في بعض المنشآت الصناعية ، لأنه يعتبر أحد أهم المشكلات التي تعاني منها معظم المنشآت . وجاءت دراسته من أجل التعرف على أنواعه وكيفية التصدي له أو الحد من معدل وقوعه . فتم جمع المعلومات عن بعض المنشآت الهندسية المتآكلة وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لعلاجها . وأهم ما تم التوصل إليه هو أن التصدي للتآكل يعتمد على عدة عناصر أهمها معرفة أسباب التآكل ونوعه وكذلك العوامل المساعدة ومدى ملائمة الحلول طبيعة المنشأة .

ABSTRACT

This research studies corrosion in some industrial organizations because it is considered most important problems that industrial organization suffers. A study has come in order to explore it's types and how to avoid it and reduce it is occurrence. Information has been collected about some industrial organizations that has subjected to corrosion. Analysis of Collected information leads to put the suitable solutions. The most important of that a chievel is that depends upon many factors the chief among to avoid corrosion Is to know causes of corrosion it's types auxilary factors and how the solutions are suitable to the nature of organizations.

الفصل الأول

مقدمة

الفصل الأول

مقدمة

: (Introduction) 1.1 مدخل

من العناصر التي عادة ما تكون باللغة الأهمية في الصناعات هي عملية التآكل فهو عادة السبب الرئيسي للكثير من المشاكل التي تجاهه عمليات التشغيل في خطوط الإنتاج ، وهو غالباً المسئول عن الأعطال وتوقف الإنتاج .

عملية التآكل هي عملية تلقائية طبيعية يتم فيها إعادة الفلزات من صورتها الحرة إلى صورتها الثابتة (الإتحادية) والتي كانت متواجدة عليها أصلاً في الطبيعة قبل إستخلاصها ، وذلك أن معظم الفلزات تستخلص من خاماتها عن طريق إمدادها بمقادير معين من الطاقة ويتبع ذلك أنها تكون في مستوى طافي أعلى مما كانت عليه في صورتها الإتحادية وفقاً للقانون الثاني للديناميكا الحرارية فإن الفلز المستخلص سيحاول العودة إلى الصورة التي تمتلك أدنى مستوى طافي ممكناً أي العودة للصورة الإتحادية من جديد وهذه العملية هي ما يسمى بالتأكل .

ومما تقدم يتضح أن التآكل هو الطريقة التي تستعيد بها الطبيعة ما اغتصبه منها الإنسان من فلزات ومن الواضح أيضاً أنه ليس من العملي محاولة إيقاف التآكل بصورة نهائية بل الحد من معدل وقوعه .

كافحة الفلزات والسبائك معرضة لعملية التآكل ولا توجد مادة بعينها تكون مناسبة لكافة التطبيقات والإستخدامات وفي منأى عن عملية التآكل ؛ وحسن الحظ يوجد العديد من الفلزات والسبائك التي تستطيع أن تؤدي عملها بنجاح في أوساط محددة .

1.2 تعريف التآكل :

هناك أكثر من تعريف للتأكل ، حيث عرف بعض العلماء التآكل بأنه إنهايار الفلزات بفعل تفاعلها مع الجو المحيط . وعرفه بعضهم أنه تلف المعادن وإختلال تماسكها وفقدانها بعض من مادة سطحها نتيجة لتأثيرها بالوسط المحيط وتفاعلاً معه . كما عرفه آخرون بأنه إحلال المعدن بسبب تفاعله مع الوسط الذي يتعرض له أو فشل المعدن لأي سبب غير الميكانيكي البحث ، ويعرف أحياناً بأنه العملية العكسية لاستخلاص المعدن من خاماته .

فالتأكل فشل يصيب سطح المعدن بنتج بسبب عوامل كيميائية قد تساعدها أحياناً عوامل ميكانيكية متوفرة في الوسط الذي يعمل فيه المعدن .

1.3 المحددات الاقتصادية لعملية التآكل :

هناك تعريف مثير للتأكل يقول " التآكل صناعة كبيرة ولكن بالعكس لا تحقق أي نوع من المكسب وإنما كلها خسارة " .

ومن الصعب تقدير تكاليف الخسارة الناتجة عن التآكل ولا يشمل هذا فقط مجموع المال اللازم للتعويضات والإصلاح . ولكنه يمتد لجوانب أخرى نادراً ما تعتبر غير كافية ويمكن تصور بعض الحالات التي تكون فيها الماكينات والمؤسسات الصناعية على درجة كبيرة من الكفاية ، وتنوقف فجأة بفعل التآكل .

ومن الممكن أن تؤدي قلة مواد معينة إلى إضرار وفقدان عام في حالات كثيرة . والعلاج هو زيادة الإنتاج ، والزيادة يمكن أن تتم بتقليل النفايات والمفقودات وزيادة عمر الأدوات مما يستلزم دراسة التآكل و يجب أن تؤخذ إقتصاديّات المواد في الاعتبار .

ويجب أن يتفاعل الإنسان مع التطبيقات الخاصة وال العامة للتآكل الذي يعتبر أمراً ممكناً برغم صعوبة تحويل هذه الأمور إلى اصطلاحات مالية .

ولكي نعطي أرقاماً عابرة عن التكاليف الاقتصادية للتآكل والواقية منه نستطيع أن نقول أن في عام 1949 تم إنفاق 5500 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الغرض . ومنذ عشر سنوات ارتفع الرقم إلى 6000 مليون دولار ولك أن تخيل الفائدة المتحققة من إنفاق هذا المبلغ أو جزء منه في أنشطة أخرى .

توقف الإنتاج في خطوط الإنتاج الصناعية يعتبر أحد مساوى التآكل المباشر ، وهناك العديد من المساوى الاقتصادية لعملية التآكل والتي يمكن إيجازها فيما يلي :

.أ. ضرورة إستبدال الوحدات والمعدات المتآكلة بأخرى سلامة ، وما يصاحب ذلك من فقد العديد من ساعات الإنتاج إضافة إلى تكاليف الإحلال والإستبدال .

.B. فرط التصميم ، ويقصد به استخدام مزيد من مواد الإنشاء والتشييد مما هو مطلوب لتحمل الإجهادات الميكانيكية ، تحسباً من عملية التآكل وما يتبع ذلك من زيادة في كمية مواد الإنشاء والتشييد مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأجهزة والوحدات .

.iii. ضرورة إيقاف الوحدات الصناعية وتطبيق الصيانت الدورية الضرورية كالطلاءات .

.iv. تداخل نواتج عملية التآكل مع المنتج الرئيسي مما يؤدي إلى نقص في قيمة المنتج النهائي .

.v. النقص في الكفاءة فمثلاً يؤدي فرط التصميم وترافق نواتج عملية التآكل على السطوح المخصصة لانتقال الحرارة إلى تناقص في معدل التبادل الحراري في المبادرات الحرارية .

.vi. فقد المنتجات القيمة من خزاناتها نتيجة لتسربها خلال تقويب الخزانات المتآكلة .

الفصل الثاني

دراسة نظرية للتآكل

الفصل الثاني

دراسة نظرية للتأكل

2.1 أنواع التأكل (Types of corrosion)

يحدث التأكل في صور عديدة ومختلفة وتقسم هذه الصور كما يلي :

- حسب طبيعة الوسط الأكل :

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم التأكل إلى مبئل وجاف . وحسب التسمية فإنه يكون من الضروري تواجد سوائل أو رطوبة لكي يحدث التأكل من النوع الرطب بينما لا يستوجب الجاف ذلك ، وعادة يحدث التأكل الجاف عند درجات الحرارة المرتفعة أي بين الفلزات والغازات كما يحدث في بعض المداخن .


- حسب ميكانيكية عملية التأكل :

أي حسب المסלك الذي تسلكه عملية التأكل وفي هذا الخصوص ينقسم إلى تأكل كيميائي وأخر كهروكيميائي .

- حسب المظاهر للفلز المتآكل :

وفي هذه الحالة يتم تقسيم التأكل إلى تأكل متجلس يحدث عند السطح المتآكل كله أي أن معدل التأكل يكون متساوياً عبر السطح الفلزي ككل ، وتأكل موضعياً أو متمرّز وفي هذه الحالة يتمركز في مساحات محددة .


والتقسيم حسب المظاهر، سوف يكون أكثر فائدة في تعريضنا لأساليب التأكل ولذلك تم استخدام هذا التصنيف خلال هذه الدراسة . الشكل (2-1) يوضح الصور المختلفة للتأكل .

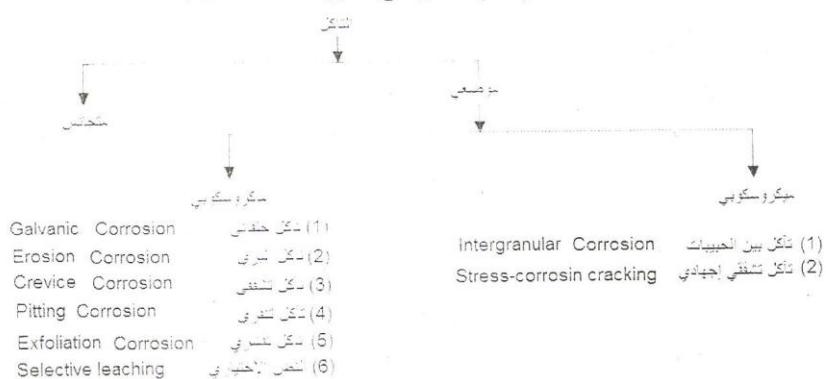

الشكل (2-1) يوضح الصور المختلفة للتأكل .

١/ التآكل الجلفاني (Galvanic Corrosion) :

يحدث هذا النوع من التآكل عندما يتواجد فلزان مختلفان من حيث النشاط الكهروكيميائي في حالة تلامس مع بعضها البعض أو تم توصيلها بموصل كهربائي . وتم التعرض لهما بفصل إلكترووليت ما ، فإن كل قطعة فلزية من هاتين القطعتين تكتسب جهداً كهربائياً خاصاً بها يتوقف من حيث المقدار على نوع هذه القطعة الفلزية وموقعها في الترتيب الذي يشار إليه بالسلسلة الكهروكيميائية ، إضافة إلى كل من تركيز محلول الإلكتروليتي ودرجة الحرارة وتأسيسًا على ما تقام سوف ينشأ فرق في الجهد بين القطعتين الفلزيتين المختلفتين وسوف يعمل هذا الفرق في الجهد كقوة دافعة لمرور التيار الكهربائي خلال الوسط الإلكتروليتي أو وسط التآكل . الشكل(2-2) أدناه يوضح التآكل الجلفاني .

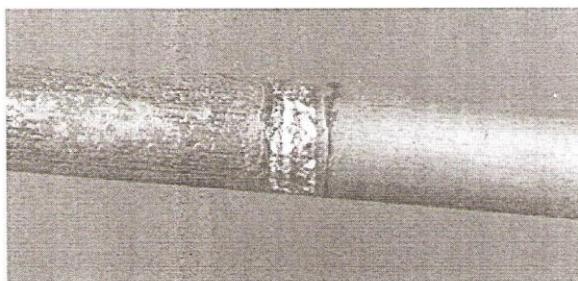


الشكل(2-2) يوضح التآكل الجلفاني .

يتآكل الفلز الأنشط والأسبق في السلسلة الكهروكيميائية ، إذ يتصرف كأنواد وتحدد عنده عملية أكسدة أو تحرر في الإلكترونات (نوبان عن طريق التحول إلى أيونات) بينما يتصرف الفلز الآخر ككافود . وكلما زاد الفرق في الجهد بين القطعتين الفلزيتين كانت الفرصة أكبر لحدوث التآكل الجلفاني ، وبمعدل أكبر ، ويسبب التآكل الجلفاني في زيادة معدل تآكل أحد الفلزين ويعني ذلك أن الفلز الأنشط يتآكل بمعدل أكبر مما إذا غمر بمفرده في الوسط الأكل . ويمكن ملاحظة التآكل الجلفاني وذلك بحدوث زيادة واضحة في معدل التآكل بالقرب من الوصلات بين فلزين مختلفين .

٢/ تآكل البري (Erosion Corrosion) :

يحدث هذا النوع من التآكل عندما يتهمد الفلز بفعل عاملين إحداهما كيميائي والآخر ميكانيكي ، فعندما يتحرك الوسط الأكل بسرعة معينة على السطح الفلزي نجد أن معدل التآكل يتزايد ويرجع السبب في

ذلك أن نواتج عملية التأكل والتي يمكن أن تعمل كطبقة واقية إذا ترسّبت بصورة غير مسامية ، سوف تزال هذه المرة نتيجة لتحرك الوسط الأكل ، ويكون له إتجاه محدد يرتبط بإتجاه مسار الوسط الأكل الذي يتحرك على السطح الفلزي ويتوارد تأكل البري في الظروف التي تتواجد بها سرعات عالية ، وسريان دوامي "مضطرب" . الشكل (2-3) أدناه يوضح تأكل البري في قطعة فلزية .

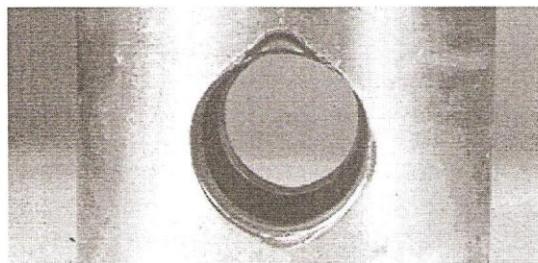


الشكل (2-3) يوضح تأكل البري .

وتسبب المعلمات المتحركة التي تحتوي على جسيمات صلبة في حدوث تأكل البري . ويعد كل من التأكل النفطي والتآكل التجوفي نوعين مختلفين من تأكل البري فيحدث التأكل التجوفي نتيجة لنكوح وإصطدام فقاعي البخار وتداعيها عند السطح الفلزي ، فإن الضغط المرتفع الناشئ من انفجار هذه الفقاعي عند السطح يؤدي إلى تشوّه سطح الفلز وإزالة الغشاء الواقي الذي عادة ما يتواجد على سطحه . أما التأكل النفطي فإنه يحدث عندما ينزلق فلز على فلز آخر وهو عادة يسبب إنهياراً ميكانيكيًّا لأحد الفلزين أو كلاهما ، وعادة ما ينجم الإنزلاق نتيجة لعمليات الاهتزاز .

3/ تأكل الشقوق (Crevice Corrosion) :

تتغير الظروف داخل الشقوق مع الزمن وفقاً لتغير البنية عند تلك المناطق القريبة من الشقوق للسطح المفتوحة ، فقد تتولد ظروف أشد قسوة داخل الشقوق عند الأطواق الخاصة بمنع التسرب ووصلات التراكيب والصواميل... الخ . الشكل (2-4) التالي يوضح صورة لتأكل الشقوق .

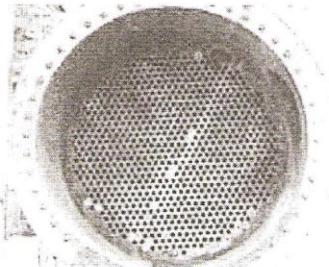

الشكل (2-4) يوضح تأكّل الشقوق .

ويمكن أن تتكون الشقوق عن طريق ترسب الأوساخ ونواتج عمليات التأكّل والخدوش في طبقات الطلاء . ويعزى التأكّل داخل الشقوق إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية :


- التغيير في درجة الحموضة داخل الشقوق .
- نقص الأمدادات بالأوكسجين داخل هذه الشقوق .
- نقص كبيات معوقات التأكّل داخل هذه الشقوق .
- تراكم نوعيات معينة من الأيونات داخل الشقوق .

4/ تأكّل التنّقّر : (Pitting Corrosion)

يقصد بتأكّل التنّقّر تكون نُقّر عميقَة على سطح غير متّاكل ويمكن لهذه النّقّر أن تتحذّل أشكالاً عدّة، وقد يكون شكل النّقّر هو السبب الأساسي المسؤول عن استمرار نموها وذلك لنفس الأسباب التي أشرنا إليها في حالة تأكّل الشقوق فإن السطح يجب أن يكون متّاجنساً ونظيفاً بأستمرار . فالسطح الفلزي النّقّي والمتّاجنس والمصقول جيداً يمكن أكثر مقاومة لهذا النوع من التأكّل عن ذلك السطح الذي يحتوي على بعض العيوب أو يكون خشنَاً وعادة ما تكون النّقّر عملية بطيئة تتطلّب عده شهور أو بضع سنين حتى يمكن رؤيتها ، لكنها دانماً ما تسبّب الأنّهيارات الفلزية دون سابق إنذار ، فإن الحجم الصغير للنّقّرة وكثيّة الفلز الناتجة من التأكّل في مراحله المختلفة نتيجة لتطور ونمو هذه النّقّر هي أحد الأسباب الرئيسية في فشل المنشآت الفلزية . وبعد اختبار مواد الإنشاء والتّشبيّد والتّصميم بحيث تبقى السطوح دانماً نظيفة هي أحسن الوسائل وأكثرها أماناً لتجنب هذا النوع من التأكّل . الشكل (2-5) التالي يوضح التأكّل التنّقّري .

6/ التآكل فيما بين الحبيبات : (Intergranular Corrosion)

عندما يتم قولبة فلز منصهر فإنه يبدأ في التجمد عند العديد من أنواع التبلور الموزعة توزيعاً عشوائياً داخل الفلز المنصهر وكل من هذه الأنوية تنمو في الاتجاهات المختلفة عن طريق انتظام ذرات الفلز في تناقض هندسي محدد "نوع نظام التبلور" الذي تخضع له ذرات الفلز لتكون ما يسمى بالحبيبات .
 انتظام الذرات في كل حبيبة والمسافات بينهما يكون ثابتاً في كافة الحبيبات ولكن كنتيجة لعشوائية توزيع أنواع التبلور فإن مستويات الذرات التي تقع في الجوار بين الحبيبات لا يمكنها أن تخضع لنظام أي من الحبيبات ونتيجة لذلك فإنها تتخذ تناسقاً وسيطاً وتسمى هذه المنطقة بمنطقة حدود الحبيبات . ويلاحظ أن هذه الحدود الحبيبية تكون أنشط في التعامل مع الوسط الأكل من الحبيبات نفسها ويرجع السبب في ذلك إلى أن ذرات الفلز في هذه المنطقة تتخذ موقعاً وسيطاً بين حبيبتين مختلفتين لا تكون قد أخذت موضع التوازن كباقي ذرات الحبيبات ومن ثم فإنها تكون في مستوى طافي يجعلها أنشط ، هذا بالإضافة إلى أن ضرورة بناء الحبيبات في ذرات نفس النوع يجعل الشوائب تتراكم عند حدود الحبيبات مما يهيئ الفرصة لحدوث تآكل جلاني على المستوى الذري ولا يمكن ملاحظة التآكل فيما بين حدود الحبيبات في مرحلة الأولى بالعين المجردة ولكن إذا تقدم فقد يؤدي إلى إخلال الحبيبات نفسها تاركة سطحاً خشنًا مثل حبيبات السكر ، أما ظاهرة حدود الحبيبات والتي تتسبب في التآكل بين الحبيبات فهي حساسة للحرارة ولذلك فإنه يتم الحد منها بالمعالجات الحرارية . الشكل (2-7) أدناه يوضح رسمًا توضيحيًا لترتيب الحبيبات في مادة معينة .

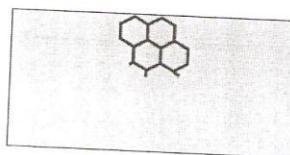

الشكل(2-7) يوضح رسمًا توضيحيًا لترتيب الحبيبات.

7/ تآكل الشقوق الأجهادي : (Stress-Corrosion Cracking)

يحدث هذا النوع من التآكل كنتيجة للفعل المشترك لكل من الأجهاد الميكانيكي والوسط الأكل وهو يؤدي تحت ظروف معينة إلى تصدع وتشقق الفلز أو السبيكة . الشكل (2-8) التالي يوضح تآكل الشقوق الإجهادي .



الشكل (8-2) يوضح تأكل الشقوق الإجهادي .

وتتعرض معظم السباائك لهذا الخطر وكل سبيكة وسط أكل معين يتسبب في ظهور الشقوق أو الشروخ التي قد تكون مخزونة في الفلز أثناء تشكيله على البارد وأنشاء عمليات اللحام أو المعالجات الحرارية أو نتيجة إجهاد مطبق خارجياً أثناء خدمة الفلز أو السبيكة ويمكن للشقوق أن تسلك مساراً فيما بين الحبيبات أو عبر الحبيبات ونذلك أتجاه لتفريع وتشعب هذه الشقوق . ويعتبر تأكل الكلال صورة خاصة من صور تأكل الشقوق الأجهادي .

يعتبر الكلال كسرًا ديناميكيًا ويشكل 90% من الكسور الميكانيكية التي تحدث في المجال الهندسي .
لحدوث الفشل الكلالي لابد من توفر الظروف الآتية :


- .أ. إجهاد دوري Cycle Stress
- .ii. نقطة تركيز إجهاد Stress concentration point
- .iii. عدد كافي من دورات الإجهاد لحدوث الكسر .

عادة ما يحدث الكسر على نحو مفاجئ دون أي علامات لأن الصدوع التي تسبقه لا يمكن أن تكتشف أثناء الفحص الدوري .

إحداث الصدع الأولى الذي يؤدي للفشل يأخذ حوالي 90% من عمر الجزء المكسور أما الـ 10% الباقية تترك لتنامي الكسر حتى حدوث الفشل .

التركيب الدقيق لسطح الكسر يوضح أن الصدع الأولى يحدث نتيجة لحركة الإنخلاءات على سطح المعدن ، وعندها يكون الإجهاد على حافة الصدع أكبر من أي إجهاد آخر داخل المعدن . ونسبة التركيز الإجهاد عند حافة الصدع يتنامي الصدع مع كل دورة إجهاد .

سرعة تنامي الصدع تعتمد على قصافية المعدن فهي المعدن القصافية يتنامي الصدع إلى حد حرج يحدث بعده الفشل ، أما المعدن الطروقة يستمر الصدع في التنامي إلى أن يفشل الجزء الباقي من مقطع المعدن ويحدث الفشل في دورة الإجهاد التالية . الشكل (9-2) التالي يوضح تأكل الكلال في محمل بلاي أسطوانية .

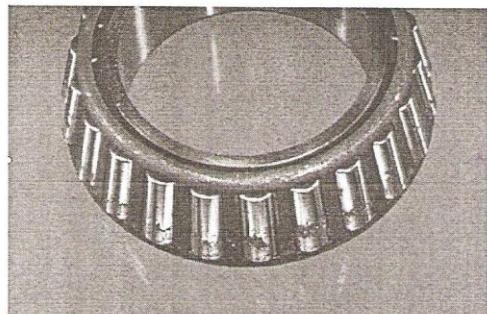

الشكل(9-2) يوضح تأكل الكلال .

ويعرف الفشل الكلالي بنطاقين وأضيقين :

- .i. سطح أملس تظهر عليه علامات تنامي الصدع عند كل دورة إجهاد .
- .ii. سطح خشن يبين الكسر النهائي .

ولتجنب الفشل الكلالي يجب تجنب التغيرات المفاجئة في تشكيل المعدن . كما يجب تتعيم الأسطح إذ أن السطح الأملس يكون بعيداً عن حساسية الصدع ، وعموماً فإن المعادن القصافية أقل استيعاباً للإجهاد المتزايد بعكس الطروقة والتي تنسع لذلك لذاتها . وأيضاً يتم تجنبه عن طريق معالجة الأسطح ؛ وذلك لإعطاء سطح متماسك خالي من الصدع ، ولإضافة إجهاد ضاغط على السطوح ومن هذه المعالجات :

- .i. طرق الأسطح .
- .ii. درفلة الأسطح .
- .iii. تقسيمة الأسطح .

كما يتم تجنبه أيضاً عن طريق طلاء الأسطح . وتجنب عيوب التصنيع على الأسطح كعيوب السباكة واللحام التي تعمل على ترکيز الإجهاد عند نقاط معينة على الأسطح ، لذا يجب التخلص منها . وتجنب معدلات الحرارة العالية إذ يزداد حد الإجهاد مع زيادة الحرارة .

2.2 الحد من عملية التأكل :

يمكن تحقيق الكثير من الوفرة في تكاليف الإنتاج عن طريق تقليل معدل حدوث التأكل الحادث نتيجة لفعل الكيمياويات وتغير الخواص الطبيعية للمتغيرات والظروف الموجودة داخل خط الإنتاج ، وهناك أربع طرق مختلفة للحد من التأكل :

١/ السيطرة على المتغيرات الخاصة بالعملية الإنتاجية :

و هذه الطريقة من طرق السيطرة تتم في العوامل المؤثرة على التآكل والتي تم ذكرها آنفًا بحيث يتم التأثير على هذه العوامل لتعطى أقل معدل للتآكل كتقليل تركيز الوسط الأكل أو تقليل درجة الحرارة أو تواجد معوقات للتآكل وغيرها من العوامل الأخرى .

٢/ التصدي للتآكل بالتصميم الهندسي الجيد :

يمكن التصدي للتآكل خلال خطوة تصميم خطوط الإنتاج والوحدات الصناعية وقبل التشديد والتنفيذ ، فكل من التآكل الجلفاني وتآكل البري والتآكل الشققي الإجهادي يمكن التصدي لها بالسيطرة بالتصميم المناسب للوحدات الصناعية .

وهناك طرق وحلول مثل اللحام وتلاقي نهايات الحبيبات والحرص على التصفية الجيدة وكل ذلك يتحقق بالتصميم المناسب .

ا. تآكل الشقوق Crevice Corrosion : ويمكن حل هذا النوع من التآكل من ناحية تصميمية عن طريق تلافي وجود الشقوق ، لأن لها الأثر الضار إذا تعرضت هذه الشقوق لعمليات الإبتلاع والجفاف بصفة تبادلية .

اا. التآكل الجلفاني Galvanic Corrosion : يمكن العلاج والتصدي لمشاكل التآكل الجلفاني بالطرق التالية :

- إذا كان من الضروري استخدام فلزين غير متماثلين فيجب اختيارهما بحيث يكونان متقاربان في السلسلة الجلفانية (الكهربوكيميائية) .
- إذا كان من الضروري استخدام فلزين غير متماثلين فيجب مراعاة أن المساحة الأنوية كبيرة بالنسبة لمساحة الكاثودية .
- إذا كان من الضروري تواجد فلزين غير متماثلين في المنشأ الفلزي فيجب استخدامهما بعد تطبيق عازل كهربائي بينهما ، ويفيد هذا العازل في عدم تحقيق التلامس بين الفلزين وبعوقي تكون خلية التآكل الجلفانية . ويتم تطبيق العازل بطريقة جيدة لا تسمح بتحقيق التوصيل بنواتج عملية التآكل الصلبة والتي تتكون أثناء خدمة المنشأ .
- إذا كان من الضروري استخدام فلزين غير متماثلين فيمكن استخدام فلز ثالث بينهما على أن يكون أكثر نشاطاً من كلا الفلزين مما يؤدي إلى تآكله دون تآكل الفلزان المشتركان في تكوين المنشأ الفلزية .

III. تأكل البري Erosion Corrosion : ويعزى تأكل البري أساساً إلى كل من سوء التصميم والبيئة التي سوف يعمل بها الفلز ويزداد كلما زادت سرعة الوسط الأكل ، ولما كان تأكل البري تأكل موضعياً فإن العلاج يمكن في التعرف على تلك المواقع المعرضة لمثل هذا النوع من التأكل أثناء خطوة التصميم حيث يمكن تنفيذها بطريقة تسهل إستبدالها مع استهلاك أقل قدر ممكن من الوقت والجهد .

وفي الحالات الخاصة مثل التجاويف (التكهف) يمكن العلاج في صقل السطح وجعله أملساً تماماً مما يقلل من المراكز التي تكون الفقاقيع الغازية ، وهي السبب المباشر لهذا النوع من التأكل . أما في التأكل الفتري والذي يحدث نتيجة تحرك وإنزلاق سطين فلزرين يعملان تحت حمل معاً أحدهما مقابل الآخر ، يمكن العلاج في تشحيم تلك السطوح بحيث يسهل تحركهما مع بعضهما البعض .

IV. التأكل التشققي الإجاهدي Stress-Corrosion Cracking : يمكن التصدى لهذا النوع من التأكل بإنتاج سطوح نظيفة مصقوله متحررة من الإجهادات وهذه الظروف تزيد من مقاومة الفلز لمثل هذا النوع من التأكل .

3/ التصدى للتأكل بالحمایات الكاثودية والأنودية :

A. الحماية الكاثودية : في هذا النوع من الحماية يربط الفلز بدائرة كهربية خارجية بحيث يتصرف ككتافود . وبالتالي فلن تتوارد عليه أي مساحات أنودية وتبعاً لذلك فإنه لن يتأكل . ويمكن تطبيق هذه الطريقة على جميع الفلزات وتستخدم بصفة خاصة للمنشآت الفولاذية ، وفي هذا النوع من الحماية لابد أن يكون الوسط الأكل الكتروليتي ، وهناك نوعان من الحماية الكاثودية :

a. حماية كاثودية باستخدام تيار خارجي مسلط .

b. حماية كاثودية جلفانية أو حماية باستخدام مبدأ التضخيه .

II. الحماية الأنودية : وهي تطبق تيار كهربى على الفلز لجعله أكثر أنودية ، وهذا ما يُعرف بالتسليب . هذا النوع من الحماية يمكن تطبيقه على تلك الفلزات والسبائك والتي تملك صفة السلبية " passivity " مثل الحديد ، الفولاذ الغيرقابل للصدأ ، التيتانيوم ، الألمنيوم ، الكروم وكما هو الحال في الحماية الكاثودية فإن الوسط الأكل لابد أن يكون الكتروليتي حتى يمكن تطبيق هذا النوع من الحماية .

٤/ التصدی للتأکل الفلزی باللغطیات:

اللغطیات الفلزیة والغير عضویة هي من اللغطیات الشائعة للسيطرة على التأکل ویتوقف اختیار نوع اللغطیة علی کل من الوسط الأکل وطریقة الطبیق ونوع الفلز المراد تغطیته بالإضافة إلى نوع الترابط بین الفلز المخضی والتغطیة نفسها.

تقوم اللغطیات بعزل الفلز عن الوسط الأکل کلیاً أو أنها تؤخر حدوث التفاعل بین کل من الفلز المراد حمایته والوسط الأکل.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من اللغطیات :

١. اللغطیات الفلزیة : وتطبق هذه الحمایة علی معظم الفلزات والسبائك ولها عدة طرق :

Hot Dipping	(١) الغمر الساخن
Metal Spraying	(٢) الرش الفلزی
Cladding	(٣) التکبیة
Cementation	(٤) السمنتیة
Vapor Deposition	(٥) التکثف للبخار
Electro chemical Plating	(٦) الطلاء الكهروکیمیانی
Electro Plating	(٧) الطلاء الكهربی
Mechanical Plating	(٨) الطلاء المیکانیکی
Metal dins	(٩) التفیلز


٢. اللغطیات الغیر عضویة : تتم تغطیة الفلزات بطبقة من الخزف أو الزجاج عن طريق صهرها علی سطح الفلزات بقصد حمايتها من التأکل .

٣. اللغطیات العضویة : وتنتمي هذا النوع من الحمایة تغطیة الفلزات بمادة عضویة وهي طریقة نادرة الإستخدام .

وبصفة عامة فإن اللغطیات لا تستخدم لحماية الفلزات من أثر الكیمیولیات القویة ولكنها عادة تستخدم في الأوساط المتعادلة ولمقاومة التأکل الجوي أو التأکل في الماء أو في داخل التریبة. الطلاء الفلزی الكهروکیمیانی عملية من العمليات شديدة الأهمیة ، فهناك العديد من أجزاء الآلات والسيارات والقطارات والأجهزة والمعدات مطلية بالطرق الكهروکیمیانیة ، وقد تكون التغطیة علی مواد فلزیة أو غير فلزیة .

تجرى عملية الطلاء بالكهرباء عن طریق إزابة الفلز المراد الطلاء به أندیباً وترسیبه علی المادة المراد طلاؤها کاثودیاً في محلول يحتوي علی أیونات الفلز المراد الطلاء به من ملح مذاب في الإلكترولیت

المستخدم في خلية الطلاء الكهربائي وبالنسبة للمصاعد القابلة للذوبان فإن التفاعل عندها يكون عملية أكسدة أو ذوبان لمادة المصعد حسب المعادلة :

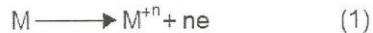

حيث n هي عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة .

بينما يكون التفاعل على المهيط عكس ذلك فهو يكون تفاعل إختزال أو ترسيب حسب المعادلة :



ونتيجة لمرور التيار الكهربائي فإن الأيونات الفلزية موجبة التكهرب المذابة في حمام الطلاء تجذب ناحية القطب السالب (الكاثود) وهناك تتعادل كهربائياً وتفقد شحنتها وتتحول إلى ذرات متعادلة تتربس على السطح وبذلك تتم عملية التغطية .

5/ التصدي للتآكل بالاختيار الجيد لمواد الإنشاء والتشييد :

من وجهة النظر الفنية فإن حل مشكلة التآكل يمكن في استخدام مواد للإنشاء والتشييد أكثر مقاومة له ، وبعد هذا الإتجاه بديل إقتصادي عن استخدام مواد أقل مقاومة مع تطبيق طرق الحماية المختلفة . وعادة تتم عدة دراسات في إتجاهات مختلفة عند اختيار مواد الإنشاء والتشييد إلا أن اختيار النهائي يخضع للجوانب الفنية والعوامل الإقتصادية وعند تحديد مادة إنشاء وتشييد فإن العملية تتطلب ثلاثة مراحل رئيسية :

a. جدولة الخواص المطلوبة .

b. اختيار وتقييم مواد الإنشاء والتشييد المرشحة للتنفيذ .

c. اختيار أفضلها من وجهة النظر الإقتصادية .

فبعد تصميم منشأة جديدة فإن عملية اختيار مواد الإنشاء والتشييد يجب أن تتم بسرعة قدر الإمكان وذلك قبل انتهاء مرحلة التصميم ، لأنه يعتمد إلى حد كبير على مادة الإنشاء والتشييد المستخدمة .


2.3 وسائل التآكل :

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على عملية التآكل ومن تلك العوامل أو المتغيرات مايلي :


1/ تأثير تركيز المكون الرئيسي :

يزداد معدل التآكل لأي مادة مع زيادة تركيز الوسط الأكل . والتآكل الكهروكيماوي يتطلب حدوث تفاعلات أكسدة وأخرى كاثودية لذلك فإن متغيرات العملية الأنترجية تؤثر على معدل التآكل لأنها في الوقت

نفسه تؤثر على أحد التفاعلات السابقة أو كليهما . فعلى سبيل المثال يكون التفاعل الكاثودي الرئيسي عندما يتآكل الحديد في حامض غير عضوي هو تصادع لغاز الهيدروجين وفقاً للمعادلة الآتية :

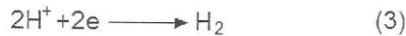

وكلما كانت أيونات الهيدروجين متوفرة بصورة أكثر عند الكاثود زاد معدل حدوث التفاعل الكاثودي . وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة معدل الذوبان الأيوني للفلز والذي يحدث وفقاً للمعادلة التالية :

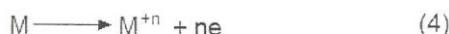

وهذا ما يحدث بالفعل في ذلك المدى من التركيز المستخدم في حالة حامض الهيدروكلوريك . وفي كثير من العمليات يكون من الممكن التحكم في تركيب المنتج على الأقل في بعض مراحل العملية الانتاجية للحد من عملية التآكل .

2/ تأثير الشوائب :

أحياناً يكون تأثير الشوائب تأثيراً سيناً وأحياناً آخرى جيداً من وجهة النظر التآكلية . ويكون تأثيرها جيداً عندما يكون في مقدورها أن تعمل كمูกوق لعملية التآكل . ومن ثم يتسبب تواجدها في حدوث تناقض في معدل التآكل ويحدث بذلك طالما أن الشوائب موجودة وبالكميات المناسبة لكن تقوم بعملها بكتفاه ، وإذا حدث أن إختفت هذه الشوائب فجأة (كنتيجة لاستخدام مصدر جديد للمواد الخام) فإن التآكل يحدث سوف يكون بمعدل أكبر وسوف يحدث من النتائج الخطيرة ما لا يمكن توقعه .

إذا كان معدل التآكل أقل بكثير من معدل حدوثه فإن ذلك يمكن اسناده إلى تواجد شوائب تعمل كموعقات في عملية التآكل . أما التأثير الخطر للشوائب فهي تلك الأيونات النشطة مثل أيون الكلوريد .

ويعد أيون الكلوريريد مثل نموذجي لتلك الشوائب الخطرة لأنه يتدخل مع التفاعل الأيوني كذلك فإن أيون الكلوريريد يكون ذا أثر فعال في تحطيم صفة السلبية التي تملكتها بعض المواد مثل الفولاذ غير القابل للصدأ ، ويمكن للشوائب أيضاً أن تتعجل من عمليات التآكل الأيوني بطريقة أخرى غير التأثير على صفة السلبية التي يملكها الفلز .

ويمكن القول جملة أن تأثير الشوائب متغير فإنه غالباً ما يكون معقد وفي كثير من الأحيان لا توجد طريقة للتخلص منها وفي بعض الأحيان الأخرى يمكن التخلص منها أو الحد من تأثيرها بإضافة بعض المواد ، وعلى العموم فإن أولى الخطوات لتفهم دور الشوائب هو معرفة ما هي هذه الشوائب؟ وبأي نسبة تتوارد؟ ومن أين تأتي؟ .

3/ تأثير درجة الحرارة :

السيطرة على درجة الحرارة تعد من أحد الطرق الرئيسية للحد من التآكل . فزيادة درجة الحرارة تؤدي عادة إلى الزيادة في معدل التآكل . إلا إنه توجد بعض الاستثناءات القليلة والتي يحدث فيها تناقص في معدل التآكل مع الإرتفاع في درجة الحرارة .

ويعزى هذا التناقص في معدل التآكل إلى التناقص في محتوى الوسط الأكل من الأوكسجين بفعل الإرتفاع في درجة الحرارة (خصوصاً بالقرب من درجة الغليان) . فمثلاً تآكل الحديد في الماء عند درجة حرارة الغليان أو في ماء البحر يكون أقل من معدل تآكله عند درجات حرارية أقل من ذلك بقليل ويرجع السبب في ذلك إلى أن وجود الأوكسجين يكون ضرورياً لإزالة إستقطاب التفاعل الكاثودي . وإذا تم طرد الأوكسجين من الوسط الأكل بالغليان فإن الفاعل الكاثودي سوف يتباطأ وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تناقص التفاعل الأنودي المفضي إلى عملية التآكل . وعادة تكون درجة حرارة الفلز المتآكل أعلى مما هو مطلوب .

الشكل (10-2) أدناه يوضح تأثير درجة الحرارة على معدل التآكل .



الشكل (10-2) يوضح تأثير درجة الحرارة على معدل التآكل .

4/ تأثير الرقم الهيدروجيني (PH) :


تتوقف درجة حموضة الوسط على تركيز أيون الهيدروجين به (H^+) ، أما الأس أو الرقم الهيدروجيني (PH) فإنه يرتبط بتركيز أيونات الهيدروجين وفقاً للمعادلة الآتية :

$$PH = -\log (H^+) \quad (5)$$

وكلما إزداد تركيز أيون الهيدروجين إزدادت درجة حموضة الوسط وقل الرقم الهيدروجيني له .


فالمحاليل المتعادلة تملك رقم هيدروجيني = 7 ، بينما المحاليل التي تملك رقم هيدروجيني أعلى تكون قاعدية والتي تملك رقم أقل تكون حمضية .

ويعد الرقم الهيدروجيني من العوامل بالغة الأهمية في تحديد معدل التآكل والسيطرة عليه ، ومن الأمثلة الشائعة في هذا الخصوص عملية معادلة حامض باستخدام قلوي لرفع الرقم الهيدروجيني للوسط وبالتالي الحد من خواصه التآكلية إذ أن كافة مواد الإنشاء والتشييد تقريباً مقاوم فعل القلوبيات لكنها تهاجم بسهولة بفعل الأحماض . الشكل (2-11) أدناه يوضح تأثير PH على معدل التآكل .

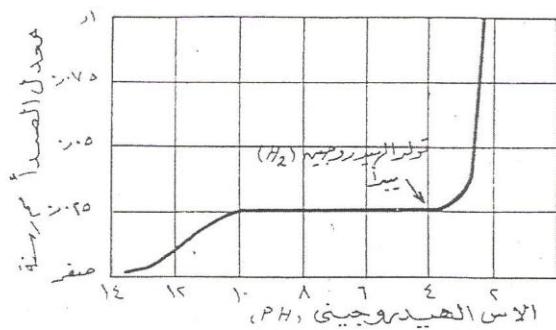

الشكل (2-11) يوضح تأثير PH على معدل التآكل .

ويكون الرقم الهيدروجيني أيضاً ذو تأثير كبير على مقاومة المواد في مواجهة التآكل الإجهادي التشققي وتأكل التفقر . وهذه التأثيرات تكون في العادة معقدة ونوعية ، ولذلك فإنه ليس من الحكمة تعميم ذلك دون تحديد لنوعية الوسط أو مخطط بوربيه لتحديد نوعية المادة . والشكل (2-12) التالي يوضح مخطط بوربيه .

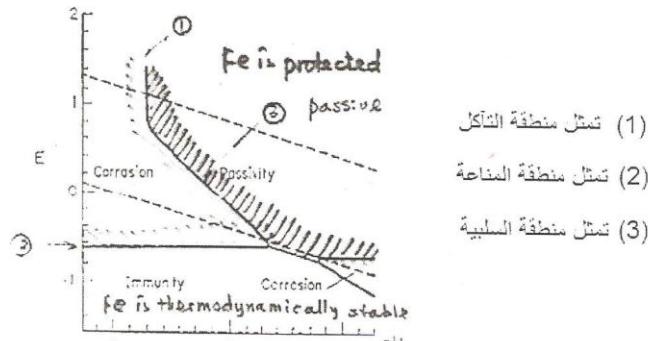

ومخطط بوربيه هو المخطط الذي يربط إمكانية حدوث التآكل بالرقم الهيدروجيني للوسط الأكل مع الفرق في الجهد بين الفلز النقي وأيوناته الموجودة في الوسط . ويمكننا هذا المخطط من معرفة ما إذا كان التآكل ممكناً حدوث عند رقم هيدروجيني معين أو لا . وبهتم هذا المخطط بالاتزانات термодинамيكية وليس بما حدث بالفعل . وعلى الرغم من ذلك فإن مخطط بوربيه يمكن أن يعطينا تصوراً معقولاً لما يمكن أن يحدث بين الفلز والوسط الأكل وهي تعطينا فكرة عن كيفية حدوث التآكل وكيف يمكن الحد منه أو تجنبه . وهناك نماذج لمخطط بوربيه لكل من التيتانيوم ، التنالوم ، الألمنيوم ، المنجنيز . وتتوافق هذه المخططات مع المعلومات المعروفة جيداً نتيجة الخبرة العملية .


٥/تأثير التهوية :

يمكن أن يسبب توافر الأوكسجين على صورة هواء زيادة أو نقص في معدل التآكل كما يمكن إلا يكون لتوافره أي تأثير على الأطلاق على معدل حدوث التآكل . ويكون تأثير الأوكسجين على تآكل الفلزات كالتالي :

- بالنسبة للفلزات التي لا تملك صفة السلبية (كالنحاس) فهي تكون عرضة للتآكل ، وعادة تتأكل بمعدل أسرع إذا زاد محتوى الوسط الأكل من الأوكسجين . ومن ناحية أخرى فإن معدل التآكل للفلزات التي تملك صفة السلبية يزداد أيضاً إذا كانت تتأكل بالفعل بصفة نشطة .
- أما المواد التي تكون في الصورة السلبية عادة لا تتأثر بزيادة تركيز الأوكسجين .

• أما إذا كانت الظروف المحيطة بالفلز تقع على الخط الفاصل بين الصورة السلبية والصورة النشطة له فإن توافر الأوكسجين يتسبب في ميل الميزان ناحية السلبية . وما تقدم يتضح أن ظروف البيئة (من حالة التهوية وعدم التهوية) يمكن أن يكون لها تأثير معاكس . والشكل (13-2) أدناه يوضح تأثير زيادة الأوكسجين .

Oxidizer concentration

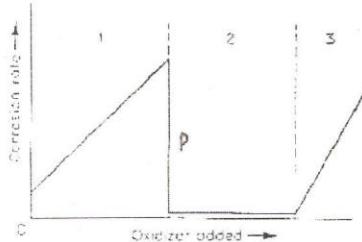

(1) تمثل المنطقة النشطة

(2) تمثل منطقة السلبية ومعدل التآكل مستقل عن الأوكسجين

(3) إذا زاد الأوكسجين زيادة كبيرة زاد معدل التآكل

الشكل (13-2) يوضح تأثير زيادة الأوكسجين .

6/ تأثير سرعة الوسط الأكل :

هناك نوعان من الإستقطاب أحدهما يشار إليه بإستقطاب التنشيط والآخر يشار إليه بإستقطاب التركيز . والسرعة ليس لها أي تأثير إذا كان الفلز يقع تحت تأثير إستقطاب التنشيط فقط أما إذا كان الفلز واقع تحت إستقطاب التركيز وكان تفاعل التآكل الخاص به من النوع الذي تحكمه خطوة الإنتشار فإن سرعة الوسط الأكل يكون لها تأثيرات كبيرة .

الفلزات التي لا تملك صفة السلبية عندما يكون تآكلها تحت سيطرة خطوة الإنتشار فإن زيادة سرعة الوسط الأكل يقلل من صعوبة الإنتشار .

وبما أخذنا حالة فلز يملك صفة السلبية يتآكل ويكون التفاعل الكاثودي الخاص به واقع تحت سيطرة خطوة الإنتشار، يزداد معدل التآكل الخاص به مع زيادة سرعة الوسط الأكل . ولكنه فجأة يتحول من الصورة النشطة إلى الصورة السلبية مما ينجم عنه تناقص مفاجئ في معدل التآكل .

وتساعد السرعات العالية في تجنب تآكل التقر . يكون التقر غالباً تحت الترببات الصلبة ، وتساعد السرعات العالية في الحد من فرص تكون مثل هذه الترببات وبالتالي تحد من التآكل التقرري .

وأدني سرعة يمكن استخدامها في التطبيقات العملية للفولاذ غير القابل للصدأ في ماء البحر عندما يتوقع حدوث التآكل التقرري هي عشرة أقدام لكل ثانية . وهنالك ميزة أخرى للسرعات العالية لأنها تتسبب في تزويد السطح الفلزي المعرض للتآكل بإمدادات كافية من معوقات التآكل تحد من سرعة حدوث التآكل .

7/ تأثير معوقات التآكل :

المعوق هو مادة يمكنها الإقلال من معدل حدوث التآكل عندما تتواجد بكميات ضئيلة في الوسط الأكل ويمكن تصنيفها بعدة طرق ، فمن حيث التركيب تصنف إلى معوقات عضوية وغير عضوية كما تصنف من حيث ميكانيكية أدائها إلى معوقات أنودية ومعوقات كاثودية ، كما أنها تصنف حسب الطور الذي تعمل فيه إلى معوقات تعمل في الطور السائل ومعوقات تعمل في الطور البخاري . إلا أننا سنقوم بتصنيفها إلى أربعة أقسام هي :

i. المعوقات الأنودية :

هي تلك المعوقات التي يتركز دورها في تعويق التفاعل الأنودي وهي إما أن تكون :

a. عوامل مؤكسدة (كالكرومات والنترات وأملاح الحديد) والتي تعجل من اكتساب الفلز لصفة السلبية .

b. مكونات الأغشية والتي تترسّب على صورة غير قابلة للذوبان تغطي المساحات الأنودية ، وعادة يقال للمعوقات الأنودية بأنها معوقات خطرة ، خصوصاً النوع المؤكسد منها لأنه في هذه الحالة يكون المطلوب أن تحمي المساحات الأنودية كلها وبطريقة فعالة . أما إذا تواجدت مساحات أنودية صغيرة غير محمية فإن هذه المساحات سوف تتآكل بمعدل كبير (لتكون نقرة) ويرجع السبب في ذلك إلى كبر المساحات الكاثودية نسبة إلى المساحات الأنودية ، وهناك مشكلة أخرى تواجه المعوقات الأنودية من النوع المؤكسد وتتألّف هذه المشكلة في أن هذه المواد المؤكسدة يمكنها الحد من الإستقطاب الحادث من التفاعل الكاثودي وبالتالي التعجيل بعملية التآكل وذلك قبل أن تتمكن من اكتساب المساحات الأنودية لها صفة السلبية .

ii. المعوقات الكاثودية :

المعوقات الكاثودية فهي تلك المعوقات التي تؤخر من التفاعل الكاثودي . وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية :

a. كاسحات الأوكسجين ، وهي تلك التي تزيل الأكسجين المتواجد في الوسط الأكل وبالتالي تمنع عملية الاستقطاب الحادث عند الكاثود .

b. مصممات تصاعد الهيدروجين كأيونات بعض الفلزات الثقيلة كالزرنيخ والأنثيمون والبزمون وغيرها والتي تؤخر من عملية إزالة الاستقطاب الهيدروجيني ومعنى ذلك أنها تؤخر التفاعل التالي :



وتكون هذه المعوقات فعالة في الأوساط ذات الرقم الهيدروجيني المنخفض ولكنها تكون غير فعالة عندما يكون التفاعل الكاثودي الغالب هو اختزال الأوكسجين (كالمحاليل المتعادلة) .

c. مكونات الأغشية غير القابلة للذوبان على الكاثود بحيث تتنفس من المساحات الكاثودية الفعالة .

ومن أمثلة هذا النوع من المعوقات بيكربونات الكالسيوم عند إضافتها إلى محلول متوازن أو قلوي خفيف يعمل به فلز الحديد حيث تحول إلى كربونات الكالسيوم غير القابلة للذوبان والتي تترسب على سطح الحديد مكونة لغشاء واق .

المعوقات الكاثودية معوقات غير خطيرة لأنها لا تسبب في زيادة معدل التأكل إذا ما تواجدت بكميات غير كافية وكما هو الحال في المعوقات الأنودية . عادة تكون المعوقات الكاثودية أقل فاعلية من المعوقات الأنودية .

iii. معوقات الإمتراز :

معوقات الإمتراز تتحكم في معدل حدوث التأكل عن طريق التأثير على أي من التفاعل الأنودي أو التفاعل الكاثودي أو كليهما .

وعادة تكون معوقات الإمتراز هذه عبارة عن مركبات عضوية إلا أن ميكانيكيه تعويقها لعملية التأكل لا زالت حتى الآن قيد البحث ولكن يمكن القول بأن عملية التسويف في هذه الحالة تتم نتيجة إمتراز المعوق عند المساحات الأنودية والمساحات الكاثودية مما يقلص من حجمها وبالتالي يحد من عملية التأكل .

وعادة تستخدم معوقات الإمتراز في الأوساط الحامضية (مثل عمليات التخليل للفلزات Pickling) وخزانات تخزين الأحماض ومن أمثلة هذا النوع من المعوقات تلك المركبات العضوية التي تحتوي على مجموعات قلبية في جزيئاتها (كالالأمينات) .

iv. معوقات الطور البخاري :

هذه المعوقات تعمل في الطور البخاري فهي تملك ضغط بخاري مرتفع مما يمكنها من الإنتشار في الجو ثم يحدث لها بعد ذلك عملية إمتراز على السطوح الفلزية الموجودة في الجوار القريب من مجال تأثيرها . وهي تماثل من حيث الخواص معوقات الإمتراز وتستخدم لتجنب التأكل في الأجزاء المتعادلة والأماكن المغلقة كمخازن المنتجات الفلزية وأثناء عمليات الشحن وفي الحالة الأخيرة فإنه يمكن وضع المعوق بجانب المنتجات الفلزية على صورة مسحوق كما يمكن رشه على الفلز على صورة محلول . وهنالك إتجاه جيد في استخدام هذا النوع من المعوقات وهو غير العبوات المستخدمة في تعبئة تلك المجسمات الفلزية في محلول المعوق ومن أمثلة هذا النوع أملاح الأمينات والمورفولين وبنزووات الصوديوم .

وتحد المعوقات من الطرق المعروفة الان للحد من التأكل وهي عادة تستخدم في المجموعات المغلقة . ويجب توجيه عناية خاصة عند استخدام المعوقات الخطيرة كما يجب التنبؤ إلى أن هذه المعوقات أحياناً ما تكون لها جوانب مؤذية كما يمكن أن تؤدي إلى :

- التداخل مع المنتج المراد إنتاجه (خصوصاً في صناعة إنتاج الأغذية) .
- يمكن أن تنتقل هذه المعوقات إلى جزء آخر من الخط الإنتاجي حيث يمكنها هنالك زيادة معدل التآكل.
- يمكن لهذه المعوقات أن تعوق التفاعل المراد إجراؤه في الوحدة الإنتاجية . ومثال ذلك في عملية تحليل الفلزات فقد يؤدي استخدام المعوقات إلى تقليل معدل إزالة القشور إلى الدرجة التي يجعل استخدامها لا معنى لها .

8/ تأثير طريقة التشغيل الإبتدائي والإيقاف للخط الإنتاجي :

العديد من مشاكل التآكل لا تتولد أثناء تشغيل الخط الإنتاجي بصورة مستمرة . ولكن هذه المشاكل تترجم عندما يحدث عدم انتظام في ظروف التشغيل خصوصاً في مرحلة التشغيل الإبتدائي ومرحلة الإيقاف عن العمل . أما مشاكل التشغيل الإبتدائي فعادة تكون مرتبطة بالدرجات الحرارية المرتفعة .

2.4 الخواص التآكلية :

سوف نهتم في هذا المقال بالخواص المطلوب تحقيقها عند اختيار مواد الإنشاء والتشييد خصوصاً تلك الخواص التي تتعلق بمقاومة التآكل . ولكي يمكننا تقدير مدى الأداء الجيد للمادة في مواجهة التآكل فإنه يتحتم علينا الإلمام بمعظم العناصر ، ومن ثم معظم السمات الشائعة التطبيق في الصناعات .

1/ الحديد والفولاذ :

بعد الحديد والفولاذ أكثر الفلزات شيوعاً من حيث الاستخدام الهندسي وهما يتآكلان في معظم الأوساط حتى في الجو العادي . وعادة يختار الحديد والفولاذ كمادة إنشاء وتشييد لخواصها الميكانيكية كالمتانة وسهولة التشغيل والنقص في التكاليف وليس لمقاومتها للتآكل . ولذا فإنه يتوجب إقامة الحماية ضد التآكل على المنشآت الحديدية والفولاذية .

ليس من المعهود اعتبار تواجد اختلاف في مقاومة التآكل بين الحديد والفولاذ طالما أن التآكل سوف يكون بفعل الجو العادي . ولكن في بعض الأحيان وعند إضافة 0.3% من النحاس إلى الفولاذ الكربوني فإن ذلك يؤدي إلى تناقص معدل الصدأ في السبيكة الجديدة إلى نصف أو حتى إلى ربع معدل الصدأ للفولاذ الكربوني . ووجد بالتجربة أن إضافة كل من النحاس ، الفوسفور ، الكروم ، النيكل إلى الفولاذ الكربوني فإنها تحسن من مقاومته للتآكل بفعل الجو . وقد يكون التحسن كافياً إلى درجة تمكننا من استخدام الفولاذ دون الحاجة إلى تطبيق أي طريقة من طرق الحماية عليه ، مثل هذا النوع يشار إليه بالفولاذ المقاوم لعوامل

التجربة (weathering steel).

وكتاعدة عامة فإنه يجب تجنب الأحماض في حالة استخدام الفولاذ ، ولكن إضافة كميات قليلة من النحاس إلى الفولاذ يمكنها أن تجد إلى حد كبير التأثيرات الضارة الناشئة من تدخل كل من الفوسفور والكبريت في الفولاذ وتاثره الشديد بالأحماض المخففة . وبعد تواجد الأوكسجين في الماء مؤذيا . وأيضاً فإن الفولاذ مثل باقي الفلزات التي تكون غشاء من الأوكسيد السبلي أما الحديد فتكون الظروف أفضل له في غياب الأكسجين الذي يزيل الإستقطاب الحادث للتفاعل الكاثودي ، وإذا كان لا مفر من تواجد الأكسجين فإنه يجب أن يتواجد بالقدر الكافي لإقامة غشاء ثابت من أكسيد الفاز عليه يقيه من فعل الوسط حوله . ويكون الفولاذ المطاوع عرضة للتآكل التشققي الإجهادي في تلك الأوساط التي تحتوي على التترات ، الهيدروكسيدات ، الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين . وأي تصاعد للهيدروجين يمكن أن يسبب الهشاشة للفاز كما يمكن أن يسبب تكون بثرات على سطح الفولاذ .

2/ الفولاذ ذو المحتوى المنخفض :

من مواد السبائك التي يحتوي حتى 0.5% من العنصر الرئيسي المستخدم في السبائك فإنها تحضر لمنتانتها العالية وهي تماثل من حيث المقاومة للتآكل الفولاذ الخالي فيما عدا أن مقاومتها لفعل التآكل الجوي تكون أفضل من الفولاذ الخالي . ويكون معدل التآكل لأي سبيكة من الفولاذ ثلث معدل التآكل للفولاذ الخالي والذي لا يحتوي على أي قدر من فلز النحاس .

عادة يضاف % (12-10) من الكروم إلى الفولاذ لتجنب صدؤه في الجو . ويجب أن يكون معلوماً أن الفولاذ عالي المنتانة ذو المحتوى المنخفض من مواد السبائك ، عندما يكون في أقصى صلابة له يكون عرضة للتآكل التشققي الإجهادي في الظروف العادية وعندما ترتفع نسبة الرطوبة .

3/ الحديد السيليكوني :

وخصوصاً ذلك الذي يحتوي على حوالي 15% سيليكون يكون أكثر مقاومة للتآكل عن الفولاذ ، ولكن لسوء الحظ فإن هذا النوع من الحديد يكون متوفراً لعمليات الصب والتوليد لأنه يكون هنا للغاية . ويمتلك هذا النوع من الحديد مقاومة عالية لفعل الأحماض المؤكسدة والمختزلة (فيما عدا حامض الهيدروفلوريك) ويكون أداؤه جيداً عند التعامل مع الموانع التي تحتوي على معلقات لأن له مقاومة جيدة ضد عوامل البري .

٤/ الفولاذ غير القابل للصدأ :

عادة يحتوي الفولاذ غير القابل للصدأ على % (10-30) من الكروم وقد يحتوي أيضاً على النيكل والموليدنيوم والنحاس والتي تضاف لزيادة المقاومة للتأكل . وكلما ارتفع محتوى الفولاذ من الكروم زادت مقاومته للأوساط المؤكسدة وزادت مقاومته للتأكل عند درجات الحرارة العالية . ويستخدم النيكل حتى 35% ، والنحاس % (3-2) والموليدنيوم % (1-4) لتحسين المقاومة للتأكل في الأوساط المؤكسدة والتي تكون مقدرتها على الأكسدة أقل من ساقتها . عملياً تزيد هذه العناصر من مقاومة الفولاذ لفعل حامض الكبريتيك والعديد من الأحماض العضوية ، أما الموليدنيوم فإنه يحد من التتر بفعل أيون الكلوريد .

٥/ النيكل وسبائكه :

بعد النيكل وسبائكه من مواد الإنشاء والتشييد ذات المقاومة العالية للأوساط التي تشمل أيون الكلوريد ولذلك الأوساط المختزلة والتي يمكن أن تهاجم الفولاذ غير القابل للصدأ . ويمكن تحسين مقاومة النيكل لتأثير العوامل المختزلة بإضافة فلز الموليدنيوم والنحاس . فالسيكة (B) والتي تحتوي على 27% موليدنيوم % 73 نيكيل تكون مقاومة لفعل حامض الهيدروكلوريك أما السيكة (400) والتي تحتوي على % 30 نحاس ، 70% نيكيل تستخدم بكثرة في المياه الطبيعية وفي المبادرات الحرارية وهي تملك أيضاً مقاومة جيدة لفعل حامض الهيدروفوريك وذلك بالرغم من أنها تعاني من ظاهرة التأكل التشققي الأجهادي .

الفولاذ غير القابل للصدأ يقوم فعل الأوساط المؤكسدة نتيجة لاحتواه على فلز الكروم . وإذا أضفنا الكروم إلى النيكل فإننا نحصل على سبائك ذات مقاومة عالية للعوامل المؤكسدة والمختزلة ومن هذه السبائك السيكة (600) والتي تحتوي على النيكل 15% كروم ، 7% حديد . وإذا أضفنا أيضاً فلز الموليدنيوم فإننا نحصل على سبيكة أشد مقاومة للعوامل المؤكسدة والمختزلة كما أنها تملك مقاومة فانقة للتأكل التشققي بفعل أيون الكلوريد ومن هذه السبائك السيكة (C) والتي تحتوي على النيكل أضافة إلى 15% كروم ، 15% موليدنيوم ، 5% حديد . وجميع سبائك النيكل تتميز بمقاومة عالية للتأكل عبر الحبيبات والتأكل التشققي الأجهادي عند درجات الحرارة العالية ومقاومة عالية أيضاً لفعل الكلوريدات وفي مثل هذه الأوساط يكون الفولاذ غير القابل للصدأ من النوع الوستنتي أكثر عرضه لهذه الأنواع من التأكل .

أما المقاومة للتأكل التشققي التي تملكها تلك السبائك ذات المحتوى العالي من النيكل والكروم فتكون بصفة عامة أفضل من تلك التي يمكن الحصول عليها في حالة فصائل الفولاذ غير القابل للصدأ وعلى الرغم من ذلك فإنها تكون أكثر عرضه للتأكل عبر حدود الحبيبات .

الخارصين في الأجزاء الطرية التي تحتوي على الأمونيا .

ويمكن لسبائك النحاس الأصفر التي تحتوي على أقل من 15% خارصين أن تستخدم للتعامل مع العديد من الأحماض والقلويات والمحاليل الملحية وفق شروط محددة .

أما في البرونز يضاف القصدير من % (100-1) وإلى النحاس بغرض زيادة متانته و مقاومته لفعل التأكل ، ويسبب وجود الألمنيوم في البرونز في زيادة المقاومة لتأكل البري كما أنها تزيد المقاومة للتأكل التشققي الأجهادي ويسبب في تحسين خواص السبيكة عند درجات الحرارة العالية أما إضافة السيلكون فإنها تسبب أساساً في تحسين خواص درجات الحرارة العالية.

أما سبائك النحاس مع النيكل والتي تحتوي على % (30-10) نيكيل فهي تعد أشد سبائك النحاس مقاومة لفعل التأكل . ولذلك فإن هذه السبائك تلغى تطبيقات متعددة في الوحدات التي تتعامل مع الماء مثل وحدات التبادل . كما تم استخدام سبيكة للنحاس تحتوي على 3% كروم للتطبيقات التي لها متانة عالية للخضوع .

8/ الألمنيوم :

سبائك الألمنيوم مع النحاس السلسلة (Cu - Al 2000) تكون أقل مقاومة لفعل التأكل عن الألمنيوم النقي على المستوى التجاري . وتضاف عناصر السبك إلى فلز الألمنيوم بقصد زيادة متانة وتحسين الخواص الميكانيكية .

أما مقاومة فلز الألمنيوم لفعل التأكل فهي تعتمد على الغشاء الواقي من الأكسيد والذي يتكون على سطحه . ويكون هذا الغشاء من الأكسيد ثابتاً في المحاليل المائية والتي يقع رقمها الهيدروجيني (PH) في الحدود بين (4.5-8.5) وعند الأرقام الهيدروجينية التي تقل أو تزيد عن تلك السابقة فإن ميل الألمنيوم للتآكل يزداد .

هناك بعض سبائك الألمنيوم والتي تكون عرضة للتأكل عبر حدود الحبيبات و كنتيجة لتفاعلات التعنق التي تحدث عند درجات حرارية منخفضة وما يتبعها من حدوث تربسات داخل حدود الحبيبات ويمكن للتأكل عبر حدود الحبيبات في هذه الحالة أن يظهر على صورة تآكل تشربي أو على صورة تآكل تشققي إجهادي .

السبيكة التي تتكون من الألمنيوم والخارصين والماغنسيوم تكون أكثر السبائك عرضة للتأكل التشققي . أما التآكل الجلفاني فيبرز كمشكلة رئيسية عندما يستخدم الألمنيوم في المنشآت الفلزية المعقنة .

9/ بعض مواد الإنشاء والتشييد الأخرى :

استخدم الرصاص لعدة ألاف من السنين في عمل الأنابيب الناقلة للمياه فهو مقاوم أيضاً لبعض الأحماض غير العضوية مثل حامض الكبريتوز وحامض الكروميك والfosفوريك و الهيدروفلوريك البارد والكبريتك إلا أنه يجب تجنب تواجد حامض الفورميك والخليك . ويملك الرصاص مقاومته لفعل التناكل نتيجة تكون نواتج التناكل والتي تشكل غشاء واقياً إلا أنه يمكن أن يكون عرضة لتناول البري .

ومن الفلزات الحرارية فلز التنتالوم وهو فلز واسع الاستخدام في الصناعات الكيميائية . ومعظم التطبيقات تشمل التعامل مع المحاليل الحامضية والتي لا يمكن التعامل معها بالحديد أو بالسبائك التي أساسها من النikel . إلا ان التنتالوم على الرغم من ذلك ليس بمادة الإنشاء والتشييد المناسبة للتعامل مع القلويات الساخنة أو ثالث أكسيد الكبريت أو الفلور . وكذلك فإن فلز التنتالوم يتمتص بسهولة الهيدروجين ليكون هيدرريد التنتالوم الهش . ويحذر حذو التنتالوم كل من فلز التيتانيوم والزركونيوم .

أما الزركونيوم وسبائكه فيتيسع لاستخدامها في التطبيقات النووية إضافة إلى التطبيقات التي تحتاج لمقاومة عالية لفعل الحرارة والماء والبخار وبالإضافة إلى المتانة العالية التي تملكها هذه المواد عند درجات الحرارة المرتفعة ، فإنها تملك أيضاً مقاومة عالية بفعل حامض الهيدروكلوريك والكبريتك (إلى تركيز يصل إلى 70%) وحامض fosفوريك إلى تركيز يصل إلى 80% . إلا أن الزركونيوم وسبائكه هي مواد إنشاء وتشييد غير مناسبة للتعامل مع حامض الهيدروفلوريك .

ويعتمد الزركونيوم ومقاومته لفعل التناكل على غشاء رقيق واقي من طبقة الأوكسيد . وعند التعامل مع الفلزات النبيلة (كالفضة والذهب والبلاتين) فإن هناك عناية يجب أن تؤخذ للحد من التناكل الجلفاني الذي يمكن أن يحدث للأجزاء من المنشأ والتي تصنع من فلزات أقل نبلأ .

الفصل الثالث

دراسة التآكل في بعض المنشآت الصناعية

الفصل الثالث

دراسة التآكل في بعض المنشآت الصناعية

في هذا الفصل سنتناول ثالث مشاكل حقيقة للتآكل في المنشآت الصناعية وهي وقلة خطوط الأنابيب (pipeline) ومواد لأنظمة ماسورة عالم السيارة (car exhaust systems) وإنقاء مادة لسقف مصنع ما (factory roof) فصداً الحديد يظهر في كل هذه الحالات الثلاث ، ولكن أحسن طريقة للتغلب عليه تختلف في كل حالة عن الأخرى . والشي الأفضل في بعض الأحيان هو أن ننتقل إلى مادة جديدة لا تصدأ ، إلا أنه في العادة تمنعنا الكلفة الاقتصادية من أن نفعل ذلك ، ولهذا يجب أن تبتكر طرق لإبطاء أو إيقاف التفاعل المؤدي إلى الصدأ .

3.1 حماية خطوط الأنابيب التي تحت الأرض

(The protection of underground pipes):

أن عدة آلاف من الأميال لخطوط الأنابيب الفولاذية مدفونة تحت سطح الأرض أو على تماش معها نقل النفط أو الغاز الطبيعي عبر المسافات الطويلة . فمن الواضح أن التآكل سيكون مشكلة شرط أن تكون الأرض بأية حالة من الأحوال رطبة كما هي عليه في العادة ، وإذا لم يكن العمق كبيراً إلى الحد الذي يمكن إقصاء دور الأوكسجين فعلياً . فعندئذ يمكن أن يحدث تفاعل اختزال الأوكسجين .




ونفاعل تآكل المعدن هو الذي يسبب تآكل الأنابيب .



ويسبب كلفة خطوط الأنابيب الضخمة وتغير بلوغها إذا كانت مدفونة وتوقف الإمداد الناتج أثناء تجديد الأنابيب والعواقب الوخيمة المحتملة لفشل التآكل غير المكتشف ، فمن الواضح أن من المهم جداً التأكد أن خطوط الأنابيب لن تتأكل .

إن من أحدى الطرق الواضحة لحماية الأنابيب هي تعطيله ببعض المواد الخامالة لحفظه من دخول الأوكسجين والماء إليه فصفيحة سميكه من البولي إثيلين (Polyethylene) تلتصق على كامل الأنابيب بضمغ البوتيل (butyl glue) مثلاً وترك مقاطع نهايات الأنابيب غير مغطاة لتكون جاهزة للحام ، وتغطى فيما بعد مناطق اللحام تباعاً في الواقع . ومع أن مثل هذه التعطيلات من النادر أن تزورنا بحماية

فقط لسلوك التآكل ، ومرة أخرى يكون العمل التجاري عادة مقدمة ضرورية للتصميم ضد التآكل .
الشكل (2-3) أدناه يوضح بعض المواد المضحي بها .

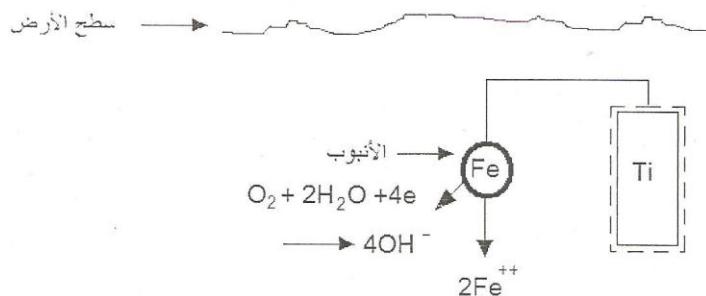


الشكل (3-2) يوضح بعض المواد المضحي بها .

ومن الطبيعي أن تتطلب هذه التقنية تبديل الواح الأنود من وقت لأخر لأن الحماية تعتمد على إحلالها ، ومن هنا جاءت تسمية الأنودات المضحي بها (Sacrificial anodes) . ولأجل تقليل فقدان معدن الأنود ، فمن المهم أن تكون هناك طبقة حاجزة جيدة مهما أمكن حول الأنابيب ، ومع ذلك يمكن أن يظل الأنابيب محميًّا بدون أي طبقة حاجزة على الإطلاق .

2/ الحماية بتسليط فرق جهد (Protection by imposing potential)

هناك طريقة بديلة لحماية الأنابيب ، وفيها تدفن قطعة من فولاذ الخردة (scrap steel) قريباً من الأنابيب ويربط معها من خلال بطارية أو مجهز قدرة (power supply) والتي تحافظ على فرق تحافظ على فرق جهد كافٍ بينهما ليتأكد من أن فولاذ الخردة هو أنود دائمًا والأنبوب هو كاثود (فهي تستولى تقريباً على جهد التآكل للحديد ، والذي هو أقل بقليل من 1 فول特) . وهذا وحدة سوف يحمي الأنابيب ، ولكنه إن لم يغلف الأنابيب فستحتاج إلى تيار كبير للمحافظة على فرق الجهد هذا . الشكل (3-3) التالي يوضح حماية خطوط الأنابيب بواسطة تسليط جهد .

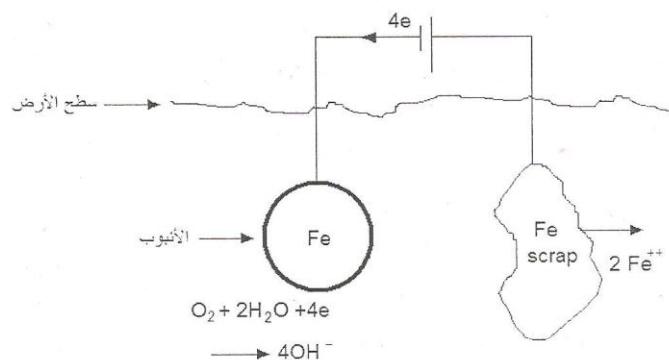

الشكل (3-3) يوضح حماية خطوط الأنابيب بواسطة تسلیط جهد.

3/ المواد البديلة (Alternative materials)

إن التكلفة هي التي تتحكم في معظم المواد البديلة لخطوط الأنابيب البعيدة المسافة ، فالشاء أنبوب من فولاذ مطاوع (mild steel) يكون أرخص بكثير من إستعمال الفولاذ المقاوم للصدأ (stainless steel) كبديل عنه ، مع أنه لا يحتاج إلى حماية ، والمادة المنافسة الوحيدة هي البوليمر (polymer) والتي تكون منيعة تماماً ضد التآكل الرطب من هذا النوع . خطوط أنابيب غاز المدينة الرئيسية تبدل بأخرى من البوليمر ، إلا أن المقاومة الميكانيكية للفولاذ جعلته الإختيار المفضل بالنسبة لخطوط النقل الكبيرة القطر .

3.2 أنظمة ماسورة العادم في السيارة

(Automobile Exhaust Systems) :

إن معدل عمر نظام ماسورة العادم المألف لسيارة عائلية هو سنتان أو نحوه ، والفولاذ المطاوع هو المادة الإعتيادية ، فهو لم يشار إليه لمقاومته للتآكل . بباطن النظام غير مصبوغ وبدأ بالتآكل أثينا في غازات العادم السامة الخارجة من المحرك ، والطلاء الوحيد من الصمغ التجاري الرخيص يقشر من السطح بفترة وجيزة لينبدأ التصدُّر حيث يساعد ذلك تأثير أيونات الكلوريد من أملاح الطريق والتي بدورها تساعد على كسر غشاء أوكسيد الحديد .

إن عمر نظام ماسورة العادم يمكن أن يحسن بكافته الفولاذ ، إلا أن هناك مشاكل في إستعمال الطلاء حيث يجب أن يربط الفولاذ باللحام أثناء التصنيع .

فالخارصين مثلاً ينصلح عند 420°C وسوف يترقى منفصلاً عن اللحام ، والكسور تستمر بالحصول إذا استعملت معادن ذات درجة إنصهار عالية (مثل $\text{Ni} 1455^{\circ}\text{C}$) . وفي بعض الأحيان يصنع المنتجون أجهزة ماسورة عادم مطلية بالكروم لكن هذا للمظهر الخارجي فقط ، فإذا تم الطلاء قبل اللحام فلنطبق اللحام ستكون غير محمية وستتأكل بسرعة ، أما إذا تم الطلاء بعد اللحام ، فإنطان النظام سيكون غير مطلي وسوف يتآكل .

إن أكثر الطرق نجاحاً في مقاومة تآكل نظام ماسورة العادم هو في الواقع الفولاذ المقاوم للصدأ (Stainless steel) ، وهذا مثال جيد مشابه بالضبط لحالة التآكل الجاف حيث يبين كيف أن إضافة النزارات الغربية للمعدن يمكن أن تكون أغشية أوكسيدية مستقرة والتي تعمل كحواجز ضد التآكل . وفي حالة الفولاذ المقاوم للصدأ ، يذاب الكروم في الفولاذ ليكون محلولاً جاماً ويكون (Cr_2O_3) على سطح الفولاذ ليعمل ك حاجز ضد التآكل .

إن هناك مازقاً أساسياً واحداً يجب تجاوزه في حالة إستعمال أجزاء الفولاذ المقاوم للصدأ المربوطة مع بعضها باللحام ، وهو المعروف بتلف اللحام (weld decay) . فقد وجد في بعض الأحيان أن المنطقة المتأثرة بالحرارة (heat – affected zone) منطقة المعدن التي تلي اللحام حيث أنها تسخن أثناء اللحام إلا أنها لا تتصهر وتتأكل بشكل سيء ، لأن كل أنواع الفولاذ تحتوي على الكربون " لأجل خواصها الميكانيكية " وهذا الكربون يمكن أن يسحب الكروم من المحلول الجامد (خصوصاً عند الحدود البلورية) ليكون ترسبات من مركب كاريبيد الكروم ، لأن المناطق القريبة من الحدود البلورية تفقد معظم الكروم الموجود فيها بهذه الطريقة ، فهي إذن لم تعد محمية بـ (Cr_2O_3) فتتأكل بشكل سيء . والعلاج هو ثبّيت الفولاذ المقاوم للصدأ بإضافة Ti أو Nb وما يتفاعلان بدلاً من Cr قرب الحدود البلورية .

3.3 وقاية ريش التوربين (Protecting turbine blades)

إن ريش التوربين في الوقت الحاضر تتألف أساساً من النيكل مع إضافة عناصر غربية مختلفة للحصول على خواص زحف ملائمة .

ومع حلول الريش المجمدة إتجاهياً (DS) بهذه السبانك ستعمل في العادة عند حوالي 950°C والتي تقرب من (0.7 T_{m}) للنيكل (935°C ، 1208 K) . وعند هذه الدرجة الحرارية يفقد النيكل (0.1 mm) من المعدن من سطحه بالتأكسد في مدة 600 ساعة ، ولا يشمل السماح للتغيرات الإحصائية في معدل التأكسد ، والتي يمكن أن تكون كبيرة جداً أو للتأكسد التفاضلي (عند الحدود البلورية مثلاً) مؤدياً

إلى التقر (pitting) وبسبب الكلفة العالية لتبديل مجموعة الريش (حوالي 33000 دولار للمحرك الواحد) فمن المتوقع أن تدوم المجموعة لأكثر من 5000 ساعة ، ومن الواضح أن هذا النوع من الفقدان غير مسموح به .

ما يوجد من الكروم في السبيكة هو 20 % فقط ، والسبائك تتصرف جزئياً كما لو كانت محفوظة بمركب Cr_2O_3 وفي الحقيقة فقد وجد بالتجربة أن 20% Cr يزيد زمن فقدان مقدار معين من المعدن بحوالى عشرة مرات فقط أي أن الزمن المستغرق لفقدان 0.1mm عند درجة حرارة عمل الريشة يصبح 6000×10 ساعة = 60000 ساعة .

فحيثما تأملت سبيكة ما بدلاً من مادة نقية ، فطبقة الأوكسيد (بغض النظر عن طبيعتها Ni و Cr_2O_3 ... الخ) تتضمن عناصرًا غريبة فيها أيضاً . وبعض هذه العناصر تزيد بشكل كبير معاملات الإنتشار في الطبقة أو الموصولة الكهربائية لها ، ومن ثم يجعل معدل التأكسد خلال الطبقة أكبر من معدله لو أن هذا التلوث بالعنصر الغريب غير موجود فالمرة يجب أن يكون حذراً جداً عند نقل البيانات عن وقاية الغشاء من مادة نقية إلى أخرى سبيكية (alloyed one) ، وعلى أية حال تكون التحديات التجريبية على السباتك الحقيقية أساسية لبيانات العمل في كل أشغال التأكسد .

وبالرغم من أن الفقدان 0.1mm هذا من السبيكة $\text{Cr} 20\%$ في 6000 ساعة عند 935°C ، أحسن من النikel النقى ، فهو لا يزال غير جيد إلى الدرجة المرضية .

للأغشية الأوكسidiة بعض المساوى . حيث تسبب الأكسيد قصيدة في العادة عند الدرجات الحرارية التي تتعرض لها عند سطح ريشة التوربين ، لذا من الممكن أن تتكسر ، وخصوصاً عندما تتغير درجة حرارة الريشة ونشوء إجهادات تمدد وتقلص حرارية تفاضلية بين السبيكة والأوكسيد . وهذه يمكن أن تعمل كمراكم تنويم مثالية لشقوق الكلال الحراري ولأن طبقات الأوكسيد في سباتك النikel متتصقة جيداً مع السبيكة التي تحتها (ستكون عديمة النفع إذا لم تكن كذلك) ، فالشق يمكن أن ينتشر إلى السبيكة نفسها لذاك يكون لخواص غشاء الأوكسيد تأثير مهم جداً على خواص الكلال للأداة بصورة عامة .

3.4 إنقاء مادة لسقف مصنع

(Select material of factory roof) :

الفلز المتموج المطلي بالخارصين (مكلفن) من المواد القوية والخفيفة والرخيصة وسهلة النصب والتركيب . والفلز المكلفن الجديد نسبياً خالي من الصدأ ، ولكنه بعد 20 إلى 30 سنة سيحتوي على كثير من الصدأ وسيفشل السقف أخيراً .

ترك الكفنة طبقة خفيفة من الخارصين على سطح الفولاذ . وهذه تعمل ك حاجز يحول بين الفولاذ والجو ، ومع أن الفولاذ الدافعة لتآكل الخارصين أكبر من تلك التي للفولاذ ، في الحقيقة تآكل الخارصين أبطأ بكثير في جو المدينة الاعتيادي بسبب التأثير الحاجز لغشاءه الأوكسidi . فالفقدان النموذجي للسمك هو 0.1 mm خلال 20 سنة .

إذا حصلت خدوش وكسور في طبقات الخارصين بسبب التضرر العرضي ، والتي من المؤكد أن تحصل خلال نصب وتنبيت الألواح ، عندها سيحمي الخارصين الحديد كثورياً بنفس الطريقة تماماً التي تحمي بها خطوط الأنابيب باستعمال أنودات من الخارصين . وهذا يفسر التأجيل الطويل لحدوث الصدأ ، لكن سمك الطلاء حوالي 0.15 mm فقط ، وبعد حوالي 30 سنة فإن أغلب الخارصين سيصبح زائلاً ، ويصبح التصدأ متواصلاً ومن ثم سيفشل السقف . ويبدو للوهلة الأولى أن الرد هو زيادة سمك طبقة الخارصين . ومع أنه ليس من السهولة عمل ذلك ، بسبب أن عملية الغمسحار المستعملة في الكفنة لا يمكن السيطرة عليها بصورة دقيقة ، أما عملية طلاء الخارصين كهربياً على لوح الفولاذ فإبها تزيد كلفة الإنتاج إلى حد بعيد . وأما صبغ اللوح بدھان فهو يساعد على تخفيض فقدان الخارصين إلى حد بعيد . ولكنه بنفس الوقت سيقال بشدة من المساحة المتيسرة للحماية الكاثودية للفولاذ ، فإذا اخترق أي خدش كل من طبقي الصمغ والخارصين ، فالفولاذ المعرض خلاله يمكن أن يتآكل بأسرع بكثير من ذي قبل .

كان ابتداع باستعمال الألمنيوم المؤنود " وهو الذي تم كساءه بطبيقة من أوكسيده بطريقة كهروكيميائية " في الفن المعماري حديثاً نسبياً . ومع أن القوة الدافعة للتآكسد الارتباط للألمنيوم عالية جداً فإنه يتآكل ببطء شديد في بيئات الماء العذب لأنه يحمل غشاء شديد الالتصاق من أوكسيده Al_2O_3 الردي . التوصيل . ويمكن أن يزداد سمك غشاء Al_2O_3 صناعياً في الألمنيوم المؤنود لأجل جعل هذا الحاجز مؤثراً لدرجة كبيرة ضد التآكل . وفي عملية الأنودة توضع قطعة الألمنيوم في ماء يحتوي على مواد مضافة مختلفة لتعزيز نمو غشاء محكم (مثل حامض البوريك) وعندئذ يجعل الألمنيوم موجباً كهربياً . والذي ستجذب ذرات الأوكسجين في جزيئات الماء القطبي (polar water molecules) فتفقاصل . جزيئات الأوكسجين الملتصقة بمستمرار مع المعدن لتعطى غشاءً أوكسidi اسمك . ويمكن أن يكون هذا الغشاء لأغراض جمالية بالإضافة عوامل ملونة قرب نهاية العملية مع تغيير تركيب محتويات الحوض للسماح لعوامل التلوين أن تكون مندمجة .

إن ألواح البلاستيك المتموجة تستعمل عموماً لتسقيف السقائف الصغيرة وسقائف موقف السيارة والأبنية المشابهة ، ولكنه بالرغم من أن البوليمرات بشكل عام لا تتآكل ، فهي عادة ما تستعمل في البيئات الرديئة مثل مصانع الكيماويات ، فهي عرضة للتلف بتآثير الأطوال الموجية فوق البنفسجية لأشعة الشمس .

فهذه الفوتونات الطالية الطاقة التي تؤثر طوال فترة من الزمن ، تكسر تدريجياً السلسل الجزيئية في البوليمر ومن ثم تهور خواصها الميكانيكية .

هناك خطأ شائع وهو أن يثبت سقف الفولاذ المكلفن أو الألمنيوم في مكانه بمسامير أو لواط من معادن مختلفة مثل النحاس والنحاس الأصفر ، فالنحاس سيعمل ككافود وسيأكل الخارصين أو الألمنيوم مضملاً بسرعة قرب المثبت . ومن المعلوم أن شيئاً مشابهاً لهذا النوع من السلوك يحصل عندما تثبت ألواح تسقيف نحاسية بمسامير من فولاذ وحالة من هذا النوع تؤدي إلى تأكل سريع ومتزايد ليس لكون الحديد أنودياً فقط وإنما لأن الإلكترونات المتولدة بالتأكل الأنودي سوف تتسرّب بسهولة كبيرة إلى الكافود النحاسي الكبير .

الفصل الرابع

المناقشة

الفصل الرابع

المناقشة

: (Introduction) 4.1 مدخل

ستتناول في هذا الفصل دراسة إحدى مشكلات التاكل التي تجاهه المنشآت الصناعية . وتمت هذه الدراسة بمصنع السلام للأسمدة .

توجد في هذا المصنع منظومة تعمل على تنقية الهواء من الغبار العالق به نتيجة تكسير وطحن الحجر الجيري وهو العنصر الأساسي في صناعة الأسمدة .

و يتم تجميع الغبار ورفعه عبر أنبوب ضخم إلى مستوى عالي قبل أن تتم عملية فصل الهواء عن الغبار بواسطة قطع قماش حيث يمر الهواء النقي خلالها ، فيما تعلق ذرات الغبار بها . وتمت الإستعانة بمرόحة لتعمل على سحب الغبار ورفعه إلى ذلك المستوى ، ولكنها تعرضت إلى التاكل بصورة مخيفة مما جعلها موضعًا للدراسة .

: (Case Study) 4.2 دراسة حالة

وسنقوم هنا بوصف للمشكلة مع تقديم للحلول المقترنة والحلول الموصي بها .

/1 وصف المشكلة :

توضع المرόحة التي تعمل على رفع الغبار داخل وعاء إسطواني مصنوع من (IS 2062 Gr. A) وهو يتعرض أيضاً إلى قدر من التاكل ولكن بمعدل أقل وذلك لأن اتجاه ذرات الغبار لا يكون عمودياً على الوعاء كما في المرόحة .

وتكون خطورة التاكل في الوعاء عندما تؤدي إلى حدوث تقويب تؤدي بدورها إلى تسرب الغبار خارج المنظومة وكثيراً ما يحدث ذلك نتيجة لمعدل التاكل العالي .

وللقيام بصيانة هذا الوعاء فإن ذلك يتطلب إيقاف الطاحونة التي تعمل على طحن الحجر وكذلك الفرن مما يعني توقف الإنتاج للقيام بالصيانة .


أما المرόحة وكما ذكرنا فإنها تتعرض للتاكل بشكل أكبر . ويدخل الهواء إلى المرόحة التي تعمل على رفع الغبار بمعدل $160000 \text{ m}^3/\text{hr}$ وهذا المعدل الكبير يدل على أن سرعة إنساب الغبار عالية

وذلك يتسبب في اصطدام قوي بين ذرات الغبار وجسم المروحة مما يؤدي إلى حدوث تأكل على سطح معدن المروحة .

ومن خلال دراستنا في الفصل الثاني يتضح أن هذا النوع من التأكل هو تأكل تنقري وبالتالي فهو غير متجانس أي يحدث بطريقة عشوائية على سطح المعدن .

وأيضاً فإن الغبار يدخل بدرجة حرارة مرتفعة تصل إلى 95°C ، كما أن كثافة الغبار عالية كذلك وتندر به 0.866 kg/m^3 وكل هذه الظروف تساعد على زيادة معدل التأكل في معدن المروحة . فالمروحة ضخمة ويصل وزنها إلى 4100 kg وتدور داخل الوعاء بسرعة عالية مقارنة بحجمها وتصل سرعتها إلى 990 rpm .

هذه المروحة مصلدة سطحياً بكرييد الكروم (Chromium Carbide) والمعروف بالصلادة العالية إلا أنها تعرضت للتلف بصورة ملحوظة للنظر وحدثت تقويب عليها برغم سمكها الكبير . الشكل (4-1) أدناه يوضح التقويب التي حدثت في المروحة .

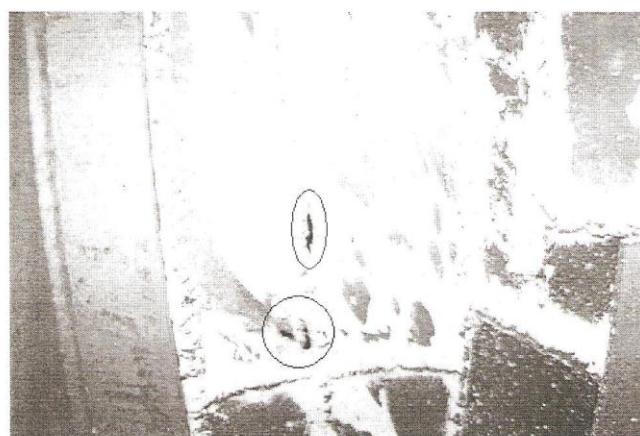


الشكل (4-1) يوضح التقويب التي حدثت في المروحة .

أحدثت هذه التقويب في جسم المروحة عدم موازنة كتالية لأنها تحدث بصورة عشوائية " غير متجانسة " مما أدى بدوره إلى زيادة سعة الإهتزاز في المرتكزات التي يرتكز عليها عمود المروحة .


2/ الحلول المقترنة :

اقتراح قسم الصيانة بالمصنع أن يتم لحام قطع معدنية في أماكن التقوب ، فكانت صيانة الوعاء بلحام قطع من الحديد ذو الصلادة الجيدة لمقاومة التآكل لأطول فترة ممكنة . ومن الشكل (4-2) أدناه يتضح أن الوعاء يتكون من أجزاء مربوطة مع بعضها البعض وعند الصيانة يتم فك هذه الأجزاء ولحام تلك القطع في أماكن التقوب وربط الوعاء مجدداً . كما يوضح مناطق اللحام ومسامير الربط وجاء من المотор الذي يدبر المروحة .

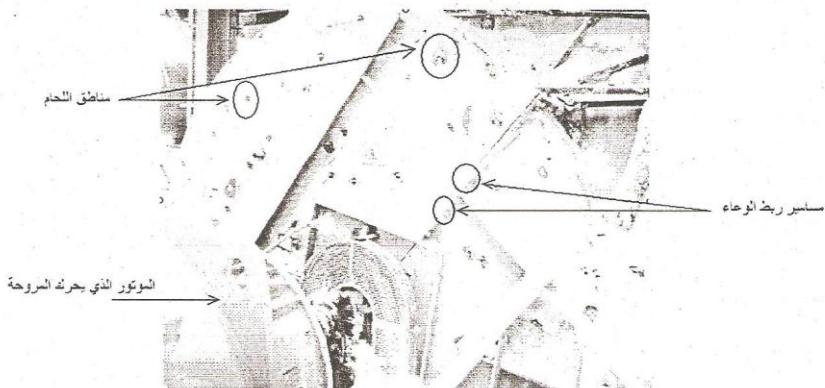

الشكل (4-2) يوضح مناطق اللحام ومسامير الربط وجاء من المotor .


تم معالجة المروحة أيضاً عن طريق لحام قطع حديبية في أماكن التقوب ولكن هذه المرة بذقة أعلى مما كانت عليه في الوعاء ، فللحام هنا يجب أن تراعى فيه الكثافة " أي لحام قطع بحيث تعطي إتزان ديناميكي عند دوران المروحة " كما يجب الوضع في الحسبان كثافة المعدن المفقودة نتيجة التآكل . وذلك لجعل الإهتزاز عند المركبات في الحدود المسموح بها . الشكل (4-3) التالي يوضح القطع الملحومة في أماكن التقوب في جسم المروحة .

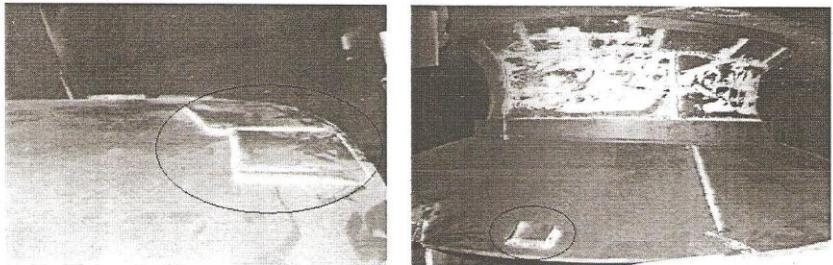

الشكل (4-3) يوضح القطع الملحومة في أماكن التقوب .

3/ الحلول الموصي بها :

يجب تغيير ظروف التشغيل بحيث تعطي معدلاً أقل للتأكل كتخفيض معدل سريان الهواء أو درجة الحرارة وغيرها من العوامل التي ساعدت على ذلك . أو إستبدال المروحة بأخرى مصنعة من مواد أكثر مقاومة لهذا النوع من التأكل .

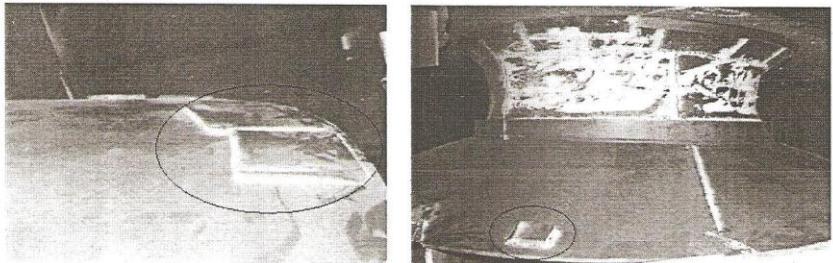

الشكل (4-3) يوضح القطع الملحومة في أماكن التقوب .

3/ الحلول الموصي بها :

يجب تغيير ظروف التشغيل بحيث تعطي معدلاً أقل للتأكل كتخفيض معدل سريان الهواء أو درجة الحرارة وغيرها من العوامل التي ساعدت على ذلك . أو إستبدال المروحة بأخرى مصنعة من مواد أكثر مقاومة لهذا النوع من التأكل .

الخلاصة

جاءت دراسة التآكل في هذا البحث لأهداف عدة أهمها مكافحة التآكل في المنشآت الصناعية . ومن خلال البحث النظري تم التعرف على أنواع التآكل ومسبباتها والعوامل المساعدة عليها وكيفية الحد منها ، وكذلك التعرف على الخواص التآكلية لبعض العناصر والسبائك الشائعة الإستخدام في المنشآت . عملياً تم جمع المعلومات عن الأجزاء المعرضة للتآكل في بعض المنشآت وتحليلها لمعرفة أسبابها ومن ثم علاجها . وكان مما تحدى طريقة التصنيع ونسب العناصر في تلك الأجزاء ، وذلك لضمان مقاومة جيدة للتآكل ، ونسبة لعدم وجود معامل تقوم بذلك تم الإكتفاء بالمعلومات الواردة في دليل الجهات المصنعة . ولتجنب أخطار التآكل نوصي بأن تُراعي الأجزاء المعرضة للتآكل لدى الشركات المصممة والمصنعة ، كما يجب القيام بالفحص الدوري على المنشآت لاكتشاف التآكل في مراحله الأولى ومعرفة أسبابه وعلاجه .

المراجع

- 1/ م. ف. أشي و د. ر. هـ جونس-المواد الهندسية مدخل لخواصها وتطبيقاتها- قسم هندسة الانتاج والمعادن- الجامعة التكنولوجية- بغداد 1990م -رقم الكتاب 11994 .
- 2/ ابراهيم سالم منصور- هندسة التآكل- الناشر دار الراتب الجامعية- بيروت -رقم الكتاب 6028 .
- 3/ كزكجي - خواص المواد الهندسية- الناشر دار الكتب 1964م- رقم الكتاب 5990 .

