



ميكانيكا إنتاج

تقنية تشغيل (عملي)

٢١٢ ميك



الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لصف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخريج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "تقنية تشغيل (عملي)" لمتدرب قسم "ميكانيكا إنتاج" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمـة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

التدريبات العملية للوحدة الأولى

التدريبات العملية في الوحدة الأولى تحتوي على العديد من العمليات، ينفذ بعضها في أسبوع واحد وبعضها يحتاج لأكثر من أسبوع لتنفيذها. يحتوي كل تدريب على الهدف منه وأجزائه وخطوات تنفيذه. التدريبات العملية للوحدة الأولى تحتوي على أربع تدريبات عملية وهي كما يلي:

- التعرف على ضوابط السلامة بورش التشغيل.
- التعرف على كل آلات التشغيل الرئيسية.
- التعرف على كيفية تشغيل الآلات وطرق فحصها وصيانتها الوقائية.
- التعرف على أدوات القطع من ناحية التركيب وإعادة الشحن.

التدريبات العملية للوحدة الثانية

التدريبات العملية للوحدة الثانية تحتوي كذلك على العديد من العمليات. كل تدريب يحتوي على الهدف منه وأجزائه وخطوات تنفيذه. تدريبات الوحدة الثانية تحتوي على أربعة عشر تدريباً عملياً هي:

تدريبات الثقب:

- ١) تنفيذ عملية ثقب.
- ٢) تنفيذ عملية توسيع ثقب.
- ٣) تنفيذ عملية تعيم ثقب.
- ٤) تنفيذ عملية لولبة ثقب.

تدريبات الخراطة:

- ١) تنفيذ خراطة واجهية و طولية.
- ٢) تنفيذ خراطة سلبة.
- ٣) تنفيذ خراطة لولب.
- ٤) تنفيذ خراطة داخلية.
- ٥) تنفيذ عملية ترترة.

تدريبات التفريز:

١) تنفيذ تفريز سطح مستو.

٢) تنفيذ تفريز مجاري متعددة.

٣) تنفيذ تفريز ترس عدل.

تدريبات التجليخ :

١) تنفيذ تجليخ سطح مستو.

٢) تنفيذ تجليخ سطح أسطواني.



تقنية تشغيل (عملي)

عمليات التشغيل وضوابط السلامة

عمليات التشغيل وضوابط السلامة

١

التدريب العملي الأول

التعرف على ضوابط السلامة بورش التشغيل

الهدف من التدريب العملي :

أن تعرف كمتدرب على مصادر الخطر بالورش واحتياطات السلامة المتبعة.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- ١ - الأجزاء الدوارة بالآلات.
- ٢ - مصادر الطاقة بالآلات.
- ٣ - ملابس السلامة.
- ٤ - الآلات والمعدات المختلفة بالورشة.

التحضير:

- الاطلاع على محتويات التدريب وأي من مراجع الأمان الصناعي الموجزة.
- لبس ملابس العمل المحددة.

خطوات تنفيذ التدريب العملي :

يتعرف المتدرب على مصادر الخطر بالورش.

تشمل مصادر الخطر بورش التشغيل مما يلي:

(١) الكهرباء :

يمكن أن يتعرض الإنسان لمخاطر مثل : الصدمة الكهربائية والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، الصعق الكهربائي والتي يمكن أن تؤدي لحالة دوار و إغماء، الحروق الجلدية بسبب التعرض لشرر قوي ناتج عن تلامس الأسلامك، السقوط بسبب الصدمة الكهربائية.

أخطر الكهرباء تنتج ما يلي :

- إهمالك فصل التيار الكهربائي أثناء عمليات الفحص والصيانة.
- استخدامك أدوات وأجزاء تالفة أو غير معزولة عند التشغيل و الصيانة.
- إهمالك الحكم على صلاحية أسلامك التوصيل الكهربائية.
- ملامستك المفاتيح والأجزاء الكهربائية وجسمك رطب أو يدك مبللة.
- عدم ملاعنة الأسلامك الكهربائية للزيادة في التحميل و التي يمكن أن تؤدي لسخونة الأسلامك و احتمال نشوب حريق.

- عدم ارتدائك القفازات والأحذية المطاطية عند فحص نقاط التوزيع.

الوقاية من أخطار الكهرباء تشمل ما يلي :

- افصل التيار عن المحركات والآلات أثناء فترات الراحة وعنده الانتهاء من العمل.
- ارتداء المهمات الوقائية الشخصية عند إصلاح نقاط التوزيع الكهربائية.
- لا تحاول إصلاح الأعطال الكهربائية فذلك هو الفني الكهربائي.
- ضع علامات الصيانة أو التحذير على الآلات التي تتسم بالخطورة الكهربائية.
- أوقف الآلة فوراً وأفصل التيار الكهربائي عند ملاحظة أي شرر كهربائي واستدعي فني الصيانة الكهربائية.
- تجنب استخدام أسلاك كهربائية مؤقتة.
- تأكد من تثبيت أغطية المفاتيح الكهربائية.
- لا تستبدل الأجزاء الكهربائية إلا بما يطابق مواصفاتها الفنية.

الإسعافات الأولية تتضمن ما يلي :

- امنع الازدحام حول المصاب حتى لا ينزعج.
- لاتسمح للمصاب بتناول أي منبهات كالشاي أو القهوة عند حدوث نزيف.
- قص ملابس المصاب بدلأ من نزعها عنه إن كان ذلك يسبب له ألما.
- وفر تهوية كافية مع فتح أحزمة البطن وجميع الأزرار وإمالة رأس المصاب في حالة حدوث إغماء .
- استمر في عمل تنفس صناعي للمصاب لمدة طويلة رغم حدوث وفاة ظاهرية.
- انقل المصاب بكل عناء ولطف باستخدام النقالة.
- استدعي الطبيب فور وقوع الحادث.
- ضع فازلين أو زيت طعام أو معجون أسنان على منطقة الحرق لعزله عن الهواء.
- غطي الجزء المصابة بالشاش بدون ضغط على موضع الحرق.

(٢) الحرائق :

مصادر الحرائق في الورش هي:

- التقاط حرق مبللة بالزيت لشرر في الورشة.
- سقوط سجائر مشتعلة على زيوت بالورشة.
- احتراق مصاہر الأمان في المعدات الكهربائية.

الوقاية والكافحة :

- احفظ المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المخصصة لها.
- لا تدخن في الورشة.
- ابعد الخرق الملطخة بالزيوت في مواضع خاصة.
- انقل المواد القابلة للإشتعال تبعاً للضوابط المتبعة.
- افصل جميع المحركات الكهربائية عند نشوب حريق.
- استدعاء فريق مكافحة الحرائق.
- تدرب على استخدام طفایيات الحريق المختلفة.
- تأكّد من تواجد طفایيات الحريق ومن فحصها دوريًا.
- حافظ على الهدوء وافتح الأبواب لخروج المتواجدين بنظام.
- تأكّد من خلو طرق الهروب وأبواب الطوارئ من العوائق.

(٣) الأجزاء الدوارة:

تشمل الأجزاء الدوارة الظاهرة ظرف وصينية المخرطة، سكينة التفريز والمثقب وحجر التجلیخ.

مصادر الخطر منها تشمل ما يلي :

- جذب المشغل من ردائه أو غطاء الرأس في حالة عدم الالتزام بملابس العمل.
- إصابة مباشرة لليد عند اصطدامها، بشغالة أو أداة تدور، بسبب الغفلة والمزاح قرب الآلة.
- إصابة الجسم عبر قذف جزء معدني اصطدم بها أو عند نسيان مفتاح ربط فكوك الظرف.
- انفجار وتقطت حجر التجلیخ المتشقق وبالأخص عند عدم إنزال الغطاء الواقي للحجر.

- إصابة الأيدي عند محاولة القياس أو ربط الشغالة أو فكها و الأداة تدور أو عند إبعاد الرأيش والأداة أو الشغالة في حالة عمل.
- تطاير رأيش ودخوله في العين.
- الوقاية تشمل ما يلي:
 - ارتدي ملابس العمل والقفازات وأحذية السلامة.
 - أخلع الساعة والنظارات الطبية العاديّة.
 - تأكّد من عدم وجود أجزاء مثل المفاتيح، أدوات العمل، معدات القياس قريراً من الأجزاء الدوارة.
 - أوقف الآلة عند القياس وعند ذلك وتركيب الشغلات وعند إبعاد الرأيش.
 - استخدم واقيات ضد تتطاير الرأيش.
 - أنزل وaci الحجر عند التجليخ.
 - أفحص حجر التجليخ عبر طريقة الرنين لاكتشاف الشقوق به.
 - استخدم فرشاة سلك لتنظيف الآلة من الرأيش.
 - لا توقف الطرف أو أي أداة دوارة باليد بل اتركها تتوقف بمفردها تماماً.

٤) عدم نظافة وترتيب مكان العمل :

مصادر الخطر :

- تواجد زيوت وشحوم متتدفقة في أرضية الورشة.
- تواجد شغلات مكتملة وشبه مكتملة وكتل أولية في أرضية الورشة.
- ازدحام مكان العمل وضيقه.
- عدم توفر الإضاءة الكافية.

ضوابط السلامة :

- نظف أرضية الورشة من الزيوت والشحوم واسكب رملاً جافاً على أي زيت تدفقت على الأرضية حتى يتم إزالتها تماماً.
- ضع الكتل الأولية في حوامل وأرفف خاصة.
- ضع الشغلات المكتملة وشبه المكتملة في مواضع وصناديق خاصة.
- تحقق من سلامة جميع مصايد الورشة.

- أبعد كل الصناديق وأجزاء الماكينات المستبدلة والأجزاء الخاصة بالتبثيت والقياس والفحص من موقع العمل عند عدم الحاجة لها.

ملابس العمل:

يجب أن تحصل على الملابس الضرورية (الافرول) ، القفازات، النظارة وأحذية السلامة وتتعرف على الطريقة المناسبة للاستخدام.

احتياطات التشغيل:

يتعزز المتدرب على احتياطات السلامة عند التشغيل ومنها :

- لا تبدأ عملاً جديداً دون الحصول على التعليمات والإرشادات اللازم.
- لا ترفع شغلات أو كتل وزنها أكبر من ٢٠ كجم بدون رافعة أو مساعدة زميل.
- ثبت الشغلات ثبيتاً جيداً ولا تنسى إبعاد مفاتيح التثبيت.
- ثبت أدوات القطع ثبيتاً جيداً
- انتبه لعدم اصطدام الأداة أو الجزء المتحرك بالآلة بأي شيء.
- لا تترك الآلة تعمل بدون مراقبة.
- أفصل التيار الكهربائي عند توقف العمل ولو لفترة قصيرة.
- تأكد قبل تشغيل الآلة من أن كافة أذرع التوجيه مغلقة وذلك بتثبيتها في الوضعية العاطلة.
- البس ملابس العمل والقفازات والنظارات وأحذية السلامة.
- تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
- لا تلمس الشغالة وهي تدور.
- لا تقم بإزالة الرأس باليد.
- لا تقم بإزالة الرأس و الآلة تعمل.
- لا تمزح مع زملائك في الورشة أو تتحرك كثيراً قرب الآلات.
- تأكد من معرفتك بكيفية التوقف الاضطراري للآلة.
- اكتب تقريراً عن ضوابط السلامة المختلفة المطبقة بالورشة.

أسئلة التدريب العملي الأول بالوحدة الأولى:

١) حدد مصادر الخطر بورش التشغيل.

٢) ما هي الأخطار التي يمكن أن تنتج من الكهرباء.

٣) عدد أربعة من مصادر الخطر الكهربائي.

٤) أكمل النص في الجمل التالية الخاصة باحتياطات الوقاية من أخطار الكهرباء:

- فصل التيار عن و أثناء فترات الراحة وعند الانتهاء من العمل.

- ارتداء المهمات الوقائية الشخصية عند إصلاح الكهربائية

- عدم إصلاح الأعطال الكهربائية إلا من قبل

- وضع علامات على الآلات التي تتسم الكهربائية

- يجب توقيف الآلة فوراً عند ملاحظة أي كهربائي واستدعاء فني الصيانة الكهربائية

٥) اذكر خمسة من عمليات الإسعافات الأولية للمصاب عبر تيار كهربائي.

٦) أجب بصواب أو خطأ أمامي :

() أ) الحرائق لا تحدث بورش لعدم وجود مواد قابلة للاشتعال.

() ب) لا تختلف طفایيات الحریق في نوعیة ماده الأطفال

() ج) الماء هو الماده المثلی لإطفاء الحرائق بالورش

() د) يجب فصل الموتورات الكهربائية عند حدوث حرائق

() ه) طفایيات الحریق يجب أن تفحص دوريا.

٧) اذكر بعض الأجزاء الدوارة بالآلات التشغيل.

٨) أذكر أربعة من مصادر الخطر المتوقعة من الأجزاء الدوارة.

٩) أكمل المنطقة الخالية بالجمل التالية الخاصة بالوقاية من الأجزاء الدوارة:

- ارتداء ملابس و القفازات و
 - خلع والنظارات الطبية العادي.
 - مراجعة تواجد أجزاء قريبة من الأجزاء الدوارة مثل المفاتيح، أدوات العمل، معدات القياس
 - إيقاف الآلة عند وفك الشغلات عند
 -
 - الانتباه لإنزال عند التجلیخ
 - فحص حجر التجلیخ لاكتشاف وجود به
 - استخدام لتنظيف الآلة من الرائش
 - عدم توقيف الظرف أو أداة دوارة بال بل تركها تتوقف بمفردها
- تماما

١٠) أذكر ثلاثة من مصادر الخطر الناتجة من عدم نظافة ونظام مكان العمل.

١١) أكمل الكلمات الناقصة في الجمل التالية الخاصة بضوابط السلامة الخاصة بنظافة ونظام مكان العمل.

- تنظيف أرضية الورشة من و و سكب
- على أي زيوت تدفقت على الأرضية حتى يتم إزالتها تماما.
- وضع في حوامل وأرفف
- وضع الشغلات و المكتملة في مواضع وصناديق خاصة
- التحقق من سلامه جميع الورشة

- إبعاد كل الصناديق وأجزاء الماكينات ٠٠٠٠٠٠٠٠ والأجزاء الخاصة
بال..... ٠٠٠٠٠٠ و..... ٠٠٠٠٠ من موقع العمل عند عدم الحاجة

لها

١٢) اذكر عشرة من الاحتياطات العامة عند تنفيذ عمليات القطع

التدريب العملي الثاني

التعرف على آلات التشغيل

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعرف المتدرب على مكونات الآلات ، الحركات المختلفة لأجزاء الآلة، مقاييس الآلة وقدراتها، والأجهزة المساعدة بالآلة.

أجزاء وأدوات التدريب :

١ - آلات التشغيل.

٢ - الأجهزة المساعدة.

٣ - كتيبات تشغيل وصيانة الآلات.

التحضير:

- لبس ملابس السلامة (أض裘 ، نظارة، قفاز، حذاء السلامة)

- قراءة كتيبات تشغيل الآلة وصيانتها و الرسومات الخاصة بها للتعرف على تركيبها ، مفاتيح تشغيلها ، مكوناتها ، طرق صيانتها الدورية.

خطوات تنفيذ التدريب العملي :

○ معرفة مقاييس المخرطة :

قم بقياس أو قراءة ما يلي من كتيب الآلة وسجل البيانات بדףك:

- أقصى تأرجح فوق الفرش (المسافة بين محور الظرف ومجاري الفرش).

- أقصى طول يمكن خراطته (المسافة بين الظرف وذنبة الغراب المتحرك عند طرف الآلة).

- مجال التغذية الطولية من إلى مم / دورة.

- مجال سرعات دوران عمود الإدارة من إلى دورة / دقيقة.

- الطول الكلي (مم).

- العرض الكلي (مم).

- الارتفاع (مم).

- الوزن الصافي (كجم).


- قدرة المحرك الكهربائي (كيلو وات).

○ التعرف على مكونات المخرطة:

الشكل (٢ - ١) يوضح مخرطة ذنبية مع مكوناتها ومجموعات التروس المختلفة بها.

- الترس أعلى عمود الإدارة هي ترس تغيير سرعة القطع.


- الترس ابتداء من B_6 و حتى H_1 هي ترس وسيطة تربط بين مجموعة ترس سرعة القطع ومجموعة ترس سرعة التغذية والتي تبدأ من IX وتنتهي عند XV المتصل بعمود اللوالب، وتنتهي عند XVI المتصل بعمود الجر.

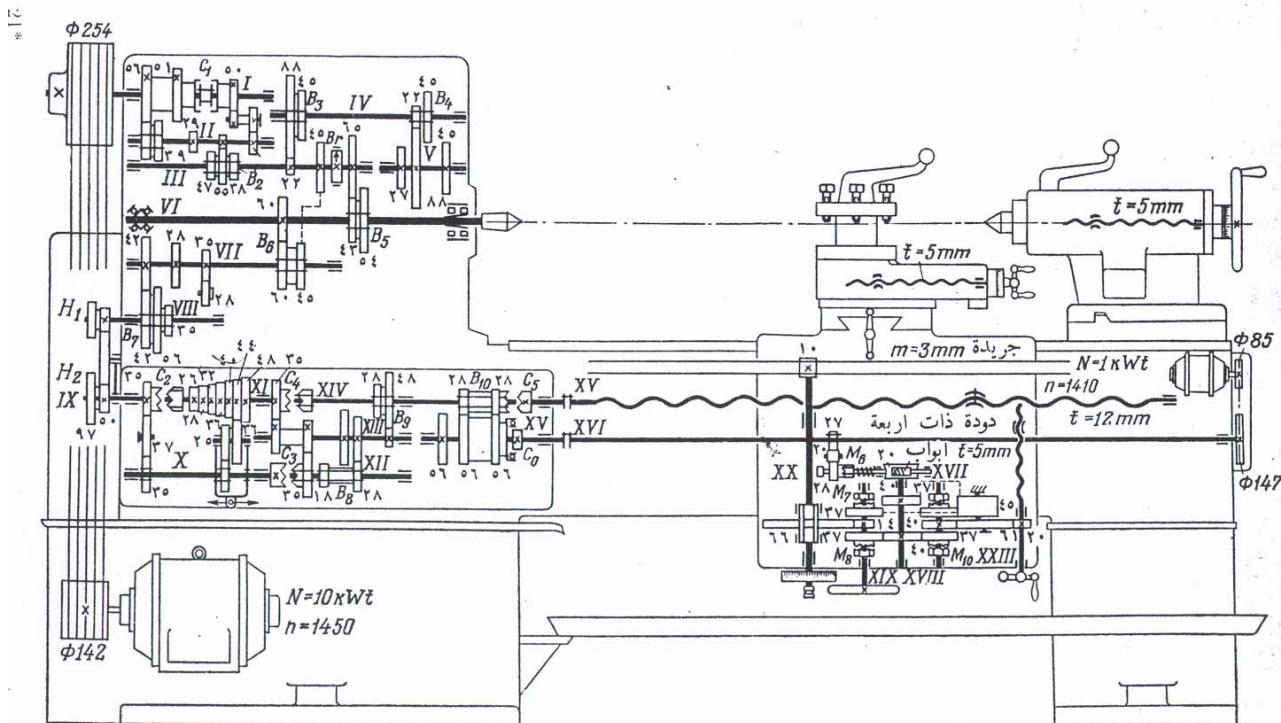

الشكل (٢ - ١) : مخرطة ذنبية

الشكل (٢ - ٢) يوضح فرش مخرطة:


الفرش يصنع من الزهر الرمادي عن طريق السباكة. مهمته هي حمل أجزاء الآلة المختلفة وتوفير إمكانية الحركة لغراب الذيل بالمجاري ٣ و ٨ والعربية بالمجاري ٢ و ٦. تتوفر به دعامات ٥ تضمن له جسأة عالية و به غالبا فتحات لманاولة الآلة. يثبت

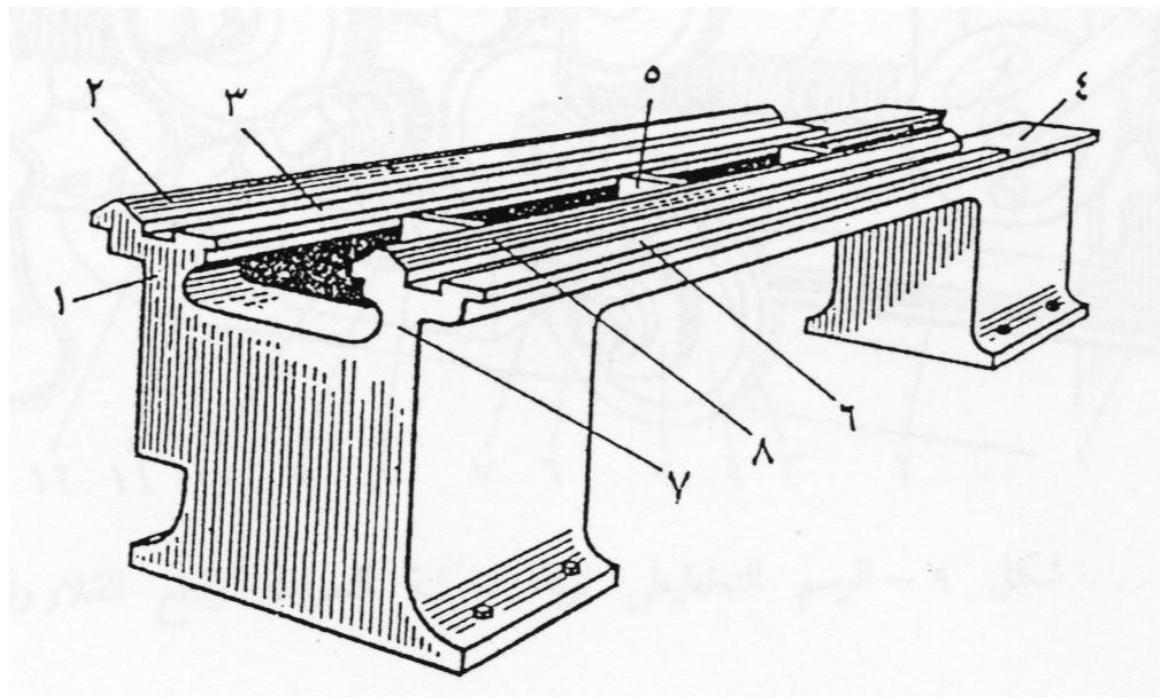

الشكل (٢ - ٢) : فرش مخرطة

الشكل (٢ - ٣) يوضح غراب الذيل لمخرطة


مهمته تثبيت الشغلات مع الطرف أو الصينية وكذلك تنفيذ عمليات المركزه والثقب كحامل للأداة.
 يوجد منه نوعان: الأول ذو ذنبة ثابتة و الآخر(على اليسار) به ذنبة دوارة. تحرك الذنبة (١) عبر لويب (٣) وصامولة (٥) عند إدارة الذراع (٦). المسamar (٩) يفك عند إبعاد الذنبة عن محور الطرف.

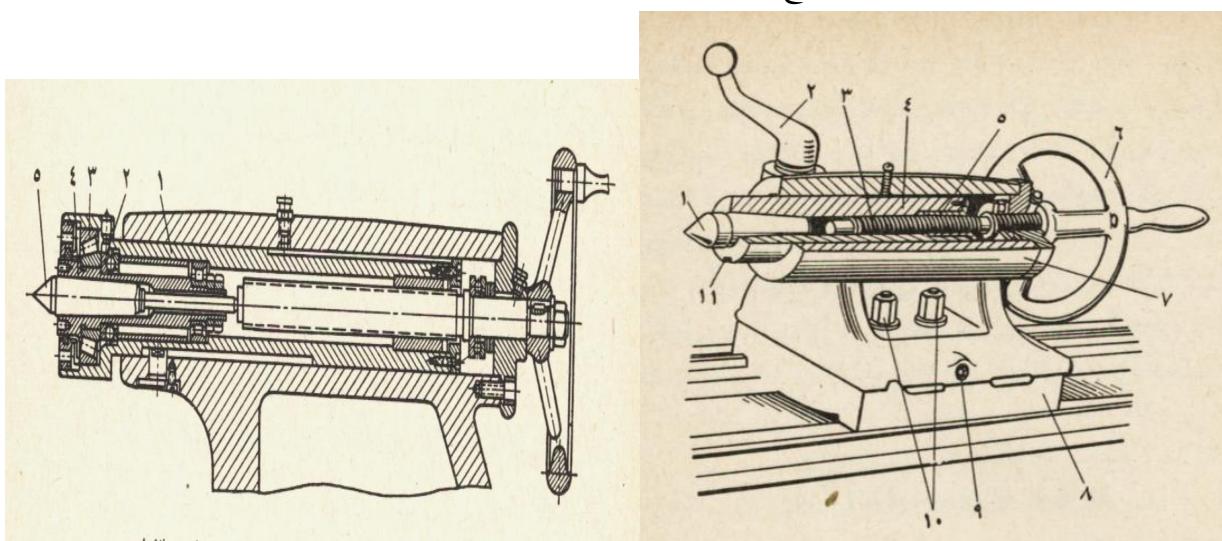

الشكل (٢ - ٣) : غراب الذيل لمخرطة

الشكل (٢ - ٤) يوضح عربة مخرطة ونظم تحريكها.


العربة تحمل على سطحها الراسمة العرضية و الراسمة العليا (٣) و حامل القلم (٤). تتحرك العربية عبر دوران عمود الجر (١) أو عمود اللواليب (٢٢) والذي يحول لحركة مستقيمة عبر ترس وجريدة مسننة (١٤) توجد أسفل قمة الفرش.

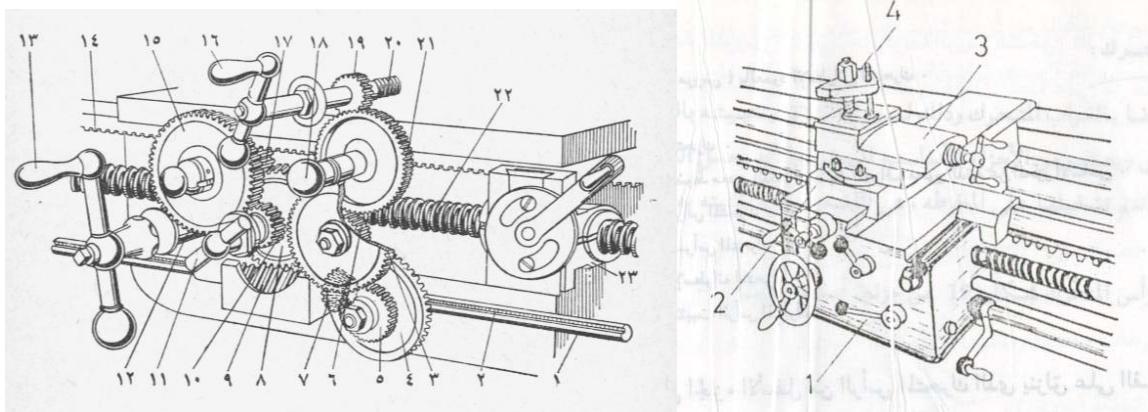

الشكل (٢ . ٤) : عربة مخرطة ونظم تحريكها.

الشكل (٢ . ٥) يوضح الغراب الثابت لمخرطة وعمود الإدارة وتروسه.


يحتوي الغراب الثابت عمود الإدارة، مجموعة تروس عمود الإدارة التي تتصل بالمحرك الكهربائي الرئيسي للآلية مباشرةً أو عبر سير، مجموعة تروس التغذية، التروس الوسيطة، مجموعة التبريد والتزليق من الحوض ، المصفاة، المضخة والتوصيلات، والمحرك الكهربائي.

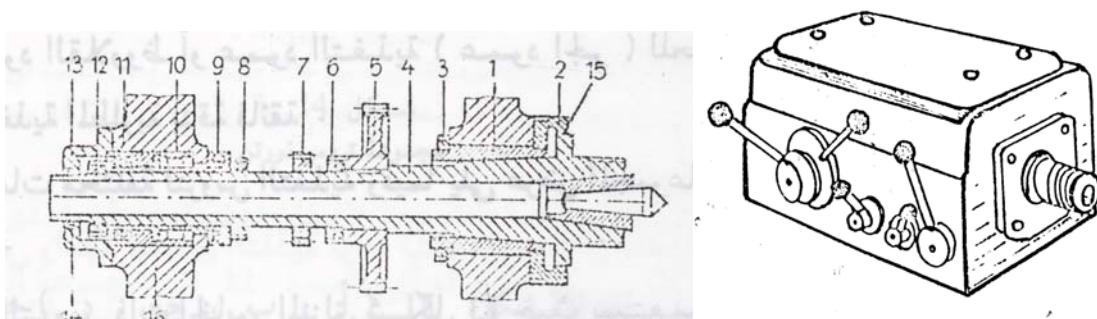


الشكل (٢ . ٥) : الغراب الثابت ومكوناته

الشكل (٢ . ٦) يوضح مجموعة تروس التغذية.

مهمتها هي توفير عدة سرعات تغذية للعربة. يوجد منها نوعان: الأول هو ذو الخابور المنزلي داخل العمود المجوف والآخر هو مجموعة تروس نورتن والتي يتم فيها التعشيق عبر تحريك المقبض (٩) في مجاري اللوح (٧) ليتحرك الترس (١١) على العمود المحدد (١٥). تدور التروس عبر اتصالها بمجموعة تروس عمود الإدارة بتروس وسيطة.

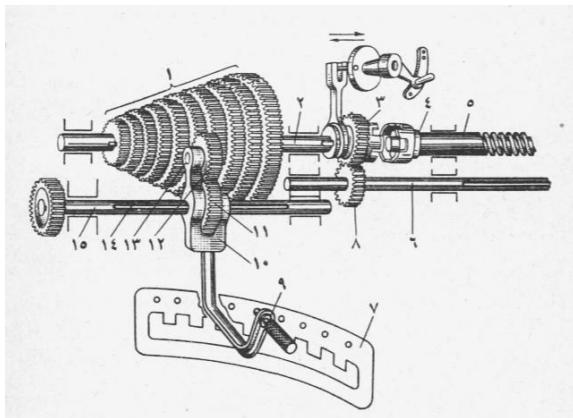

مجموعة تروس نورتن

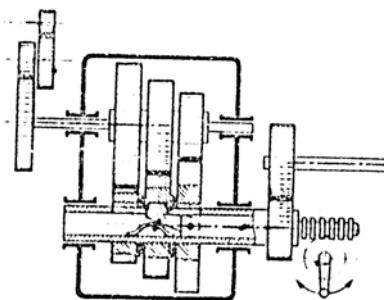


مجموعة تروس ذات الخابور المنزق

الشكل (٢ - ٦) : مجموعة تروس التغذية.

الشكل (٢ - ٧) يوضح صلة مجموعة تروس عمود الإدارة بمجموعة تروس التغذية.




توجد ترس الوصل (١) و (٢) بين المجموعتين في منتصف الغراب الثابت. يحقق الاتصال توصيل الحركة الدورانية لمجموعة التغذية وكذلك تحقيق التناقض ، عند خراطة اللواليب، بين دوران عمود الإدارة والذي تتصل به الشغالة وتقدم العربية بما فيها القلم، تبعاً لخطوة عمود اللواليب الذي يسحب العربية. يمكن هذا التناقض من الحصول على لولب بالخطوة المطلوبة.

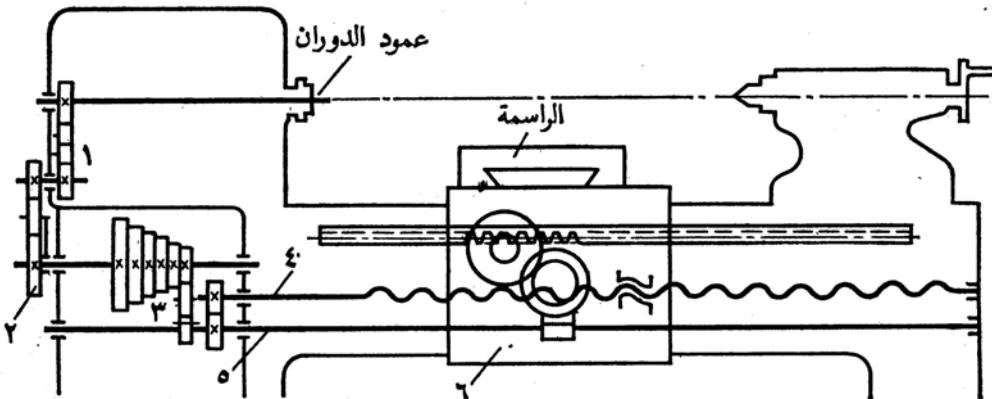

الشكل (٢ - ٧) : الصلة بين عمود الإدارة ومجموعة تروس التغذية.

الشكل (٢ - ٨) : يوضح أنواع مختلفة من ظروف وصواني المخرطة.

يوجد ظرف ثلاثي أو رباعي الفكوك. الفكوك إما أن تتحرك متزامنة أو أن يتحرك كل فك بمفرده. الصواني تحوي مجموعة من المجاري والفكوك وثبت في الوسط للثبيت بذنبة.

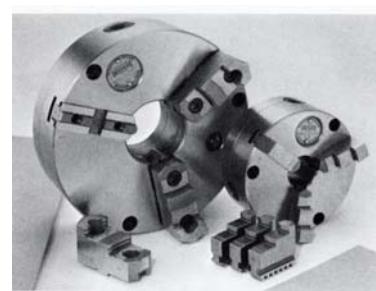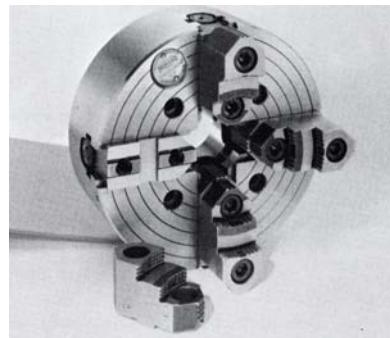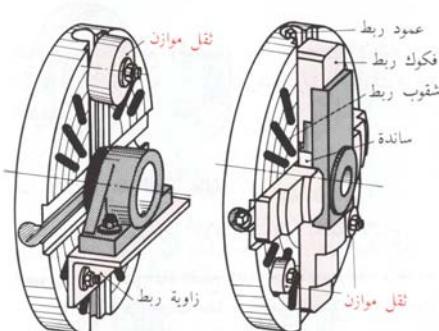


ظرف ثلاثي الفكوك (غير مستقلة) صينية **ظرف رباعي الفكوك (مستقلة)**

الشكل (٢ - ٨) : أنواع مختلفة من ظروف وصواني المخرطة

الشكل (٢ - ٩) : يوضح الراسمة العرضية والطولية.


تحريك الراسمة العرضية (١) على مجاري توجد على سطح العربية وبذلك تمكّن القلم من تنفيذ ضبط عمق القطع أو تنفيذ خراطة واجهية. الراسمة العليا (٢) تتحرك على مجري بسطح الراسمة العرضية وتمكّن من تنفيذ خراطة طولية يدوية وضبط عمق القطع ويمكن إمالتها والتحقق من كذلك بتدريج يوجد أسفلها للتمكن من خراطة السلبة.

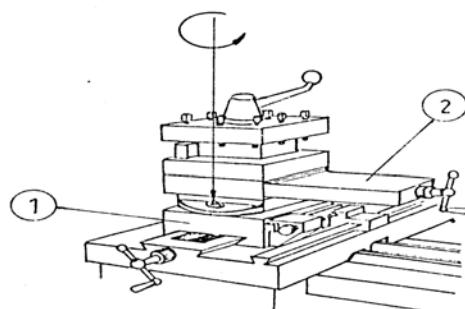


الشكل (٢ - ٩) : يوضح الراسمة العرضية والطولية

الشكل (٢ - ١٠) يوضح حامل قلم أحادي و رباعي و برج.


الحامل الرباعي و البرج يمكن أن يدورا حول محوريهما لتمكين القلم المحدد من تنفيذ القطع. يمكن الحامل الرباعي والبرج من تقليل وقت فك وتركيب الأدوات وبالتالي يرفعان من الإنتاجية. يتواجد الحامل الأحادي والرباعي في آلات الورش، بينما يتواجد البرج المضلع والأسطواني فقط في الآلات الإنتاج.

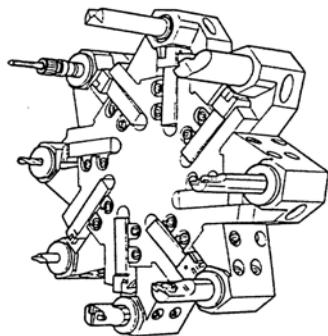

برج أسطواني

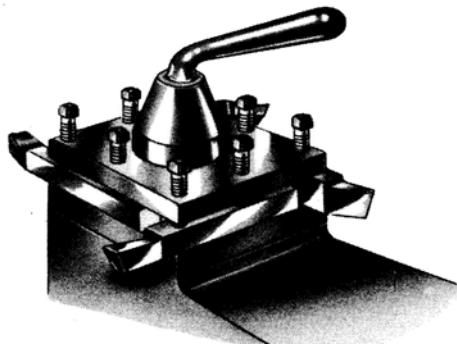

حامل رباعي

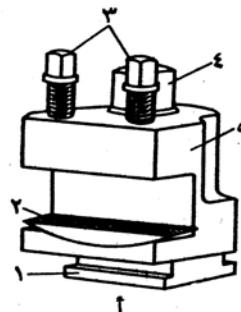

حامل أحادي

الشكل (٢ - ١٠) : حامل قلم أحادي ورباعي وبرج

○ معرفة مقاييس الفريزر :

قم بقياس أو قراءة ما يلي من كتيب الآلة وسجل البيانات بدفترك:

- أبعاد منضدة الفريزر (طولها وعرضها) (مم)

- حركات المنضدة (مشوار الحركة الطولية والعرضية والرأسية)

- مدى سرعات عمود الإدارة دورة / دقيقة

- مجال التغذية الطولية والعرضية مم / دورة

- مجال السرعة الرأسية مم / دورة

- أقصى قطر لسكينة التفريز مم

- طول الآلة مم

- عرض الآلة مم

- ارتفاع الآلة مم


- الوزن الصافي للآلة كجم

- قدرة المحرك الكهربائي كيلو وات

التعرف على تركيب الفريزر وطريقة عملها:

الشكل (٢ - ١١) يوضح آلة تفريز رأسية

تنقل الحركة الدورانية الصادرة من المотор الكهربائي (C_1) من العمود I للعمود II عبر التعشيقة ٥٣:٢٧. ثم من العمود II إلى العمود III بالتروس (٣٥ و ٢٢:٣٢) ٣٨ و ١٩: ١٦. من العمود III للعمود IV بالتروس (٣٧: ٣٨ و ٤٦: ٤٧). من العمود IV للعمود V بتعشيق التروس (٣٨: ٨٢ و ٦٩: ١٩). من العمود V للعمود VI بتعشيق التروس المخروطية (٣٠: ٣٠) حيث لا تتغير السرعة بل يوصل الدوران من عمود أفقي لعمود رأسي. من العمود VII للعمود VI وهو عمود الإدارة الذي ترکب في مقدمته السكين في الفريزر الرأسي بتعشيق الترسين (٥٤: ٥٤). الرسم البياني المرفق يوضح التعشيق المختلفة وسرعات الدوران الثمانية عشر المتحصل عليها انتلاقاً من ١٤٦٠ دورة / دقيقة للمotor الكهربائي. المotor الكهربائي (C_2) هو الذي يوفر القدرة لمجموعات تغذية الركبة (الكافولي) رأسياً وتغذية السرج عرضياً وتغذية المنضدة طولياً.

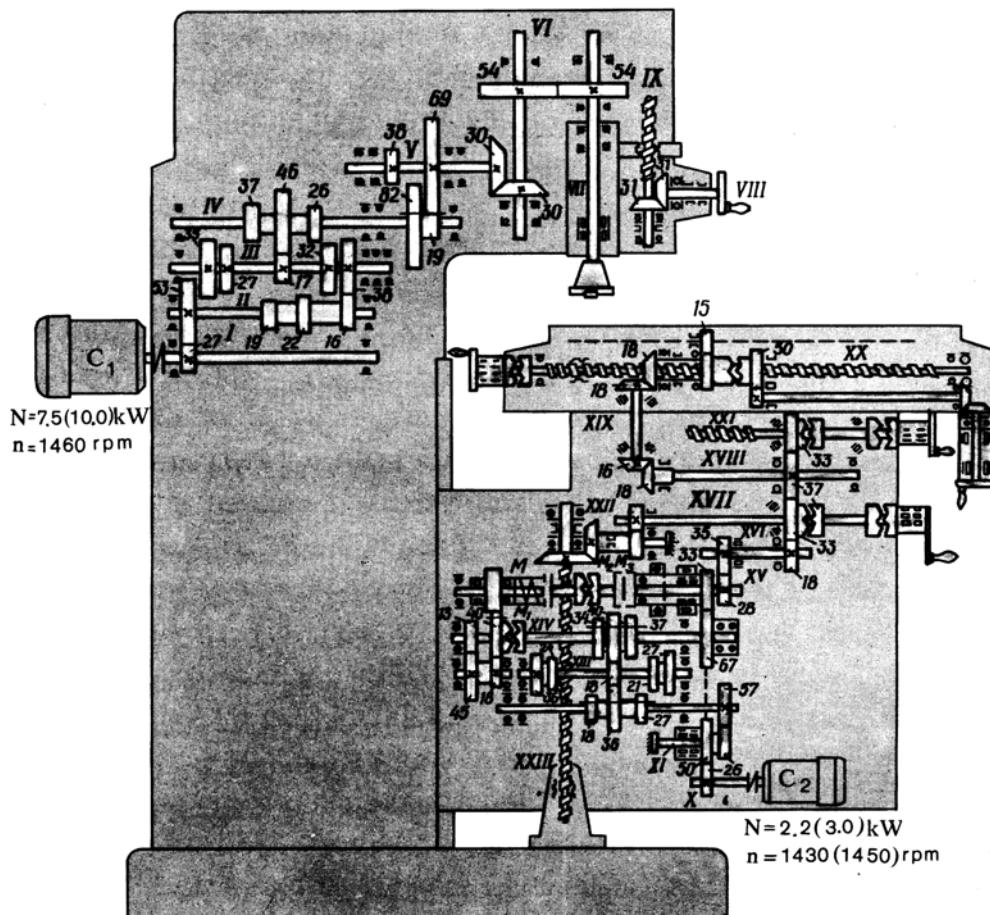

الشكل (٢ - ١١) : آلة تفريز رأسية

الشكل (٢ - ١٢) يوضح ركبة وسرج ومنضدة آلة تفريز.


الركبة (الكافولي) مهمتها تفزيذ تحريك الشغالة للأعلى وللأسفل. وكذلك حمل السرج

والمضدة وتوفير مجرى لتحرك السرج. تتحرك الركبة عبر لولب وصامولة مثبتة بالركبة.

السرج مهمته تحريك الشغالة عرضياً وتوفير مجرى لحركة المنضدة.

المضدة توجد على قمتها مجاري لثبيت المسامير التي تربط بها الشغلات أو الملازم. تتحرك


المضدة طولياً على مجاري توجد على قمة السرج. الحركة يمكن أن تتم يدوياً أو آليةً.

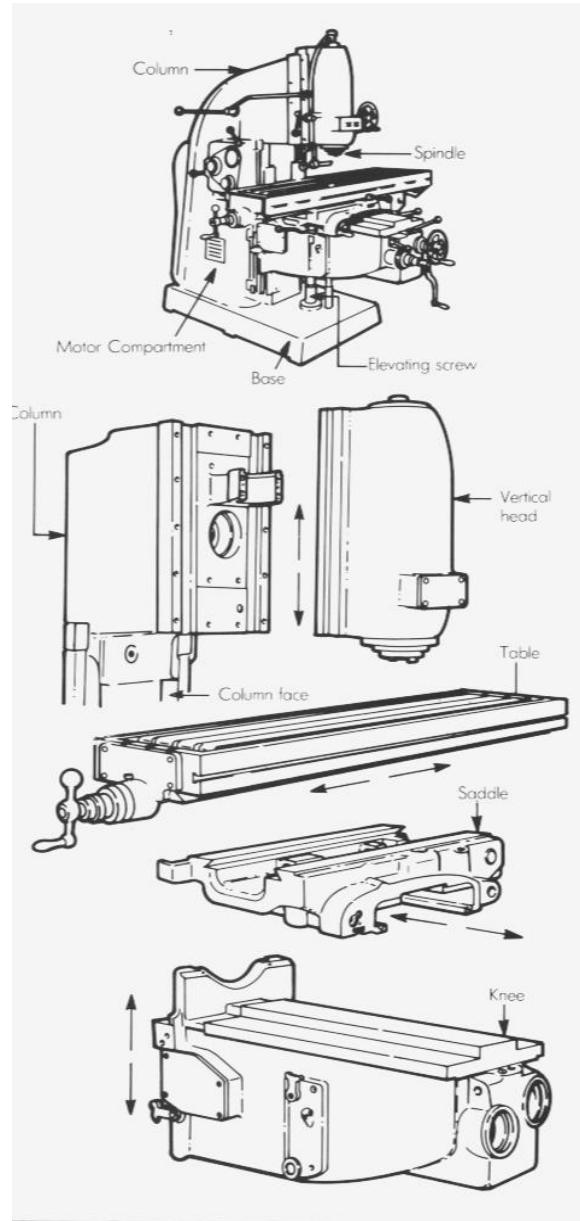

الشكل (٢ - ١٢) : ركبة وسرج ومنضدة آلة تفريز.


الشكل (٢ - ١٣) منطقة تركيب سكينة التفريز

يركب السكين على عمود (٣) متصل بعمود الإدارة. في نهايتي العمود يوجد محملاً تدحرجيان. يثبت السكين (٤) في موضعه عبر جلب (٥) تدخل في العمود من جانبي السكين.

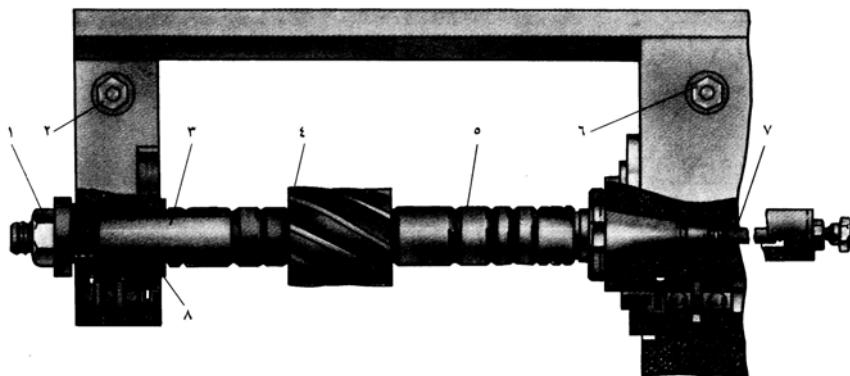


الشكل (٢ - ١٣) : منطقة تركيب السكين

الشكل (٢ - ١٤) يوضح عمود الإدارة وجاء من ترسوه وكذلك إمكانية إماله الرأس. عمود الإدارة (٥) هي آلة التفريز هو العمود الذي تركب في مقدمته سكينة التفريز. يتصل العمود بمجموعة من الترسos للتمكن من تغيير سرعة دوران العمود وبالتالي الحصول على سرعات قطع متعددة. يمكن إماله الرأس للتمكن من تشغيل أسطح مائلة بالشغالات.

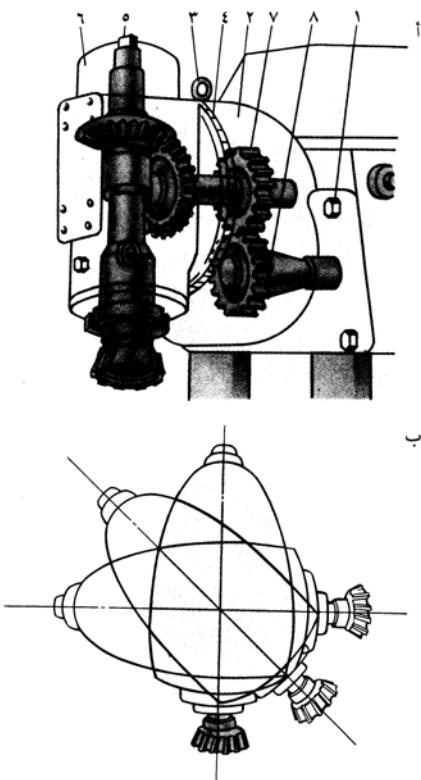

الشكل (٢ - ١٤) : عمود الإدارة وإمكانيات إماله الرأس

الشكل (٢ - ١٥) يوضح مجموعة التبريد والتزليق بآلية تفريز تحتوي مجموعة التبريد والتزليق على حوض تجميع السائل Reservoir، مصفاة السائل Supply line، وخراطيم التوصيل centrifugal pump، وفي بعض الحالات محرك كهربائي خاص.

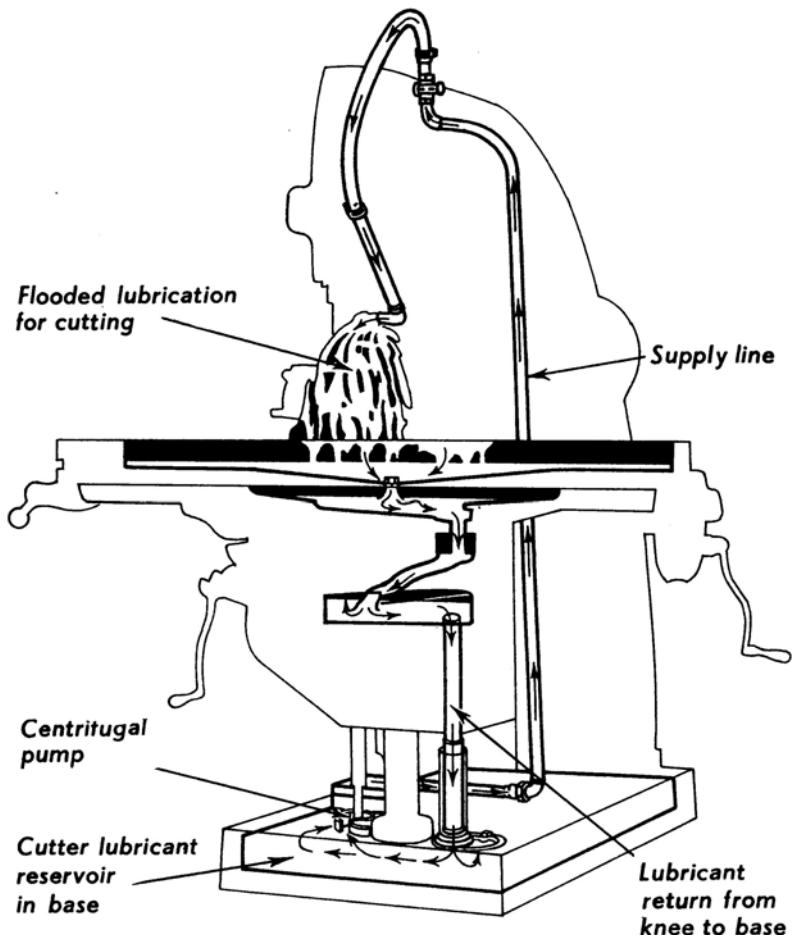


Cincinnati Milling Machines, Ltd

الشكل (٢ - ١٥) : مجموعة التبريد والتزليق بفرizer

الشكل (٢ - ١٦) : يوضح أنواع مختلفة من ملائم تثبيت الشغلات.


تتعدد أنواع الملائم فمنها الملزمة البسيطة، الملزمة الهيدروليكيّة، الملزمة النيوماتيّة، الملائم ذات تدريجات القياس، الملائم ذات الأجزاء القابلة للدوران وللإماماة. هذا التنويع يناسب تعدد مستويات الدقة المطلوبة وتنوع الكميات المطلوبة من الشغلات.

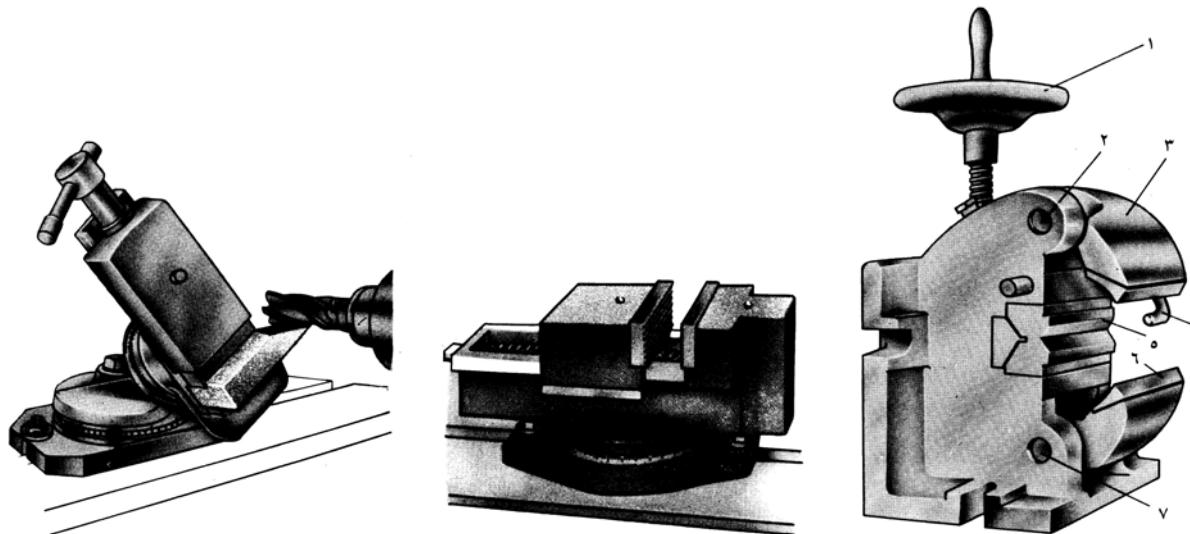


الشكل (٢ - ١٦) : أنواع مختلفة من الملازم

الشكل (٢ - ١٧) : يوضح أجهزة تقسيم وقرص ثقوب.


جهاز التقسيم يمكن من تنفيذ التجاويف والأسطح المتكررة بانتظام مثل التروس. الشكل التالي يوضح نوعين من أجهزة التقسيم: الأول هو جهاز التقسيم البسيط والثاني جهاز التقسيم التفاضلي والذي يميزه وجود ترس خارجية. يتضح على القرص المثبت وجود المقص المستخدم في ضبط جزء الدورة. يوضح الشكل أيضا طرقا مختلفة لتشبيت الشغالة.

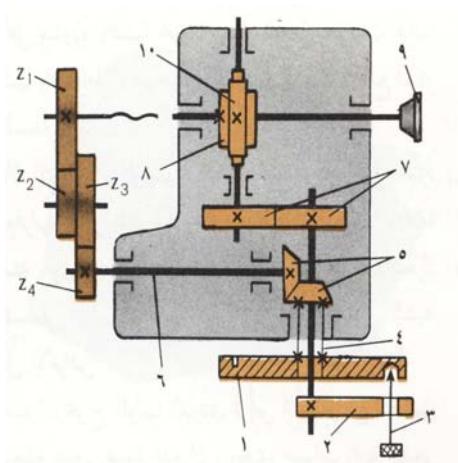


جهاز تقسيم تفاضلي

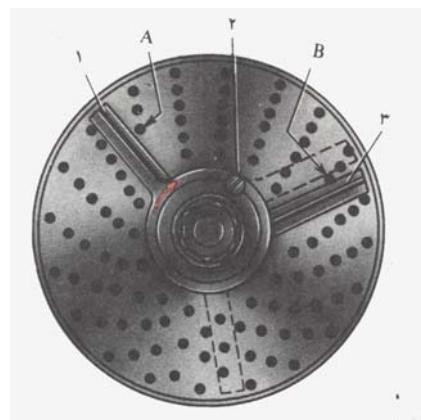

قرص ثقوب

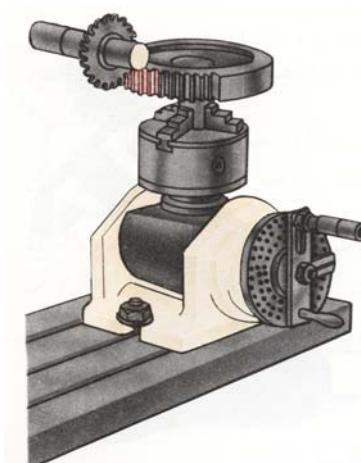

جهاز تقسيم بسيط

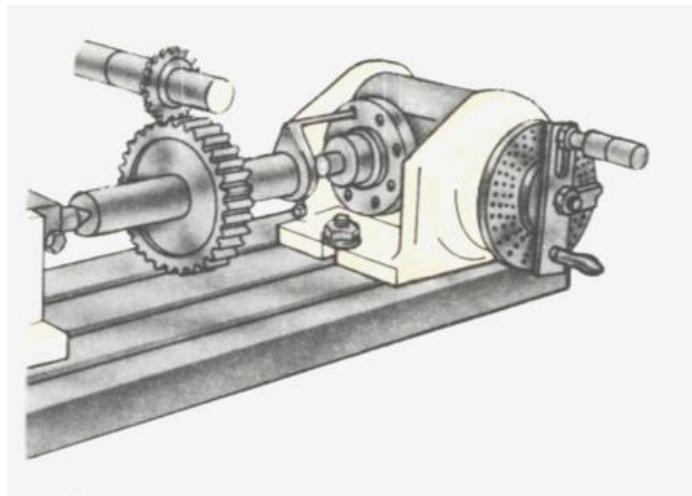

جهاز تقسيم مع ذنبة.

الشكل (٢ - ١٧) : جهاز التقسيم والقرص المثقب

○ **معرفة مقاييس آلة الثقب :**

قم بقياس أو قراءة ما يلي من كتيب الآلة وسجل البيانات بدفترك:


مم	- فتحة رأس الثقب
مم	- المسافة بين مركز رأس الثقب و القائم
مم	- مشوار التغذية الرأسي
دورة / دقيقة	- مدى سرعات الدوران
مم / دورة	- مدى سرعات التغذية
مم	- طول الآلة
مم	- عرض الآلة
مم	- ارتفاع الآلة
كجم	- الوزن الصافي
كيلو وات	- قدرة المحرك الكهربائي

- **التعرف على تركيب آلة الثقب وطريقة عملها:**

الشكل (٢ - ١٨) يوضح مثقب قائم:


المثقب القائم تنقل فيه و تغير سرعة الدوران بواسطة مجموعة من التروس، بينما مثقب التزلجة تستخدم به السيور. يصنع هيكله من الزهر الرمادي عبر السباكة. يحمل الهيكل

مجموعة تروس عمود الإدارة الذي يوجد في مقدمته مربط الأداة حيث يركب فيه أداة الثقب أو موسع أو منعم أو ملولب الثقوب.

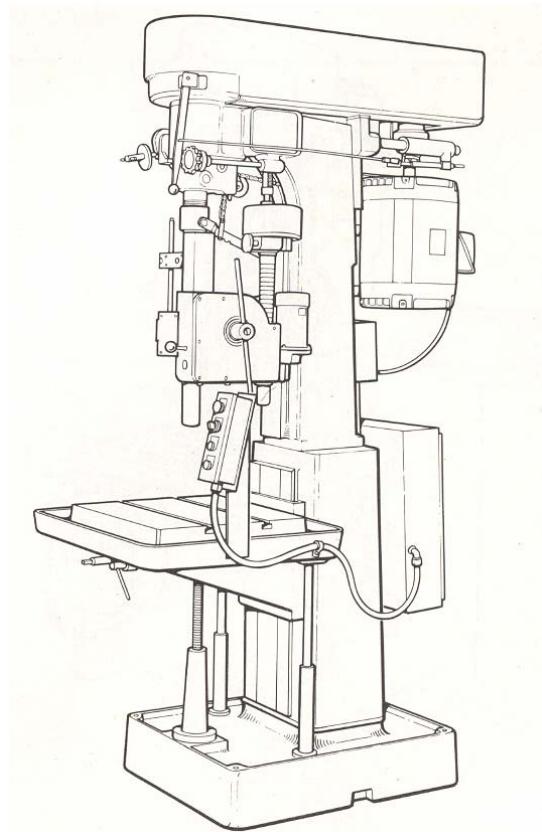


الشكل (٢ - ١٨) : مثقب قائم

الشكل (٢٠ - ١٩) يوضح تروس عمود الإدارة

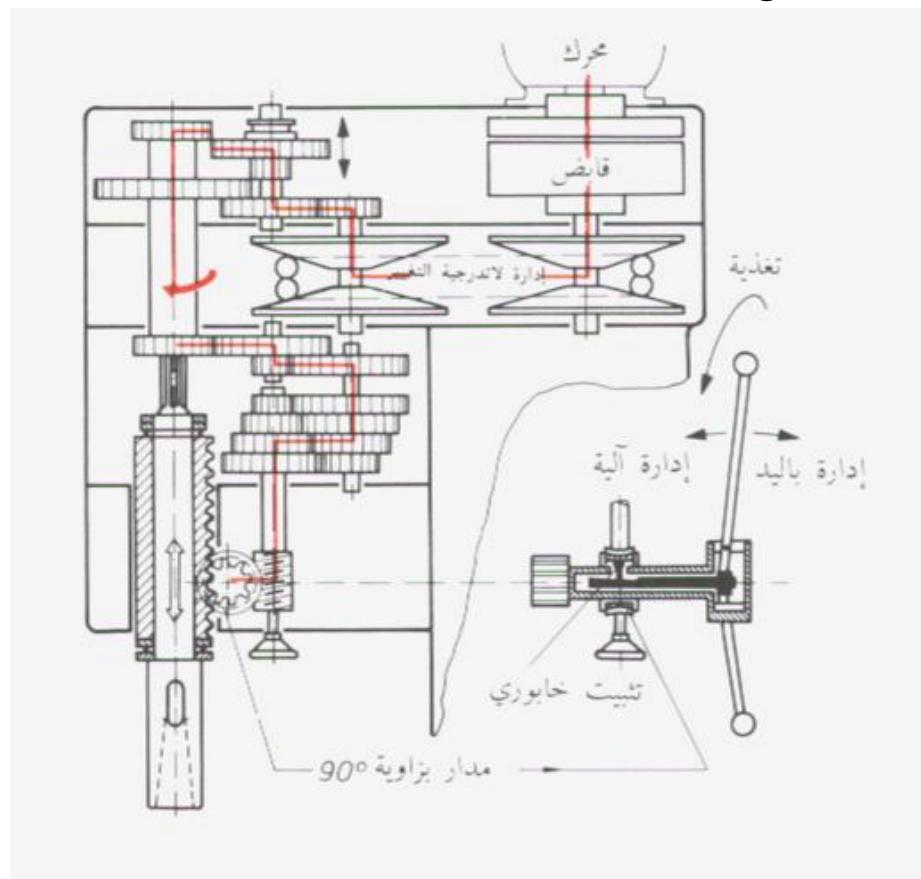

الشكل (٢٠ - ١٩) : مجموعة تروس عمود الإدارة


الشكل (٢٠ - ٢٠) يوضح مقبض وترس وجريدة التغذية اليدوية بمثاقب تزجة وكذلك طريقة ضبط المصد والذي يحدد مشوار القطع أي عمق الثقب.

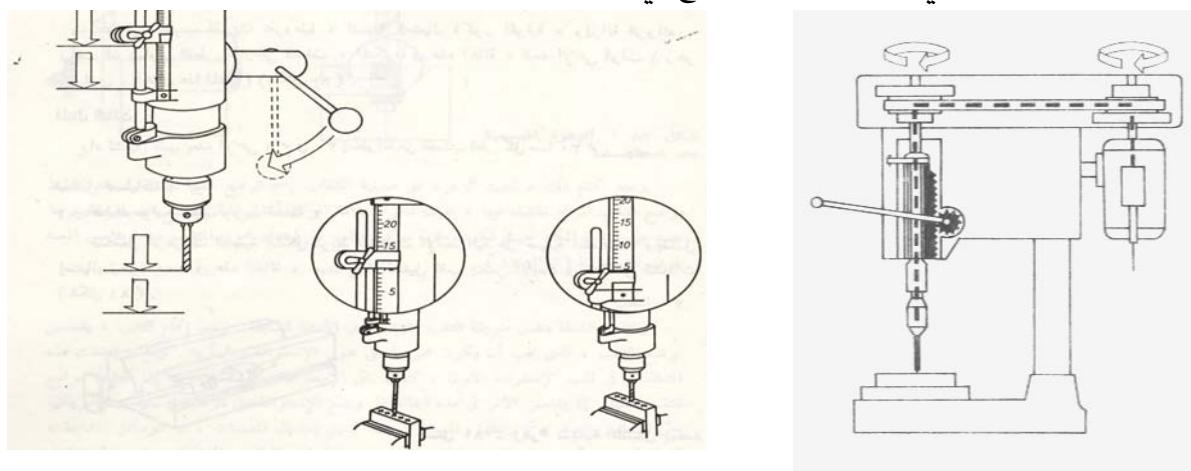

الشكل (٢٠ - ٢٠) : مجموعة التغذية اليدوية والمصد

الشكل (٢١ - ٢١) يوضح ظروف مختلفة لتشبيت المثاقب

يشترط في مرابط أدلة الثقب أن ينطبق محورها مع المحور الطولي لعمود الثقب وأن تضمن انطباق محور الأداة مع محورها الطولي. يستخدم المربط ثلاثي الفكوك في تثبيت المتأقيب ذات القطر > 10 مم. الطرف سريع الربط يناسب المتأقيب الإنتاجية حيث يعتبر تقليل الزمن ذو أهمية كبيرة.

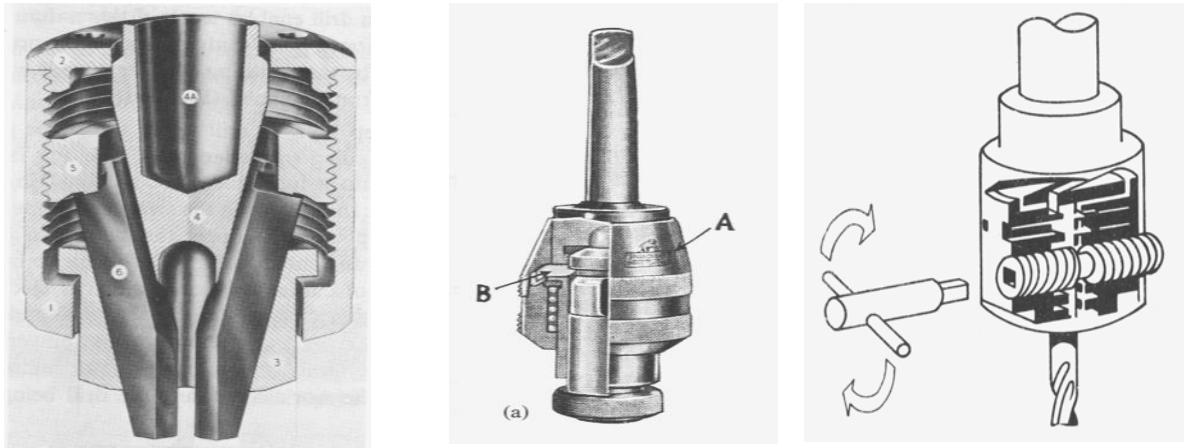


ظرف ثلاثي الفكوك

ظرف سريع التبديل والتثبيت
الشكل (٢١ - ٢) : ظروف تثبيت المتأقيب

ظرف شائى الفكوك

الشكل (٢٢ - ٢) يوضح طريقة تحريك منضدة مثقب
يستخدم لتحريك المنضدة للأعلى وللأسفل ترس وجريدة مسننة. يتصل بالترس ذراع التحريك
اليدوي وتتصل بالجريدة المنسنة منضدة الآلة. مهمة المنضدة المتحركة في الثقب هو فقط
تقريب الشغالة من الأداة وليس كما في التفريز حيث يحتاج لحركة أكثر دقة.

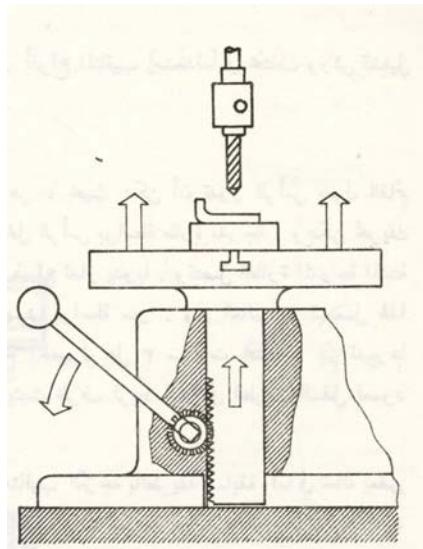

الشكل (٢٢ - ٢) : تحريك المنضدة

اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ، يشتمل على ما يلي:

- اسم الآلة.
- الشركة المصنعة.
- مواصفات الآلة فيما يخص القدرة، مجال السرعات، مقاييس الآلة.
- مكونات الآلة.
- طرق نقل الحركة وتغيير السرعات بالآلة .
- طرق تثبيت أدوات القطع.
- طرق تثبيت الشغلات.

أسئلة التدريب العملي الثاني :

- ١) أذكر المقاييس الأساسية التي تبين إمكانيات المخرطة.
- ٢) ما هي الفائدة من معرفة أقصى تأرجح فوق الفرش؟
- ٣) ما هي مهمة الفرش ومما يصنع؟
- ٤) كم عدد المجاري الموجودة على سطح الفرش؟
- ٥) ما هي مهمة الغراب المتحرك؟
- ٦) ما هي مهمة العربية؟
- ٧) كيف تتحرك العربية؟
- ٨) ماذا يحوي الغراب الثابت؟
- ٩) لماذا تتصل مجموعة تروس عمود الأدارة بمجموعة تروس التغذية؟
 - ١٠) ما هي أنواع الظروف؟
 - ١١) صف صينية الخراطة.
- ١٢) لماذا تتعدد أنواع حوامل أقلام الخراطة؟
- ١٣) ما هي المقاييس التي يطلب معرفتها عن الفريزر؟
 - ١٤) ما هي مهمة الركبة في آلة التفريز؟
 - ١٥) ما هي مهمة السرج في آلة التفريز؟
 - ١٦) ما هي مهمة المنضدة في آلة التفريز؟
- ١٧) كيف يركب السكين في آلة التفريز؟
- ١٨) أشرح دورة سائل التبريد والتزيق في آلة تفريز؟
- ١٩) لماذا تتعدد الملازم؟
- ٢٠) ما مهمة أجهزة التقسيم؟
- ٢١) ما هي أنواع أجهزة التقسيم؟
- ٢٢) لماذا يوجد جهاز تقسيم تفاضلي؟
- ٢٣) ما هي مهمة قرص التقسيم؟
- ٢٤) ما هي المقاييس التي تصف إمكانيات مثقب؟
- ٢٥) كيف تتم حركة التغذية في مثقب؟

التدريب العملي الثالث

تشغيل آلات التشغيل والصيانة الوقائية لها

أدوات القطع : أنواعها، تلفها وطرق تجليخها

أولاً) التعرف على تشغيل آلات التشغيل

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعرف المتدرب على الحركات المختلفة على الآلات، مفاتيح تشغيل الآلة وتوقيفها
الاضطراري، عمليات تشحيم وتزييت أجزاء الآلات وطرق فحص دقة آلات التشغيل

أجزاء وأدوات التدريب :

١. آلات التشغيل.
٢. كتيبات تشغيل وصيانة الآلات.
٣. ميزان ماء.
٤. ساعة قياس.
٥. مسطرة قائمة.
٦. أعمدة قياس.
٧. أدوات قطع مختلفة.
٨. جلاخات.

التحضير:

- لبس ملابس السلامة (افرول ، نظارة، قفاز، حذاء السلامة).
- قراءة كتيبات تشغيل الآلة وصيانتها.

خطوات تنفيذ التدريب العملي:

أ) تشغيل آلات التشغيل:

- تبعاً لكتيبات تشغيل الآلات المختلفة ، يتعرف المتدرب على:
- مفاتيح تشغيل وضبط سرعة دوران عمود الإداره.

- مفاتيح تشغيل وضبط سرعة التغذية.
 - ضبط مشاوير التغذية (طول مشوار القطع) عبر المصدات.
 - مفاتيح إيقاف الآلة اضطرارياً.
 - طريقة ضبط عمق القطع.
 - طرق تثبيت أدوات القطع.
 - طرق تثبيت الشغلات.
 - إمكانية إمالة الأداة والشغالة.
- وذلك للمنشار الترددية، المخرطة، الفريزر، آلة الثقب وآلات التجليخ المختلفة.

ب) صيانة وقائية للآلات:

يعرف المتدرب على مواضع تشحيم وتزييل الآلة، والبرنامج الزمني للتشحيم والتزييت وكميات ونوعيات مواد التشحيم والتزييل المستخدمة وذلك تبعاً لكتيبات تشغيل الآلات المختلفة.
يمكن توضيح القاعدة التالية عند اختيار أنواع المزلقات:

- في ظروف نطاق منخفض للسرعات، ثقل أوزان الأجزاء الدوارة، كبر الخلوص بين العمود وكرسي الدوران، يجب استعمال مزلقات مرتفعة للزوجة.
- في ظروف نطاق سرعات مرتفع، خفة أوزان الأجزاء الدوارة، صغر الخلوص بين العمود وكرسي الدوران، يجب استخدام مزلقات منخفضة للزوجة.

ج) فحص دقة الآلات:

يعرف المتدرب على كيفية القيام بعمليات الفحص التالية:


(ا) فحص دقة المخرطة:

تعرض أجزاء المخرطة المختلفة للاحتكاك الذي يمكن أن يؤدي إلى التآكل مما يحدث عدم دقة دوران عمود الإدارة، عدم دقة حركة العريبة، عدم استقامة ذنبة الغراب المتحرك ومركز الظرف.
يتم فحص استواء، استقامة وتوازي مجاري المخرطة، دقة استدارة الذنبة ودقة دوران عمود الإدارة وكذلك توازي الذنتين مع الفرش واستقامة محوريهما واستواء الصينية.

هناك احتياطات مطبقة تهدف إلى تقليل التآكل، من ضمنها استخدام مواد عالية الصلادة أو تنفيذ عمليات التصلييد السطحي للأجزاء المعرضة للاحتكاك مثل مجاري الفرش، التروس، مجاري

الغراب المتحرك والعربة والراسمة العرضية والعليا. كما يتم حماية أجزاء الآلة من دخول الرأسن والأتربة والأوساخ. كذلك يتم تأمين تزبيت دائم للأجزاء المتحركة.

الشكل (٣ . ١) يوضح الاختبارات الضرورية وكيفية تفريذها :

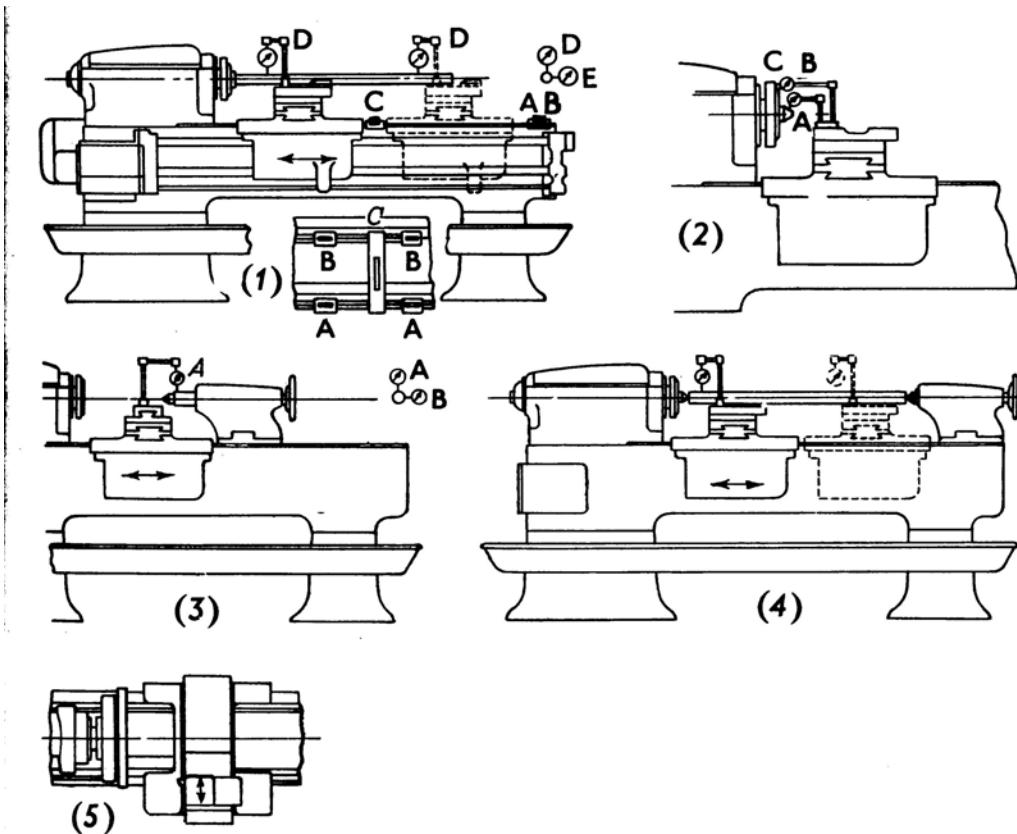

الشكل (٣ . ١) : الاختبارات الضرورية لأجزاء المخرطة

١) لفحص استقامة الفرش طولياً حرك ميزان ماء Sprit level طولياً على الفرش وتتابع وضع الفقاعة. (الوضع A-A في (١))

٢) لفحص استقامة الفرش عرضياً ضع ألواح مستوية straight edges وحرك ميزان الماء عليها وتتابع وضع الفقاعة.


٣) لفحص توازي عمود الإداره مع الفرش رأسياً ثبت ساعة القياس the dial gauge على العربة وحركها على القضيب المثبت في الظرف من بدايته وحتى نهايته وراقب تحرك المؤشر. (الوضع D-D في (١))

٤) لفحص توازي عمود الإدارة مع الفرش أفقياً حرك ساعة القياس المثبتة على العربية بحيث تلامس مقدمتها القضيب المثبت في الطرف وراقب أي تحرك في المؤشر.

٢) فحص آلة الثقب

يحدث في آلة الثقب أن تتعرض الأعمدة والتروس والمحامل المختلفة إلى التآكل مما يعرض عمود الإدارة إلى الاهتزاز وكذلك التسبب في عدم دقة مشوار التغذية. مما يستدعي ضرورة الفحص وتغيير ما يجب تغييره من محامل وتروس.

الشكل (٣ - ٢) يوضح طرق فحص دقة آلة الثقب.

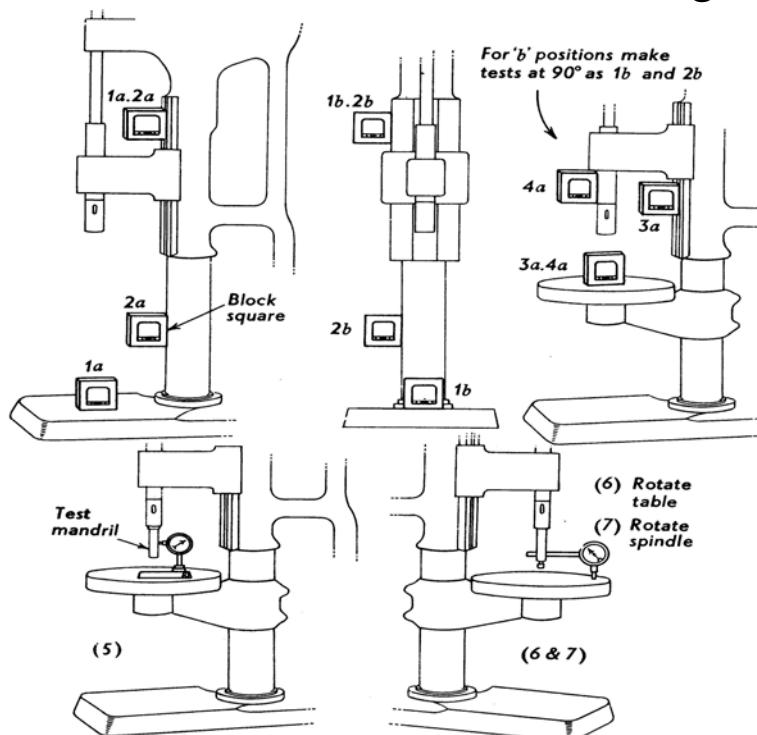


الشكل (٣ - ٢): طرق فحص المثقب

- ١) افحص استقامة القائم واستواء القاعدة وتعامدهما.
- ٢) افحص توازي المجاري والقائم عند ١ b, 2 b .
- ٣) افحص توازي عمود الإدارة 4 a والمجاري 3 a وكذلك استقامة المنضدة a , 4 a .
- ٤) افحص دقة دوران عمود الإدارة.
- ٥) افحص دقة استواء منضدة المثقب (٦) .
- ٦) افحص تعامد عمود الإدارة مع المنضدة (٧) .

(٣) فحص الفريزر

يحدث في آلة التفريز تآكل يعرض عمود الإدارة ومنضدة الآلة للاهتزاز وعدم دقة الحركة. يؤثر ذلك على جودة الشغلات المنفذة، لذا يجب الاهتمام بتزييت أجزاء الآلة المعرضة للاحتكاك، فحص الآلة دوريا وتغيير ما تآكل من أجزاء. الشكل (٣ - ٣) يوضح طرق فحص دقة الفريزر :

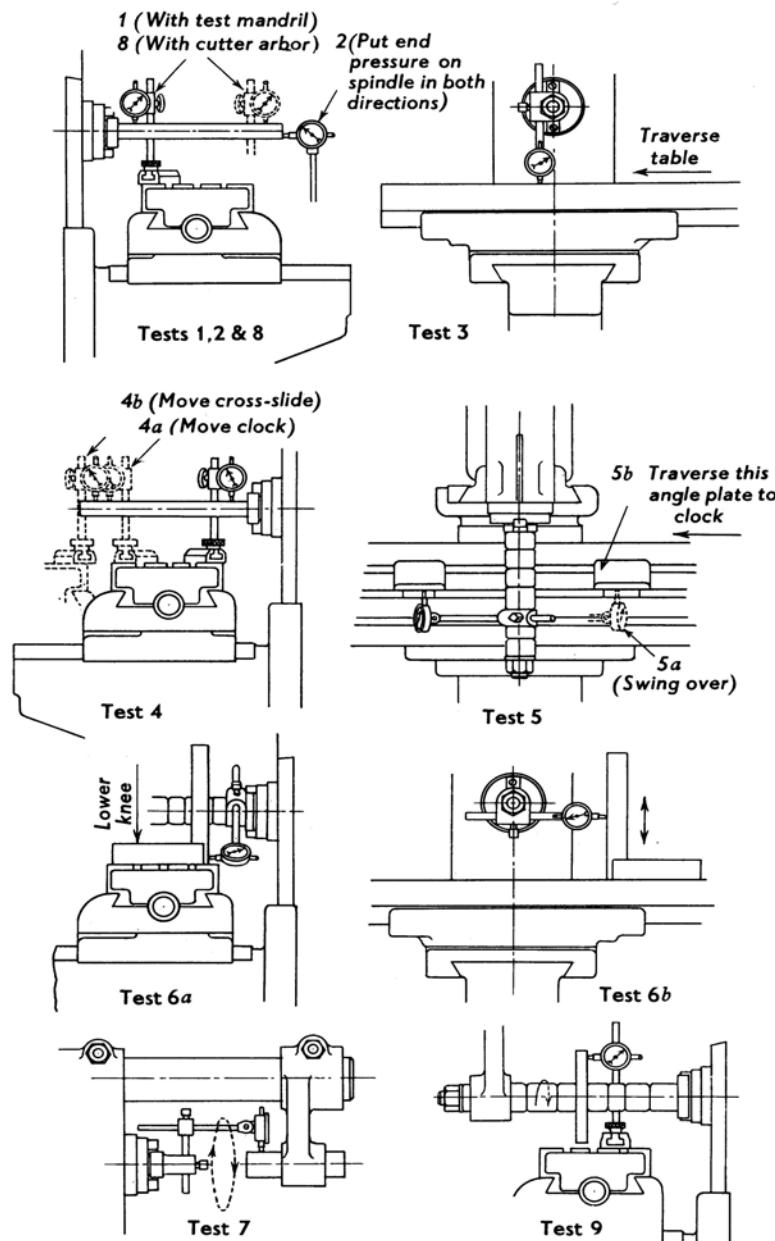

الشكل (٣ - ٣) : طرق فحص دقة الفريزر

- (١) افحص دقة دوران عمود الإدارة.
- (٢) افحص دقة الدوران في المقدمة.

- ٨) افحص استقامة عمود تثبيت السكين.
- ٣) افحص استواء المنضدة عند الحركة.
- ٤) افحص توازي المنضدة وعمود تثبيت السكين.
- ٥) افحص تعامد مجاري المنضدة مع عمود تثبيت السكين.
- ٦) افحص تعامد المنضدة مع واجهة مجاري قائم هيكل الآلة.
افحص تعامد المنضدة مع جانب مجاري قائم الهيكل.
- ٧) افحص استقامة محوري مثبتي عمود السكين.
- ٨) افحص دقة جلب تحديد وضع السكين في العمود.

ثانياً) التعرف على أدوات القطع

الهدف من التدريب العملي :


أن يتعرف المتدرب على أشكال الأنواع المختلفة لأدوات القطع، والتعرف على المواد التي تصنع منها، طرق تثبيتها وأنواع التلف التي تتعرض لها.

التحضير:

- الأطلاع على مذكرة النظري وأي مرجع مناسب.
- لبس ملابس العمل


خطوات تنفيذ التدريب العملي :

- التعرف على أنواع مختلفة من أقلام الخراطة، سكاكين التفريز، مثاقيب، موسعات ثقوب، منعمات ثقوب (براغل)، ذكور لولبة وأحجار تجليخ مختلفة.
 - التعرف على مكونات الأداة وهي الساق، الأسفين والحد القاطع.
 - التعرف على زوايا أداة القطع بالأخص زاوية الجرف، زاوية الخلوص، زاوية الأداة.
 - التعرف على طرق تثبيت لقم القطع.
 - التعرف على مجاري إبعاد الرأس.
- الشكل (٣ - ٤) يوضح نماذج للمجموعات الأساسية لأدوات القطع..

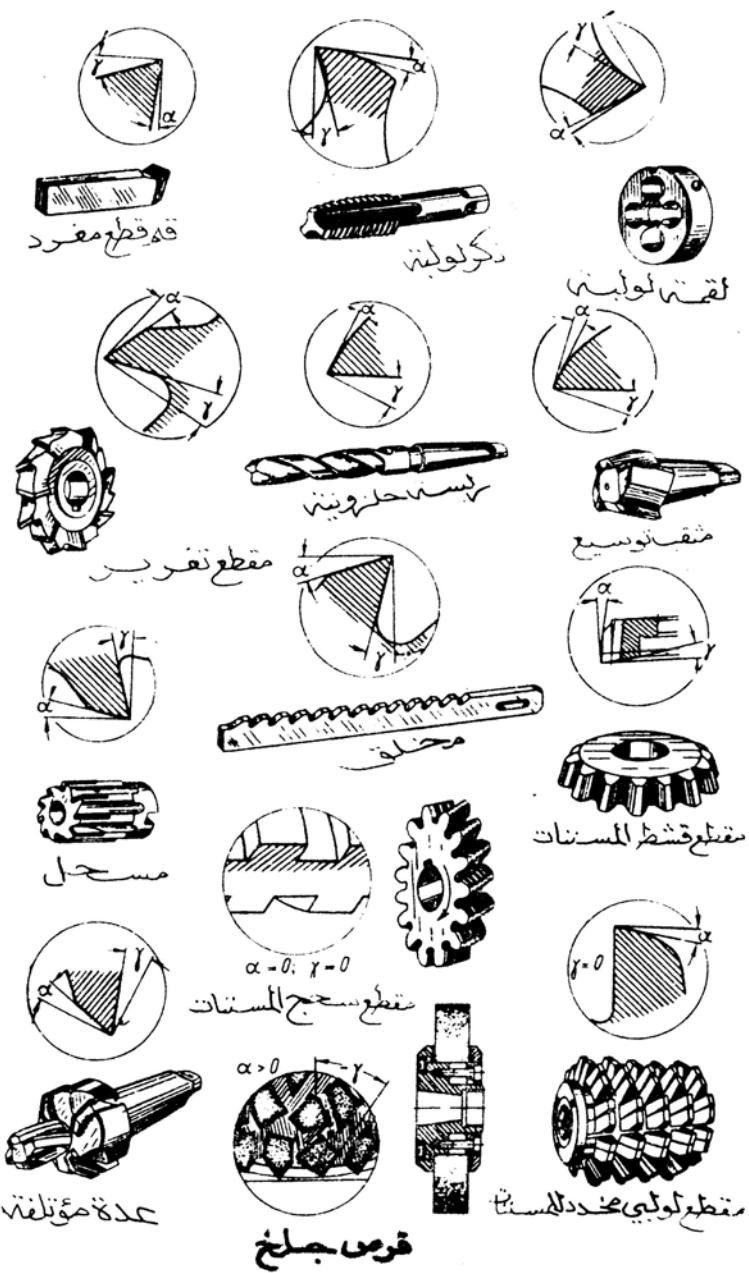

الشكل (٤ . ٤) : نماذج لأدوات القطع الرئيسية

الشكل (٣ .٥) يوضح أنواع مختلفة لحدود القطع الكربيدية (Carbide inserts) وكيفية تثبيتها على الأسفين.

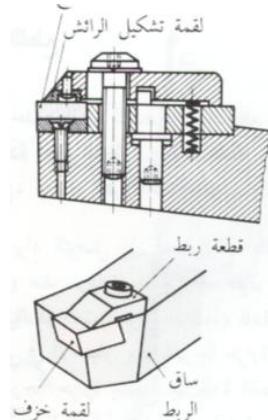

55°		75°	55°	80°	82°	85°		الشكل
K	H	E	D	C	B	A		
					85°			
T	S	R	P	O	M	L		
11°	0°	30°	25°	20°	15°	7°	5°	زاوية الخلوص
P	N	G	F	E	D	C	B	DIN 4987

لقم القطع الافتافية (قابلة للف) من المعدن الصلد (اللقم الكربيدية) أو من خزف القطع طبقاً للمواصفات
القياسية DIN 4987

الشكل (٣ .٥) : أنواع مختلفة لقلم القطع الكربيدية وكيفية تثبيتها

طرق تجليخ أدوات القطع


الشكل (٦ .٣) يوضح طريقة تجليخ قلم خراطة.

يجب مراعاة ما يلي:

تفادي تقوس أسطح الأسفين

استخدام مبرد ومزلق لتقليل تأثير حرارة القطع على الحد القاطع


وتشبيت القلم على مرتكز

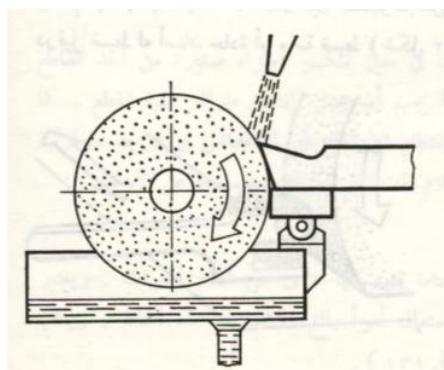

الشكل (٦ .٣) : تجليخ قلم خراطة

طريقة تجليخ المثقب :


المثاقب ذات القطر > 10 مم تجلخ يدويا. المثاقب ذات القطر < 10 مم تجلخ آلية بترتيبه خاصة يوضحها الشكل (٣.٧). عند التجليخ يراعى أن تكون زاوية حد الذنبة $= 55^{\circ}$ وبذلك تكون زاوية الخلوص $\alpha = 6^{\circ}$ والتي لو نقصت لتسبب في زيادة الاحتكاك وتقليل مقدرة المثقب على القطع.

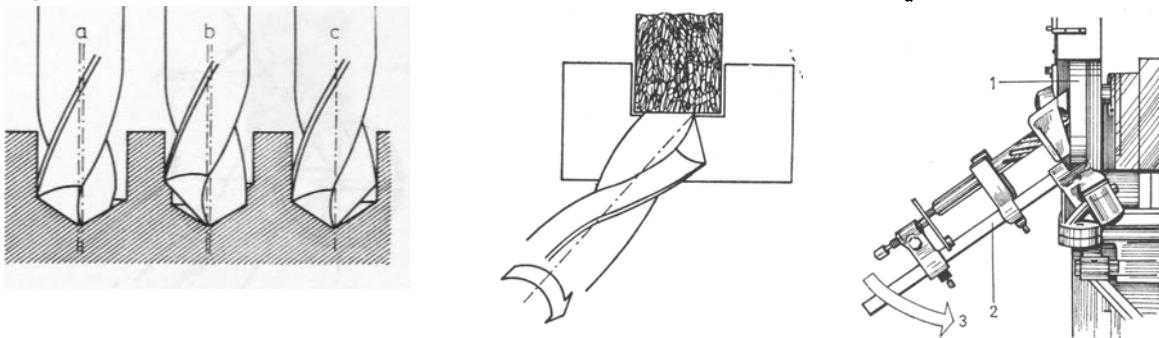

الشكل (٣.٧) : طريقة تجليخ المثقب وأثر التجليخ الخاطئ

طريقة تجليخ سكينة تفريز

الشكل (٣.٨) يوضح طريقة تجليخ سكينة تفريز.

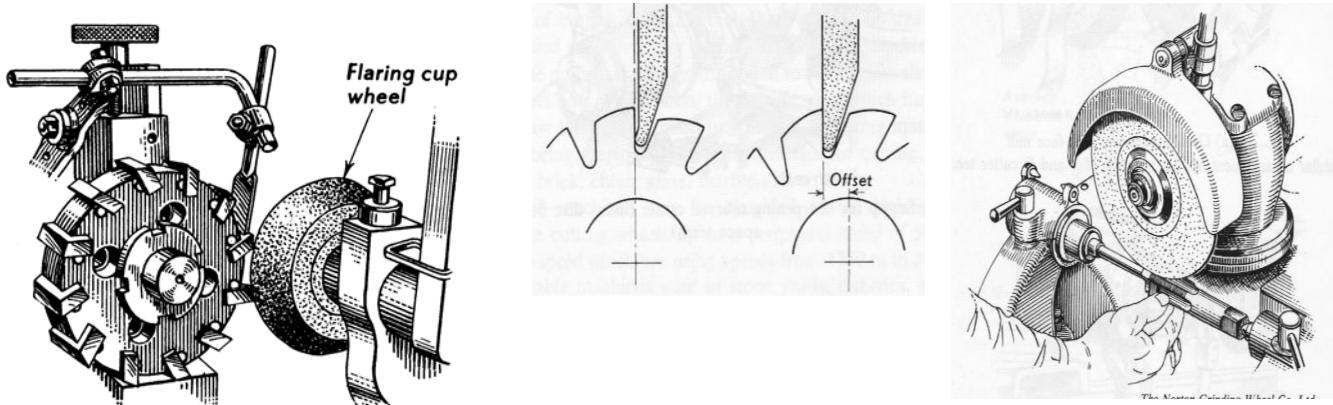


الشكل (٣.٨) : طريقة تجليخ سكينة التفريز

طريقة نحت حجر تجليخ

عند تعرض حجر التجليخ للتلسم أو التآكل غير المتوازن، يتم معالجة ذلك بنحت الحجر.

الشكل (٣.٩) يوضح طريقة نحت حجر تجليخ

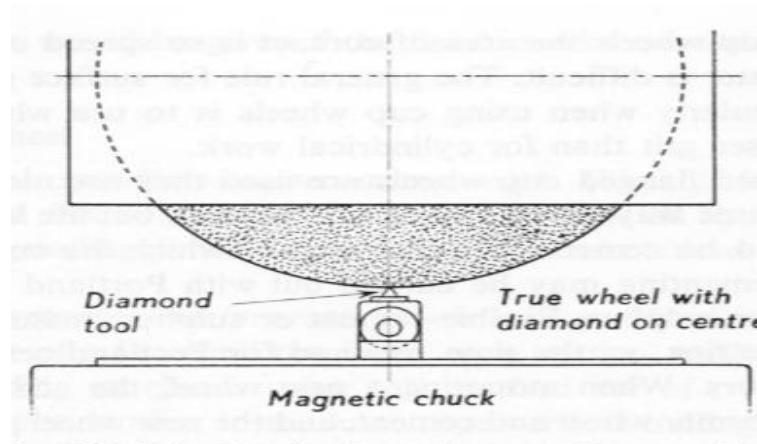

الشكل (٩.٣) : نحت حجر تجليخ

أكتب تقريرا عن فحص الآلات يشمل ما يلي:

- طريقة الفحص المستخدمة مع ذكر المعدات.
- نتائج الفحص.

أكتب تقريرا عن أدوات القطع ، يشمل ما يلي:

- نوع الأداة، تركيبها، زواياها، مادة الساق ومادة الحد القاطع.
- طرق إعادة شحذ قلم خراطة، سكينة تفريز، مثقب.

أسئلة التدريب العملي الثالث:

١) ما هي أساس اختيار نوع المزلق لأجزاء الماكينات؟

٢) ما هي آثار تأكل أجزاء المخرطة؟ وما تأثير ذلك على جودة الشغلات؟

٣) أذكر الفحوصات التي يجب أن تتم للتأكد من دقة أجزاء المخرطة؟

٤) عدد الاحتياطات الضرورية لتقليل تأكل أجزاء المخرطة؟

٥) كيف يتم فحص وجود الذنبتين على محور واحد؟

٦) كيف يتم فحص توازي عمود الإدارة مع الفرش؟

٧) كيف يتم فحص استقامة مجاري الفرش؟

٨) أذكر الفحوصات التي يجب أن تتم للتأكد من دقة أجزاء آلة الثقب؟

٩) أذكر الفحوصات التي يجب أن تتم للتأكد من دقة أجزاء الفريزر؟

١٠) أجب بصواب أو خطأ أمامي مailyi :

أ) زوايا الأداة تختلف تماماً بت نوع الأدوات.

ب) تتركب أدوات القطع من نفس المكونات مهماً اختلفت أشكالها.

ج) مجاري الرأس تصمم تبعاً لنوعية مادة الشغفة.

ح) مكسرات الرأس تتواجد بكل أدوات القطع.

هـ) اللقم الكربيدية والسيراميكية تزيد من التكلفة الكلية.

١١) ما هي احتياطات تجليخ قلم خراطة؟

١٢) ما هي احتياطات تجليخ أداة الثقب؟

١٣) كيف ينحت حجر التجليخ؟

١٤) ما هي الفحوصات التي يجب أن تتم على حجر تجليخ؟



تقنية تشغيل (عملي)

الثقب

٤٣

٢

التدريبات العملية للوحدة الثانية

التدريبات العملية للوحدة الثانية تتكون من أربعة عشر تدريباً. كل تدريب يحتوي على الهدف منه وأجزاءه وخطوات تفيذه. فيما يلي عرض للتدريبات العملية للوحدة الثانية:

تدريبات الثقب:

- ١) تفريز عملية ثقب.
- ٢) تفريز عملية توسيع ثقب.
- ٣) تفريز عملية تعيم ثقب.
- ٤) تفريز عملية لولبة ثقب.

تدريبات الخراطة:

- ١) تفريز خراطة واجهة و طولية.
- ٢) تفريز خراطة سلبة.
- ٣) تفريز خراطة لولب.
- ٤) تفريز خراطة داخلية.
- ٥) تفريز عملية ترترة.

تدريبات التفريز:

- ١) تفريز تفريز سطح مستو.
- ٢) تفريز تفريز مجاري متعددة.
- ٣) تفريز تفريز ترس عدل.

تدريبات التجليخ :

- ١) تفريز تجليخ سطح مستو.
- ٢) تفريز تجليخ سطح أسطواني.

التدريب العملي الرابع

تنفيذ ثقب في قطعة مصممة

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعرف المتدرب على آلات الثقب، أدوات الثقب، أنواع الثقوب، أن ينفذ عمليات علام (شنكره) وتحديد المركز، أن ينفذ ثقب غير نافذ وثقب نافذ.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :


- ١) ماكينة ثقب.
- ٢) أدوات قياس.
- ٣) أدوات علام و مركزة.
- ٤) مثاقيب.
- ٥) ملزمة لثبت الشغالة.

التحضير:

- الأطلاع على حقيقة النظري وأي مرجع مبسط عن الثقب.
- ارتداء ملابس العمل.

خطوات تنفيذ التدريب العملي :


- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلية.
- ٢) تأكد من صلاحية سيور أو ترس نقل الحركة.
- ٣) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
- ٤) نفذ علام مركز الثقب باستخدام مسطرة تحديد المركز و الشنكار (أنظر الشكل (٤ . ١))
يستند استخدام المسطرة على فكرة أن قطر الدائرة يتعامد مع مماس الدائرة.
الشنكار يجب أن يمتاز بحدته و صلادته العالية ليتمكن من خدش المعدن وإظهار المركز

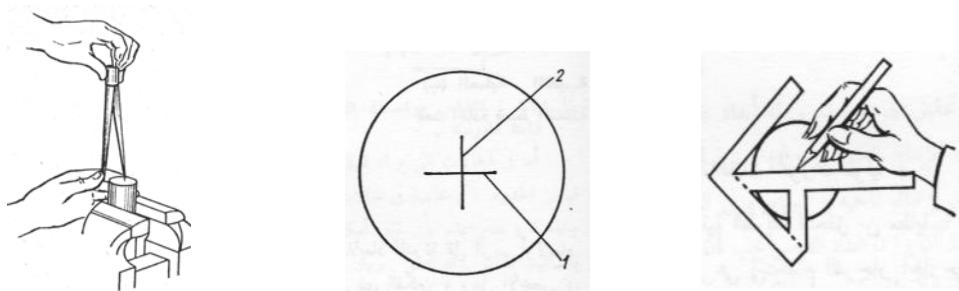

الشكل (٤ - ١) : تحديد المركز وأدواته.

٥) نفذ عملية تحديد المركز باستخدام الأجنحة ومطرقة (انظر الشكل (٤ - ٢)).


يتم تفبيذ تحديد المركز لكي لا ينحرف المثقب عند ملامسته للشغالة.

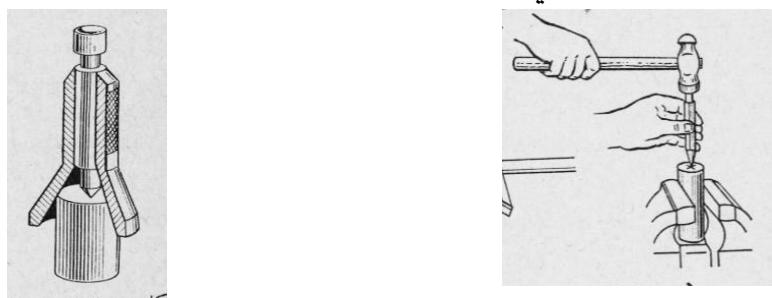

الشكل (٤ - ٢) : تفبيذ المركز.

في الانتاج الكبير ولتفادي ضياع زمن كثير في عمليات العلام (الشنكره) وتحديد المركز، تستخدم أدلة الثقب. يقوم الدليل بثبتية الشغالة بسرعة وتقوم الجلب في غطاء الدليل بتوجيه المثقب لوضع الثقب كما تعمل على منع انحراف المثقب وبالتالي تضمن جودة الثقب. انظر الشكل (٤ -


(٣)

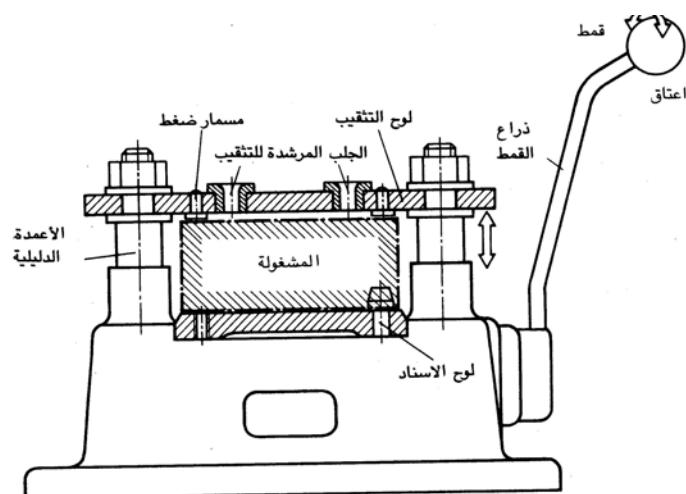

الشكل (٤ - ٣) : دليل ثقب

٦) التثبيت و يتم ذلك بحسب شكل الشغالة كما يلي:

- يتم تثبيت الشغلات غير الأسطوانية بواسطة الملزمة المثبتة على منضدة الآلة ، يشرط تحمل الملزمة لقوة جذب المثقب ويجب كذلك أن تمنع انزلاق أو اهتزاز الشغالة.
- الشغلات الأسطوانية تثبت في زهرات سباعية. الشغلات المطلوبة بأعداد كبيرة، تستدعي استخدام أجزاء مساعدة بالزهرة لضمان سرعة تحديد الوضع الصحيح لموقع الثقب. (أنظر الشكل (٤ . ٤))
- الشغلات الكبيرة تثبت مباشرة على منضدة المثقب بواسطة مسامير ربط، رؤوسها تتافق مع مقطع مشقبيات الربط بالمنضدة.

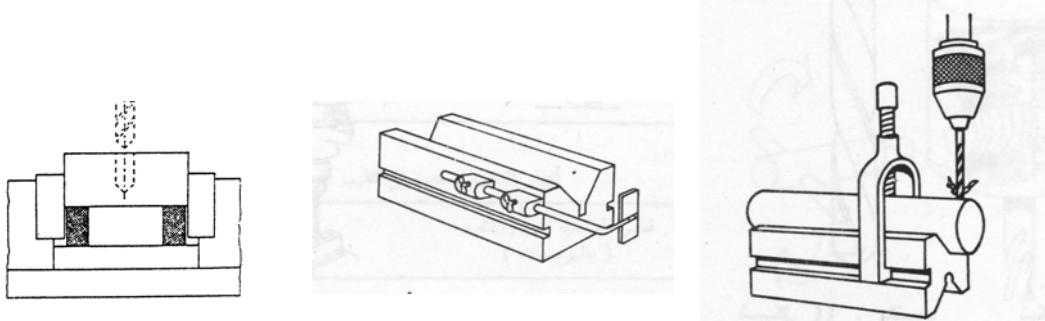

الشكل (٤ . ٤) : تثبيت الشغالة في الملزمة وتثبيت شغالة أسطوانية

٧) ربط المثقب في الظرف المثبت في مقدمة عمود الدوران.
يتم اختيار المثقب المناسب تبعاً لقطر الثقب وعمقه. مادة الحد القاطع تختار تبعاً لمادة الشغالة والعدد المطلوب منها.

يشترط انطباق محور المثقب مع محور عمود الدوران. توجد أنواع مختلفة من الظروف فمنها ذات الفكين و ذات الثلاثة فكوك . تكون المثاقب ذات ساق أسطوانية أو مخروطية يستخدم معها جلبة وسيطة. الشكل (٢ . ٢١) في الصفحة ٢١ ، يوضح مرايا متنوعة للمثقب.

٨) ضبط مسافة التغذية.

تبعاً لعمق الثقب يتم بمساعدة مسطرة التدرج ضبط وضع المصد. انظر الشكل (٢ . ٢٠) في الصفحة ٢١. أما عند إنتاج أعداد كبيرة، فإنه يستخدم مصدات آلية تعمل بنظم هيدروليكيه ونيوماتية وميكانيكية.

٩) اختيار سرعة القطع والتغذية.

تبعاً لمادة الشغالة، مادة الحد القاطع وقطر المثقاب تختار سرعة القطع ومنها تحسب سرعة دوران عمود الإدارة بالقانون $D \cdot V = 1000 / \pi \cdot n$. وتحتار كذلك سرعة التغذية تبعاً لمعدن الشغالة ومعدن الحد القاطع. الجدول (٤ - ١) يوضح سرعة القطع والتغذية بعمليات الثقب.

قطر المثقاب بالمم	ظ. ق	مادة الشغالة								
			٥ - ٨	٨ - ١٢	١٢ - ١٦	١٦ - ٢٠	٢٠ - ٢٥	٢٥ - ٣٠	٣٠ - ٣٥	
٤٥	٥٠	صلب كربوني	٥٣	٥٦	٥٨	٦٠	٦٠	٦٠	V	
٠.٠٣	٠.٠٣٥		٠.٠٤	٠.٠٥	٠.٠٦	٠.٠٧	٠.٠٨	٠.١	f	
٢٩٠٠	٢٠٠٠		١٤٠٠	١١٠٠	٩٢٠	٧٦٠	٦٤٠	٥٥٠	n	
١٠	١١		١٢	١٣	١٣	١٤	١٤	١٤	V	
٠.٠١٢	٠.٠١٥		٠.٠٢	٠.٠٢٥	٠.٠٣	٠.٠٣٥	٠.٠٤	٠.٠٤	f	
٦٥٠	٤٤٠		٣٢٠	٢٦٠	٢٠٠	١٨٠	١٥٠	١٢٥	n	
٢٥	٢٨	صلب سبانكي	٣٠	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٥	V	
٠.٠١٢	٠.٠١٥		٠.٠٢	٠.٠٣	٠.٠٣	٠.٠٤	٠.٠٤	٠.٠٥	f	
١٦٩٩	١١٠٠		٨٠٠	٦٤٠	٥٢٠	٤٣٠	٣٧٠	٣٢٠	n	
٢٠	٢٢		٢٣	٢٤	٢٤	٢٥	٢٥	٢٥	V	
٠.٠١	٠.٠١٢		٠.٠٢	٠.٠٢	٠.٠٢٥	٠.٠٣	٠.٠٣٥	٠.٠٣٥	f	
١٥٥٠	١٠٠٠		٧٥٠	٦٠٠	٤٩٠	٤٠٠	٣٢٠	٣٠٠	n	
٧٠	٧٥	صلب منجنيزي	٧٨	٨٠	٨٣	٨٥	٨٥	٨٥	V	
٠.٠٤	٠.٠٥		٠.٠٨	٠.١	٠.١٦	٠.٢	٠.٢٥	٠.٣	f	
٤٥٠٠	٣٠٠٠		٢١٠٠	١٦٠٠	١٣٣٠	١١٠٠	٩٠٠	٧٧٠	n	
٣٠	٣٣		٣٥	٣٧	٣٨	٤٠	٤٠	٤٠	V	
٠.٠٣	٠.٠٣٥		٠.٠٤	٠.٠٥	٠.٠٧	٠.١	٠.١٣	٠.١٥	f	
١٩٠٠	١٣٠٠		٩٣٠	٧٤٠	٦٠٠	٥٠٠	٤٣٠	٣٦٠	n	
زهـ < ٢٠٠ بيرنيل										
زهـ > ٢٠٠ بيرنيل										

الجدول (٤ - ١) : سرعات القطع والتغذية في الثقب


١٠) ضبط وضع فوهة المبرد والمزلق على منطقة القطع وتشغيله.

يتم تحديد المبرد والمزلق تبعاً لمادة الشغالة ويراعى أن يسلط التيار على موضع القطع تماماً.

١١) تشغيل الآلة وتنفيذ عملية الثقب على النحو التالي:

أنزل المثقاب يدويا برفق حتى يلامس الشغالة ويزيل قشرة رقيقة من المعدن، ثم أسحبه إلى أعلى وافحص موضع الثقب بالنسبة لمركزه. في حالة الانحراف ادفع المثقاب حتى تتحقق ملامسة المركز تماماً. في حالة كبر قطر المثقاب راجع عملية الشنكرة أو ضع الشغالة في وضع مائل يحقق دقة تنفيذ الثقب.

الشكل (٤ - ٥) يوضح معالجات الانحراف عن المركز. بعد تنفيذ التعديلات، اضبط التغذية الآلية ونفذ الثقب.

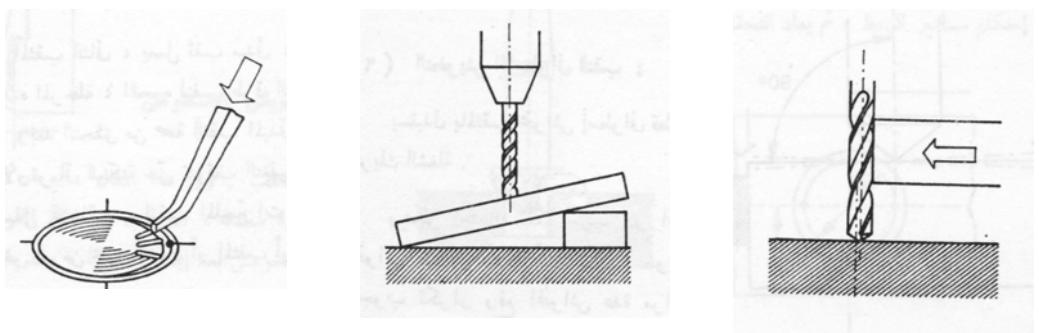

الشكل (٤ . ٥) : معالجات الانحراف عن المركز

١٢) تقييم جودة الثقب المنفذ :

أفحص دقة استدارة الثقب واستقامة محوره الطولي. أزل أي زوائد في قمة الثقب عبر عملية تجليخ سريعة.

١٣) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ، يشمل ما يلي:

- طريقة العلام
- طريقة الشنكرة
- كيفية تحديد المركز
- المثقب
- ظروف القطع
- كيفية تقييم جودة الثقب.

التدريب العملي الخامس

توسيع ثقوب (تخوиш)

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعرف المتدرب على أدوات التخوиш، أنواع عمليات التخوиш ، أن ينفذ عمليات تخوиш مختلفة.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- ١) ماكينة ثقب.
- ٢) أدوات تخوиш.
- ٣) ملزمة لثبت الشغالة.
- ٤) الشغالة التي سبق ثقبها.


التحضير:

- الأطلاع على التخوиш، التعيم ولوبيه الثقوب في حقيبة النظري وأي مرجع مناسب.
- ارتداء ملابس العمل.

خطوات تنفيذ التدريب العملي:


- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلة.
- ٢) تأكد من صلاحية سيور أو تروس نقل الحركة.
- ٣) تأكد من سلامة التوصيات الكهربائية.
- ٤) ثبت الشغالة في الملزمة.
- ٥) اختر المخواش المناسب وثبتة في ظرف عمود الإداره.
- ٦) اخترسرعة القطع وأحسب سرعة دوران عمود الإداره.
- ٧) اضبط مسافة التخوиш عبر تحديد موضع المصد.
- ٨) اضبط سرعة دوران عمود الإداره. وشغل الآلة

٩) إنزل المخواش برفق يدويا ونفذ قطع لمسافة صغيرة وارفعه لأعلى لإبعاد الرأيش، نسبة لصغر مجاري الرأيش بسبب تعدد حدود القطع. كرر عملية القطع والسحب لأعلى حتى الوصول للعمق المطلوب. انظر الشكل (٥ - ١).

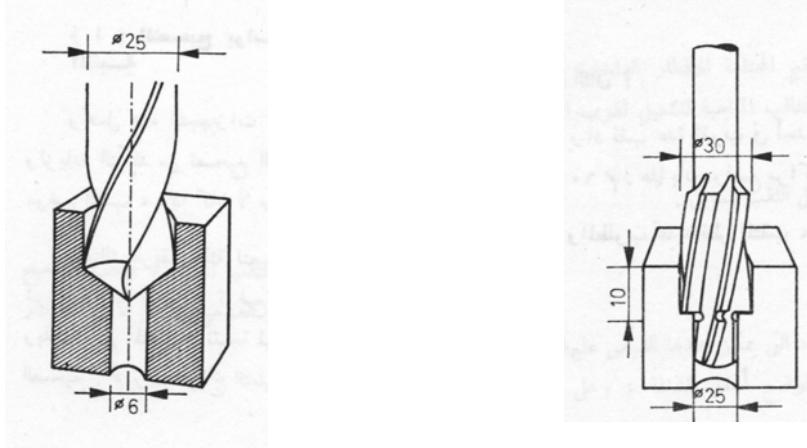

الشكل (٥ - ١) : عملية توسيع ثقب (تخويف)

١٠) شذب مقدمة الثقب ونهايته في حالة الثقب النافذ وذلك بواسطة مخواش مخروطي.
انظر الشكل (٥ - ٢).

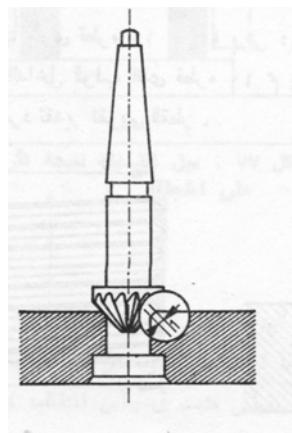

الشكل (٥ - ٢) : عملية التشذيب.

١١) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ، يشمل ما يلي:

- أدوات التخويف
- استخدامات التخويف
- ظروف القطع

التدريب العملي السادس**تعيم ثقوب (برغلة)****الهدف من التدريب العملي :**

أن يتعرف المتدرب على أدوات تعيم الثقوب و مستويات نعومة الثقب التي يمكن الحصول عليها ،
أن ينفذ عملية تعيم ثقب (برغلة).


أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- ١) ماكينة ثقب.
- ٢) أدوات تعيم ثقوب (براغل).
- ٣) ملزمة لثبت الشغالة.
- ٤) الشغالة التي سبق ثقبها وتخويسها.

خطوات تنفيذ التدريب العملي :

- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلية.
- ٢) تأكد من صلاحية سيور أو تروس نقل الحركة.
- ٣) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
- ٤) ثبت الشغالة في الملزمة.
- ٥) اختر أداة التعيم المناسبة وثبتها في ظرف عمود الإداره.
- ٦) اخترسرعة القطع وأحسب سرعة دوران عمود الإداره.
- ٧) اضبط مسافة التعيم عبر تحديد موضع المصد.

- ٨) اضبط سرعة دوران عمود الإدارة. وشغل التبريد والتزليق وتشغيل الآلة.
- ٩) أنزل أداة التعيم برفق يدويا ونفذ قطع لمسافة صغيرة وارفعها لأعلى لإبعاد الرأس نسبة لصغر مجاري الرأس بسبب تعدد حدود القطع. انظر الشكل (٦ - ١).
- ١٠) كرر عملية القطع والسحب لأعلى حتى الوصول للعمق المطلوب.
- ١١) افحص السطح المشغل.

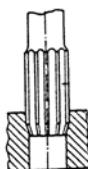

الشكل (٦ - ١): عملية تعيم ثقب.

١٢) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ، يشمل ما يلي:

- أدوات البرغة
- جودة الثقب المشغل
- ظروف القطع

التدريب العملي السابع

لولبة ثقب

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعرف المتدرب على أدوات لولبة الثقوب وأن ينفذ عملية لولبة ثقب.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- ١) ماكينة ثقب.
- ٢) أدوات لولبة ثقوب.
- ٣) ملزمة لثبت الشغالة.
- ٤) الشغالة التي سبق ثقبها وتحويشها وتعييم ثقبها.

خطوات تنفيذ التدريب العملي :



- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلية.
- ٢) تأكد من صلاحية سيور نقل الحركة.
- ٣) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
- ٤) ثبت الشغالة في الملزمة.
- ٥) اخترأداة لولبة الثقب المناسبة تبعاً لمقاييس اللولب وثبتتها في ظرف عمود الإدارة.

الجدول (٧ - ١) يوضح مقاييس أدوات اللولبة.

قطر المثقب (مم)		
الصلب، واللدائن والمعادن	الحديد الزهر الرمادي والبرونز، والمعادن القصيفة	قطر اللولب
٤,٢	٤,١	٥
٥,٠	٤,٩	٦
٦,٧	٦,٦	٨
٨,٤	٨,٢	١٠
١٠,٠	٩,٩	١٢
١٣,٧٥	١٣,٥	١٦
١٥,٢٥	١٥,٠	١٨
١٧,٢٥	١٧,٠	٢٠
٢٠,٧٥	٢٠,٥	٢٤

الجدول (٧ - ١) : مقاييس أدوات لولبة الثقوب

- ٦) اختر سرعة القطع وأحسب سرعة دوران عمود الإدارة.
- ٧) اضبط مسافة اللولبة عبر تحديد موضع المصد.
- ٨) اضبط سرعة دوران عمود الإدارة. وشغل الآلة.
- ٩) أنزل أداة اللولبة برفق يدوياً ونفذ قطع لمسافة صغيرة وارفعه لأعلى لإبعاد الرأيش نسبة لصغر مجاري الرأيش بسبب تعدد حدود القطع. كرر عملية القطع والسحب لأعلى حتى الوصول للعمق المطلوب. انظر الشكل (٧ - ١).

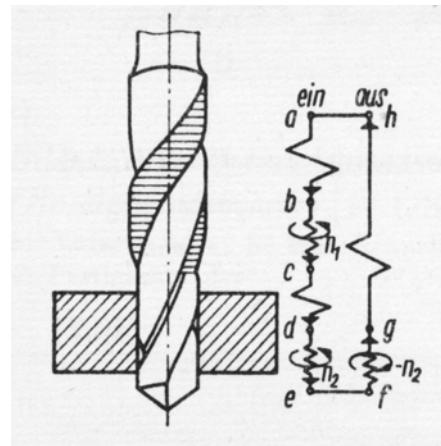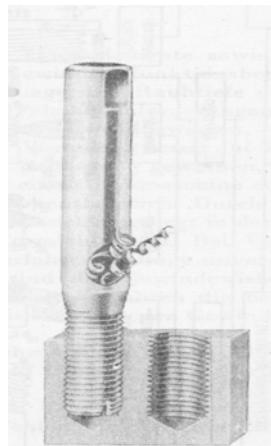

الشكل (٧ . ١) : عملية لولبة ثقب.

- ١٠) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ، يشمل ما يلي:
 - أدوات لولبة الثقوب - تسلسل التنفيذ

أسئلة عن تدريبات عمليات التقب:

- ١) اذكر ياختصار خطوات تنفيذ ثقب على آلة التقب.

۲) علل ما یلى:

أ) الشنكار يجب أن يكون حاداً وعالي الصلادة.

ب) تتفيد عملية المركزية قبل تنفيذ التقيب.

ت) استخدام زهرة سباعية لثبيت الشغلات الأسطوانية.

ث) أدلة الثقب ترفع من الإنتاجية.

ج) اشتراط انطباق محور أداة الثقب مع محور عمود الإدارة.

٣) أكمل الناقص في العبارات التالية:

أ) في حالة الأعداد القليلة من الشفارات يستخدم مصد - - - - - وفي
حالة الأعداد الكبيرة تستخدم مصادر - - - - - و - -

ب) توجد أنواع مختلفة من ظروف تثبيت أداة الثقب مثل: الطرف

--- و الظرف ---

ت) **كـلـمـا زـادـ قـطـرـ المـقـابـ كـلـمـا** - سـرـعـةـ الدـورـانـ.


ث) **كلما زاد قطر المثقب كلما سرعة**

ج) **كـلـمـا زـادـت صـلـابـة مـادـة الأـدـاـة كـلـمـا سـرـعـة القـطـع**

- ٤) اذكر كيفية تنفيذ عملية الثقب.
- ٥) ما هي العيوب التي يمكن أن تتوارد بثقب؟
- ٦) ما هي العمليات التي يشملها التخويف؟
- ٧) لماذا يكرر إخراج وإدخال أداة البرغلة عند تنفيذ تعييم ثقب؟
- ٨) وضح العلاقة بين قطر اللولب وقطر الثقب الأولي.

التدريب العملي الثامن**مركزة ، خراطة واجهية وخراطة طولية**

مطلوب تفزيذ مركزة وخرطة واجهية وطويلية للشغالة الموضحة بالشكل (٨ - ١) :

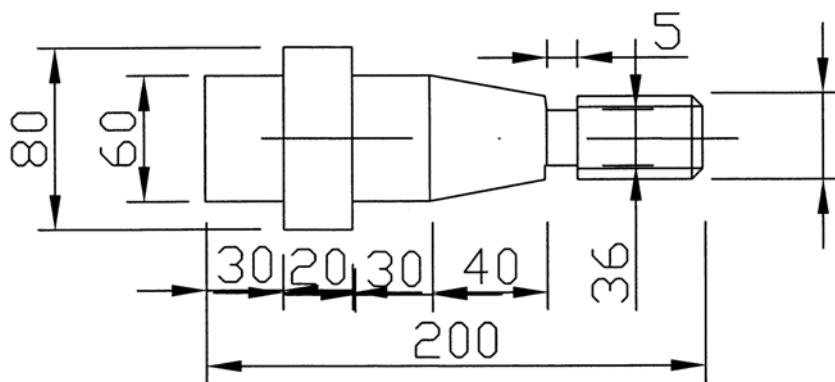

الشكل (٨ - ١) : شغالة مطلوب إنتاجها على المخرطة.

مادة الشغالة : صلب طري (صلب منخفض الكربون) مقاومة شد = ٣٧٠ نيوتن . مم²

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعلم المتدرب طريقة تفزيذ المركزة، الخراطة الواجهية والخراطة الطولية.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| ٣) أقلام خراطة. | ٢) مثاقب مركزة. | ١) مخرطة ذنبة. |
| ٩) طبعة لقياس اللولب. | ٥) مفتاح دوار. | ٤) قدمة ذات ورنية. |
| ٦) صينية. | ٨) طبعة لقياس السلبة. | ٧) ذنبة لصينية. |

التحضير:

- الأطلاع على حقيقة النظري وأي مرجع مناسب.

- ارتداء ملابس العمل.

خطوات تنفيذ التدريب العملي:

١) افحص الأجزاء الرئيسية للألة.

٢) تأكد من سلامة التوصيات الكهربائية.

٣) تأكد من نظافة ونظام مكان العمل.

٤) حدد مقاييس الكتلة الأولية.


يقترح أن يكون طولها = ٢٠٢ مم وقطرها = ٨٤ مم

اقطع الكتلة بواسطة المنشار الترددية.

٥) تنفيذ خراطة السطح الأول :

١) ثبت الشفلة في ظرف ثلاثي الفكوك.

٢) اختار مثقب المركزة تبعاً للجدول (٨ . ١).

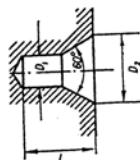


أبعاد مثقب المركزة (أو الثقب المركزي)

قطر الشفلة مم	القطر D ₁	القطر D ₂	الطول الكلي L
١٠ - ٦	١	٢,٥	٣
٢٥ - ١٠	٢	٥	٦
٦٥ - ١٥	٣	٨	٨
١٠٠ - ٦٥	٥	١٢	١٣

الجدول (٨ . ١) : ثقوب المركزة ومثقب المركزة المناسب

٣) ركب مثقب المركزة في موضع ذنبة غراب الذيل (انظر الشكل (٨ . ٢)).

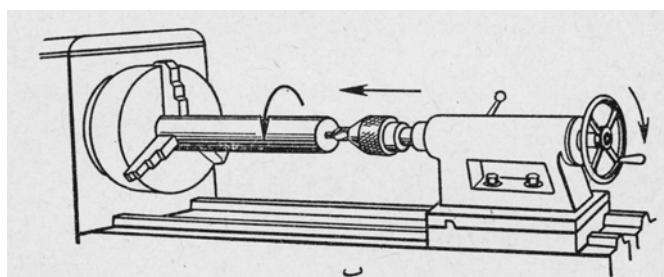


الشكل (٨ . ٢) : استخدام مثقب المركزة

٤) شغل التبريد والتزلق ونفذ ثقب المركزة بسرعة دوران ١٤٠ دورة / دقيقة عبر تحريك غراب الذيل يدوياً.

٥) ركب ذنبة نصفية في مقدمة غراب الذيل.


٦) ثبت قلم خراطة واجهية 3 ISO من الصلب سريع القطع في حامل القلم (انظر الشكل (٨ . ٣)).

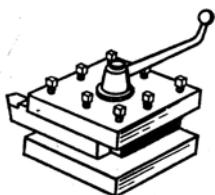

الشكل (٨ . ٣) : تثبيت القلم


٧) تأكد من صحة وضع القلم.

أ) يراعى عدم بروز القلم بشكل كبير لتفادي انحنائه تحت تأثير المركبة الماسية لقوى القطع. الشكل (٨ . ٤) يوضح البروز الصحيح (الشكل الأعلى) والخاطئ للقلم (الشكليين الأسفلين). لضبط ارتفاع القلم استخدم قطع من الصفيح لوضعها أسفل القلم.

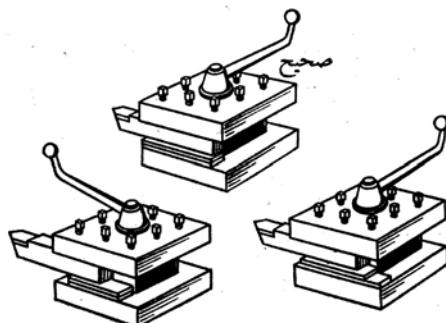

الشكل (٨ . ٤) : مدي بروز القلم.

ب) تأكد من وجود مقدمة القلم على محور الشغالة الطولي عبر محاذاة مقدمة القلم بذنبة الغراب المتحرك. (انظر الشكل (٨ . ٥))

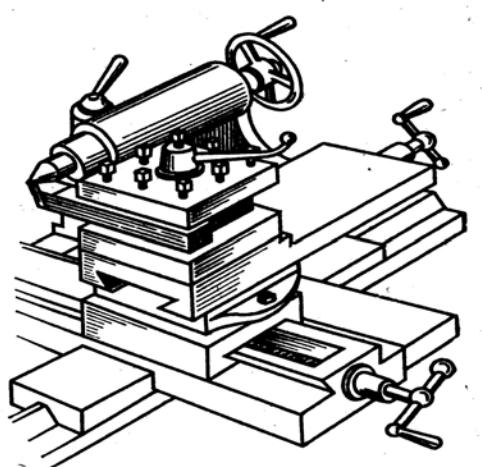

الشكل (٨ . ٥) : مقدمة القلم ومحور الشغالة الطولي

٨) اضبط عمق قطع يساوي ٢ مم.

ضع مقدمة القلم في بداية الشغالة وحركه يدوياً مع المتابعة على تدريج الراسمة العليا المثبت على الصفر. عمق القطع المختار هو ٢ مم.

٩) اضبط سرعة دوران عمود الإدارة (١٤٠ دورة / دقيقة) عبر الحساب بدلالة سرعة القطع (٣٤ م / دقيقة) المختارة من الجداول.

١٠) اضبط سرعة التغذية ٠,٨ مم / دورة المختارة من الجداول.

١١) شغل التبريد والتزلق وتشغيل الآلة ونفذ خراطة واجهية.

١٢) أوقف الآلة وأفحص السطح المشغل بالنظر.

٦) تفريز خراطة السطح الثاني :

١) غير تثبيت الشغالة في الطرف.

٢) نفذ ثقب مركبة وركب ذنبة نصفية كما سبق.

٣) شغل التبريد والتزلق ونفذ خراطة الواجهة الثانية بنفس ظروف قطع الواجهة الأولى

٤) أوقف الآلة وأبعد القلم.

٥) افحص السطح المشغول بالنظر.

٦) فك قلم الخراطة الواجهية.

٧) تفريز خراطة السطح الثالث طوليًّا :

١) فك ظرف المخرطة.


٢) ركب صينية خراطة في مقدمة عمود الإدارة.

٣) ركب ذنبة في منتصف الصينية.

٤) ركب ذنبة عادية في مقدمة غراب الذيل.

٥) ثبت الشغالة بين الذنتين واربط مسمار المفتاح الدوار حول الشغالة

(أنظر الشكل (٦ . ٨))

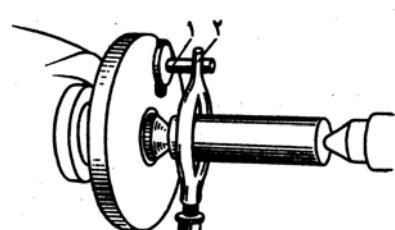

الشكل (٦ . ٨) : تثبيت الشغالة بين ذنتين وحوالها مفتاح دوار

٦) حدد سرعة قطع ٣١ م / دقيقة وتغذية ٤٠٠ مم / دورة وعمق قطع ٢ مم.

٧) احسب سرعة دوران عمود الإدارة (الناتج هو ١١٢ دورة / دقيقة) وأضبطها على الآلة.

٨) استخدم نفس قلم الخراطة السابق وتأكد من دقة وضعه.


٩) اضبط عمق القطع (٢ مم) بتحريك الراسمة العرضية ومتابعة تدريجها المثبت على الصفر.

١٠) اضبط سرعة التغذية على الآلة.

١١) شغل التبريد والتزليق وشغل الآلة ونفذ خراطة سطح قطره ٨١ مم وبطول ١٢٠ مم.

١٢) اضبط عمق قطع يبلغ ٥,٥ مم ونفذ قطع القطر ٦٠ مم بطول ٣٠ مم. كرر نفس القطع.

١٣) اضبط عمق قطع يبلغ ٥ مم ونفذ قطع القطر ٦٠ مم بطول ٣٠ مم وكرر القطع حتى الوصول للقطر ٦٠ مم. (أنظر الشكل (٨ . ٧))

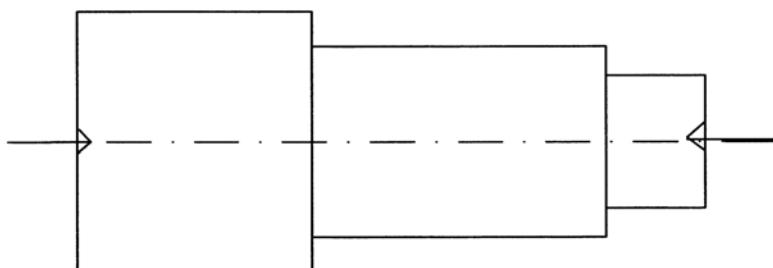

الشكل (٨ . ٧) : الشغالة بعد خراطة السطح الثالث

١٤) أوقف الآلة.

١٥) تأكد بالقدم ذات الورنية من دقة تشغيل السطح الثالث.

١٦) نظف الآلة من الرائش.

٨) تفريز السطح الرابع:

١) فك الشغالة وأعد تثبيتها عند السطح الثالث بعد وضع قطعة نحاسية عند مقدمة مسمار المفتاح الدوار.


٢) حدد عمق القطع (يساوي ٢ مم).

٣) اضبط سرعة الدوران (١١٢ دورة / دقيقة) وأضبط سرعة التغذية (٠,٨ مم / دورة).

٤) شغل التبريد والتزلق وتُفريز خراطة طولية للقطر ٦٠ مم وبطول ٨٠ مم.

٥) اضبط عمق القطع (٥,٥ مم) ونفذ قطع للقطر ٦٠ مم وبطول ١٥٠ مم. كرر نفس القطع.

٦) اضبط عمق القطع (٥ مم) ونفذ قطع للقطر ٦٠ مم وبطول ١٥٠ مم. كرر نفس القطع للوصول للقطر ٦٠ مم (انظر الشكل (٨ - ٨)).

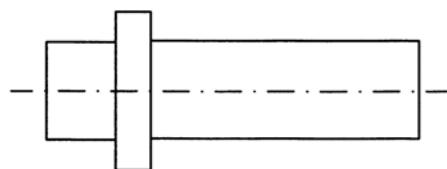

الشكل (٨ - ٨) : الشغالة بعد تفريز السطح الرابع

٧) أوقف الآلة.

٨) نظف الآلة والشغالة من بقايا الرائش.

٩) تأكد بالقدم من دقة تفريز السطح الرابع.

٩) تفريز السطح الخامس:

١) حدد عمق القطع الكلي بما يساوي ١٠ مم للوصول للقطر ٤٠ مم (السطح الخامس).


٢) حدد سرعة القطع (٣١ م / دقيقة) وأحسب سرعة دوران عمود الإدراة (١٨٠ دورة / دقيقة). وأضبطها.

٣) حدد سرعة التغذية (٤٠٠ مم / دورة) وأضبطها على الآلة.

٤) اضبط عمق القطع (٥ مم) بتحريك الراسمة العرضية ومتابعة تدريجها.

٥) شغل التبريد والتزليق وشغل الآلة ونفذ القطع للقطر ٤٠ مم بطول ٨٠ مم.

٦) اضبط عمق القطع (٥ مم) وكرر تنفيذ القطع للقطر ٤٠ مم بطول ٨٠ مم. (أنظر الشكل (٩ . ٨))

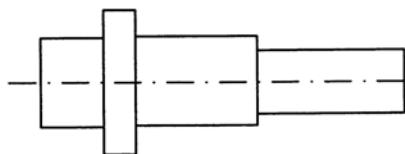

الشكل (٩ . ٨) : الشغالة بعد تنفيذ السطح الخامس

٧) أوقف الآلة.

٨) نظف الآلة والشغالة من بقايا الرائش.

٩) تأكد من دقة تنفيذ السطح الخامس.

١٠) تنفيذ السطح السادس:


١) غير القلم وركب قلم تشكيل (ISO 7) بعرض المجرى ٥ مم (السطح السادس).

٢) تأكد من دقة تثبيت القلم.

٣) حدد سرعة القطع (٣١ م دقيقة)، سرعة دوران عمود الإدراة كما سبق ١٨٠ دورة / دقيقة. وأضبطها.

٤) حدد مسافة القطع (تساوي ٢,٥ مم) للوصول للقطر ٣٥ مم.

٥) شغل التبريد والتزليق وشغل الآلة ونفذ قطع السطح السادس بتغذية يدوية انظر الشكل (١٠ . ٨)).

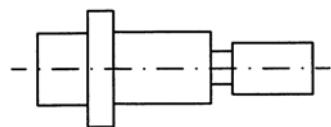

الشكل (٨ - ١٠) : الشغالة بعد تنفيذ السطح السادس.

٦) أوقف الآلة. نظف الرايش. قس بالقدمه للتأكد من دقة التنفيذ.

١١) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:

- معدن الشغالة
- مقاييس الكتلة الأولية
- تسلسل عمليات التشغيل
- ظروف القطع لكل خطوة.
- الأدوات المستخدمة

التدريب العملي التاسع

تنفيذ السلبة

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعلم المتدرب طريقة تنفيذ سطح مخروطي بالخراطة(السطح السابع).

أجزاء وأدوات التدريب العملي :


- | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| (٣) قدمة ذات ورنية. | (٢) أقلام خراطة. | (١) مخرطة ذنبة. |
| (٦) ذنبة لصينية. | (٥) صينية. | (٤) ذنبة ومحفظ دوار. |
| (٧) طبعة لقياس السلبة. | | |

التحضير:

- الأطلاع على خراطة السلبة بحقيقة النظري وأي مرجع مناسب.
- ارتداء ملابس العمل

خطوات تنفيذ التدريب العملي :

- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلة.
- ٢) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
- ٣) تأكد من سلامة أدوات القطع والقياس.
- ٤) احسب زاوية إمالة الراسمة الطولية (انظر الشكل (٩ - ١))

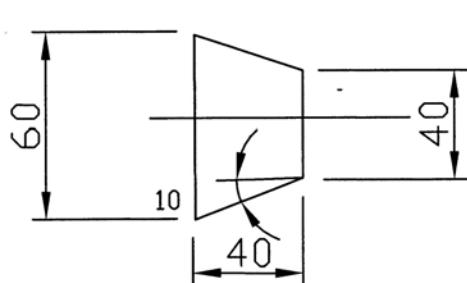


$$\text{نق}_2 - \text{نق}_1 = 20 - 30 = 10$$

$$\text{ظا} \alpha = 40 / 10 = 4$$

$${}^{\circ}14 = \alpha$$

الشكل (٩ . ١) : مقاييس السلبة.


(٥) أمل الراسمة الطولية وذلك بواسطة تدريجها الزاوي بمقدار 14° (أنظر الشكل (٩ . ٢))

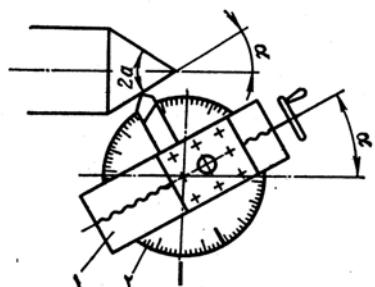

الشكل (٩ . ٢) : إمالة الراسمة العليا

(٦) ركب قلم ISO و حدد سرعة دوران صغيرة (٧١ دورة / دقيقة) لعمود الإداره.

(٧) شغل التبريد والتزليق وشغل الآلة ونفذ التغذية يدوياً وكرر القطع حتى الوصول لقطر يساوي ٤٠
مم في بداية السلبة و ٦٠ مم في نهايتها (أنظر الشكل (٩ . ٣))

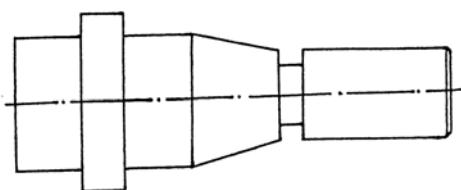

الشكل (٩ . ٣) : الشغفة بعد تنفيذ السلبة

٨) أوقف الآلة.

٩) قم بقياس القطر الأكبر والأصغر بالقدمه. قياس الميل بطبعه قياس.

١٠) نظف الآلة والشغله من بقايا الرائش.

١١) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:

- كيفية تحديد زاوية إمالة الراسمة.

- طرق كتابة السلبة في الرسومات الهندسية

- خطوات العمل

التدريب العملي العاشر

تنفيذ اللولبة

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعلم المتدرب طريقة تنفيذ لولبة بالخراطة.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- | | | |
|---------------------|------------------|------------------------|
| (٣) قدمة ذات ورنية. | (٢) أقلام لولبة. | (١) مخرطة ذنبة. |
| (٦) ذنبة للاصينية. | (٥) صينية. | (٤) ذنبة ومحفظ دوار. |
| | | (٧) طبعة لقياس اللولب. |

التحضير:

- الأطلاع على خراطة اللوالب بحقيقة النظري وأي مرجع مناسب.
- ارتداء ملابس العمل


خطوات تنفيذ التدريب العملي:

- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلية.
- ٢) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
- ٣) تأكد من سلامة أدوات القطع والقياس.
- ٤) شغل التبريد والتزليق ونفذ شطف بداية اللولب $1 \times 45^{\circ}$ بقلم زاوية مقابلته تساوي 45° (ISO 2).
- ٥) اختر قلم اللولبة بزاوية مقدمة 60° .
- ٦) ركب قلم اللولبة.
- ٧) اضبط خطوة اللولب مع خطوة عمود اللوالب.

٨) حدد سرعة دوران صغيرة لعمود الإدارة (٤٥ دورة / دقيقة) واضبطها على الآلة.

٩) افصل عمود الجر وأربط عمود اللوالب بمجموعة تروس التغذية.

١٠) عشق الصامولة المشقوقة (الجشمة) (أنظر الشكل (١٠ . ١))

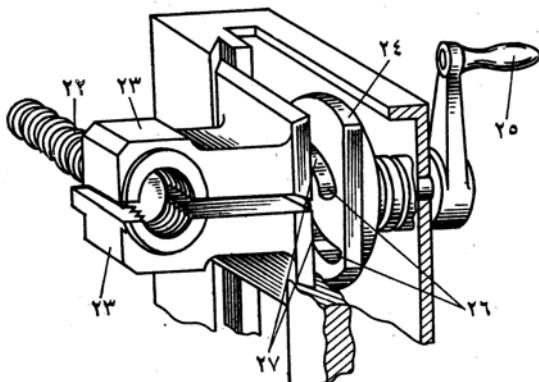

الشكل (١٠ . ١) : الصامولة المشقوقة

١١) شغل التبريد والتزلق ونفذ قطع اللولب لمسافة قصيرة.

١٢) أوقف الآلة.

١٣) تأكد بواسطة طبعة اللوالب عن دقة الخطوة.

١٤) شغل التبريد والتزلق وشغل الآلة ونفذ مشوار القطع الأول.

١٥) نفذ مشوار القطع الثاني.


١٦) نفذ مشوار القطع الثالث.

١٧) نفذ مشوار القطع الرابع والأخير.

١٨) فك القلم وأربط قلم تشطيط.

١٩) حدد سرعة قطع (٦٠ م/دقيقة) وسرعة تغذية صغيرة (١٠ مم/دورة) وعمق قطع يساوي ٢٥ مم.

٢٠) نفذ خراطة تشطيطية للقطر ٨٠ مم و بطول ٢٠ مم.الشكل (١٠ . ٢) يوضح الشغالة النهائية.

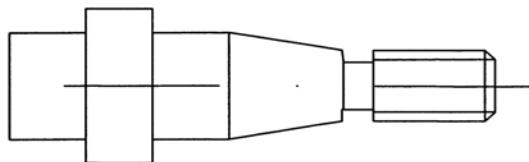

الشكل (١٠ - ٢) : الشغالة المكتملة

٢١) أوقف الآلة نهائياً.

٢٢) نظف الشغالة والآلة من بقايا الرأسن.

٢٣) فك الشغالة.

٢٤) إرجع الأدوات لمواضعها.


٢٥) نظف مكان العمل.

٢٦) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:

- خطوة اللولب وعدد الأبواب
- مقاييس اللولب
- أنواع اللوالب
- كيفية فحص اللولب المنفذ.
- تسلسل عملية التشغيل

التدريب العملي الحادي عشر**خراطة داخلية وترترة**

المطلوب خراطة الشغالة الموضحة في الشكل (١١ - ١).

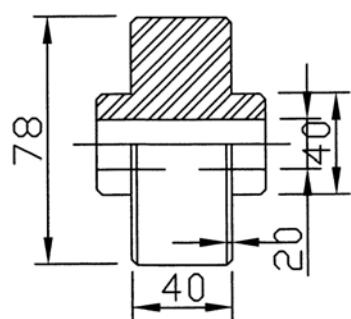

الشكل (١١ - ١) : الشغالة المطلوب تفريذها.

الهدف من التدريب العملي :

يهدف التدريب العملي أن يتعلم المتدرب تفريذ خراطة داخلية وترترة سطح.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- ١) مخرطة ذنبة.
- ٢) أقلام خراطة.
- ٣) قلم ترترة.
- ٤) ظرف ثلاثي الفكوك.
- ٥) قدمة ذات ورنية.


التحضير:

- الأطلاع على الخراطة بحقيقة النظري وأي مرجع مناسب.
- ارتداء ملابس العمل

خطوات تفريذ التدريب العملي:

- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلة.
- ٢) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.


- ٣) تأكّد من جودة أدوات القطع والقياس.
- ٤) أقطع الكتلة الأولى بالمنشار التردي بطول ٥٤ مم وقطر ٨٢ مم.
- ٥) ثبت الشغالة في الطرف.
- ٦) ركب القلم ISO 3 وتأكّد من صحة وضعه.
- ٧) اضبط عمق القطع (يساوي ٢ مم) وأضبط سرعة دوران عمود الإداره (١٤٠ دورة / دقيقة).
- ٨) شغل التبريد والتزليق ونفذ خراطة واجهية بتغذية يدوية.
- ٩) أوقف الآلة.
- ١٠) اضبط عمق القطع (٢ مم) وسرعة دوران عمود الإداره (١٤٠ دورة / دقيقة).
- ١١) نفذ خراطة واجهية يدوية حتى تحقيق القطر ٤٠ مم.
- ١٢) اضبط عمق القطع (٢ مم) وسرعة دوران عمود الإداره (١٤٠ دورة / دقيقة) وسرعة تغذية ٤٠ مم / دورة.
- ١٣) نفذ خراطة طولية لتحقيق القطر ٧٨ مم وطول ٣٥ مم.
- ١٤) نفذ الشطاف $X145^{\circ}$ عبر إمالة القلم انظر الشكل (١١ - ٢).

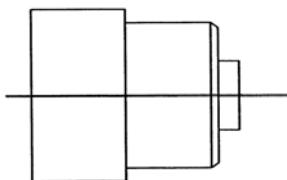

الشكل (١١ - ٢) : الشغالة بعد تنفيذ خراطة الواجهة والطولية والشطاف

- ١٥) غير تثبيت الشغالة وثبتها عند القطر المشغول (٧٨ مم).
- ١٦) اضبط عمق القطع (٢ مم) وسرعة دوران عمود الإداره (١٤٠ دورة / دقيقة).

- ١٧) شغل التبريد والتزلق ونفذ خراطة الواجهة بتغذية يدوية.
- ١٨) أوقف الآلة.
- ١٩) اضبط عمق القطع (٢مم) وسرعة دوران عمود الإدارة (١٤٠ دورة / دقيقة).
- ٢٠) نفذ خراطة واجهة بتغذية يدوية حتى تحقيق القطر ٤مم.
- ٢١) اضبط عمق القطع (٢مم) وسرعة دوران عمود الإدارة (١٤٠ دورة/دقيقة) و سرعة تغذية ٤،٠مم/دورة.
- ٢٢) شغل التبريد والتزلق ونفذ خراطة طولية للقطر ٧٨مم وبطول ١٥مم.
- ٢٣) نفذ الشطف. انظر الشكل (١١ - ٣).

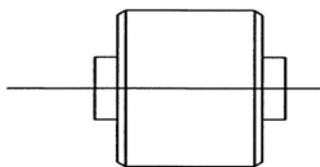


الشكل (١١ - ٣) : الشغالة بعد تنفيذ خراطة الواجهتين والقطر الكبير

- ٢٤) ركب مثقب قطره ٦مم في غراب الذيل.
- ٢٥) شغل التبريد و التزلق ونفذ ثقب بتغذية يدوية للقطعة وسرعة دوران ٦٠ دورة / دقيقة.
- ٢٦) ركب مثقب بقطر ١٦مم في غراب الذيل.
- ٢٧) شغل التبريد والتزلق ونفذ الثقب بتغذية يدوية وسرعة دوران ٦٠ دورة / دقيقة.
- ٢٨) ركب قلم خراطة داخلي ISO 8.
- ٢٩) اضبط عمق القطع (٢مم) وأضبط سرعة دوران عمود الإدارة (١٢٧ دورة / دقيقة).

٣٠) شغل التبريد والتزلق ونفذ توسيع الثقب باستخدام قلم خراطة داخلي في مشوارين.


أنظر الشكل (١١ . ٤)

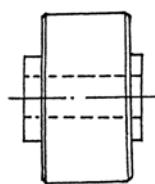

الشكل (١١ . ٤) : الشكل بعد تنفيذ الثقب الداخلي

٣١) أوقف الآلة و فك الشغالة.



٣٢) ركب الشغالة على وسيلة معايدة كما يوضح الشكل (١١ . ٥)

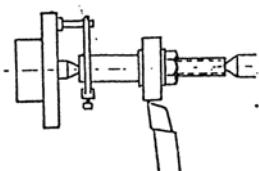

الشكل (١١ . ٥) : الشغالة مثبتة بعمود مساعد

٣٣) ركب أداة الترترة وتأكد من دقة وضعها.

٣٤) حديد سرعة الدوران (٩٠ دورة / دقيقة) وشغل التبريد والتزلق ونفذ عملية الترترة، بسرعة تغذية ٠,٢ مم / دورة انظر الشكل (١١ . ٦) والذي يوضح أداة الترترة و كيفية التنفيذ والشغالة النهائية.

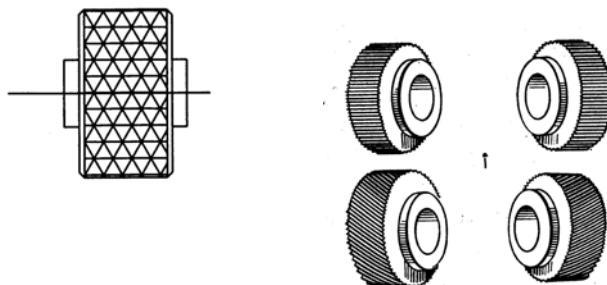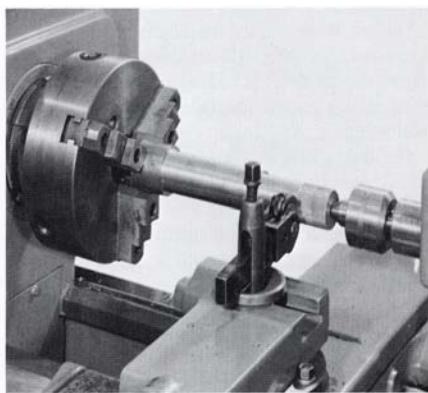

كيفية تفريز الترترة

الشغالة المنتجة

أداة الترترة

الشكل (١١ - ٦) : الشغالة بعد تفريز الترترة

٣٥) أوقف الآلة.

٣٦) فك الشغالة وافحصها بالنظر وبالقدم ذات الورنية.

٣٧) أعد الأدوات لموضعها.

٣٨) نظف مكان العمل.

٣٩) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:

- معدن الشغالة
- مقاييس الكتلة الأولية
- تسلسل عمليات التشغيل
- ظروف القطع لكل خطوة.
- الأدوات المستخدمة.

أسئلة عن تدريبات عمليات الخراطة:

١) كيف تختار الكتلة الأولية؟

٢) علل ما يلي:

أ) تفريز خراطة واجهية لقطعة التمرين.

ب) استخدام ذنبة نصفية بعد تفريز المركزة

ت) تثبيت قطعة التمرين بين ذنبتين.

ث) استخدام مبرد ومزلق عند تفريز هذا التمرين.

٣) صفات كيفية تركيب القلم.

٤) ما هي الأخطاء الممكنة عند تثبيت القلم؟

٥) كيف يتم التأكد من وجود مقدمة القلم على محور الشغلة؟

٦) وضع كيفية ضبط عمق القطع في الخراطة الواجهية.

٧) لماذا استبدل الظرف بصينية عند تفريز خراطة السطح الثالث طوليًا؟

٨) وضع كيفية ضبط عمق القطع في الخراطة الطولية.

٩) لماذا توضع قطعة نحاسية عند تثبيت الشغلة من منطقة سبق تشغيلها؟

١٠) أشرح كيفية تفريز السلبة في التمرين.

١١) وضع كيفية ضبط خطوة اللولب المطلوب مع خطوة عمود اللوالب بالمخرطة.

١٢) ما هي مهمة الصامولة المشقوقة بالمخرطة؟

١٣) أجب بصواب أو خطأ أمامي ما يلي :

() أ) يمكن تفريز اللولبة بأنواع مختلفة من الأقلام.

() ب) يتم تفريز اللولب في مشوار قطع واحد.

() ج) يجب فصل عمود الجر عند تشغيل عمود اللوالب.

() د) زاوية الجرف في قلم اللوالب دائمًا أكبر من الصفر.


١٤) وضع كيفية تفريز ثقب قطره ٣٠ مم على مخرطة.

١٥) ما الهدف من ترتدة مواضع معينة بالشفلات.

التدريب العملي الثاني عشر

تفریز أسطح مستوية

المطلوب تفریز الشغالة الموضحة في الشكل (١٢ - ١) والتي معندها ٥٠ st.

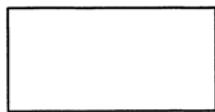

الشكل (١٢ - ١) : الشغالة المطلوب تنفيذها.

الهدف من التدريب العملي :

يهدف التدريب العملي أن يتعلم المتدرب تنفيذ تفریز أسطح مستوية بفریز أفقی و رأسي.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

٤) ملزمة. ٣) قدمة لقياس الارتفاع. ٢) سكينة محیطیة. ١) فریز أفقی.

التحضير :

- الأطلاع على التفریز بحقيقة النظري وأى مرجع مناسب.

- ارتداء ملابس العمل

خطوات تنفيذ التدريب العملي :

١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلة.

٢) تأکد من صلاحية التوصیلات الكهربائیة.

٣) تأکد من نظافة ونظام مكان العمل.

٤) اقطع الكتلة الأولى بالمنشار التردي بطول ٨٠ مم و ع

٥) اختار السكينة الأفقية بطول < ٥٠ مم و قطر ٨٠ مم و عدد أسنان ٨.

٦) حدد سرعة القطع (٢٥ م / دقيقة) وحساب سرعة دوران عمود الإدارة بالقانون.

$$n = (1000 * V) / (\pi * d) = (1000 * 25) / (3.14 * 80) = 99.4 \text{ rev/min}$$

حيث:

d هو قطر سكينة التفريز.

V هي سرعة القطع م / دقيقة.

اختر أقرب سرعة دوران تتوفر بالآلة.

٧) حدد سرعة التغذية / سن (٠.٢٠ مم / سن) وأحسب سرعة تغذية المنضدة من القانون

$$f_t = (f_z * z * n) = 0.2 * 8 * 99.4 = 159 \text{ mm/min}$$

حيث:

f_z هي التغذية بالنسبة للسن.

z هو عدد أسنان السكينة.

n هي سرعة دوران عمود الإدارة.

اختر أقرب سرعة تتوفر بالآلة.

٨) ركب سكينة التفريز الأفقية.

٩) تأكد من دقة تركيب السكينة.

١٠) ثبت الملزمة على منضدة الآلة وثبت الشغالة في الملزمة.

١١) اضبط عمق القطع ٢.٥ مم برفع الركبة.

١٢) اضبط سرعة دوران عمود الإدارة.

١٣) اضبط سرعة تغذية المنضدة.

١٤) اضبط وضع المصدات لتحديد مشوار القطع.

- ١٥) شغل التبريد والتزليق ونفذ عملية التفريز الاستقرابية.
- ١٦) اضبط عمق القطع (٣٠ مم) وسرعة قطع عالية وتغذية أقل ما يمكن.
- ١٧) شغل التبريد والتزليق ونفذ عملية تفريز تشطبية.
- ١٩) أوقف الآلة.
- ٢٠) نظف الشغالة والمنضدة من بقايا الرائش.
- ٢١) قم بقياس الشغالة للتأكد من دقة تنفيذ القطع.
- ٢٢) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:
- معدن الشغالة
 - مقاييس الكتلة الأولية
 - تسلسل عمليات التشغيل
 - ظروف القطع وكيفية اختيارها وتحديدها.
 - الأدوات المستخدمة.

نفذ التدريب السابق باستخدام آلة تفريز رأسية و سكينة تفريز واجهية.

التدريب العملي الثالث عشر

تفریز مجازي متعددة

أولاً: تنفيذ المجرى الأول والثاني:

المطلوب تفريز المجرى بالشغالة الموضحة في الشكل (١٣ - ١).



الشكل (١٣ - ١) : الشغالة المطلوب تنفيذها.

الهدف من التدريب العملي :

يهدف التدريب العملي أن يتعلم المتدرب تنفيذ تفريز مجازي بفرizer أفقي و رأسي.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- | | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| ٣) ضبعة مقارنة. | ٢) سكينة محيطية. | ١) فريزر أفقي. |
| ٥) الشغالة السابقة. | ٤) ملزمة. | |

خطوات تنفيذ التدريب العملي:

١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلة.

٢) تأكد من سلامة التوصيات الكهربائية.

٣) تأكد من نظافة و نظام مكان العمل.

٤) استخدم الشغالة المنفذة في التدريب السابق.

٥) حدد عمق القطع.

٦) حدد سرعة التغذية / سن و حساب سرعة تغذية المنضدة.

٧) حدد سرعة القطع و احسب سرعة دوران عمود الإدارة.

٨) ركب سكينة التفريز الأفقية.

٩) ثبت الملزمة على منضدة الآلة وثبت الشغالة في الملزمة.

١٠) اضبط عمق القطع و سرعة دوران عمود الإدارة و سرعة التغذية.

١١) اضبط وضع المصدات لتحديد مشوار القطع.

١٢) شغل التبريد والتزلق ونفذ عملية التفريز .

١٣) بدل السكينة ونفذ فتح المجرى الثاني.


١٤) أوقف الآلة.

١٥) نظف الشغالة والمنضدة من بقايا الرائش.

١٦) قم بقياس المجرى للتأكد من دقة تنفيذ القطع.


ثانياً : تنفيذ فتح المجرى الثالث.

مطلوب تنفيذ المجرى الموضح بالشكل (١٣ . ٢)

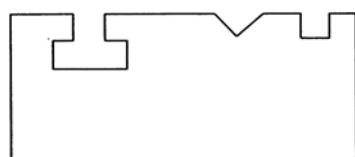



الشكل (١٣ . ٢) : المجرى المطلوب تنفيذه

- ١) ركب السكينة الرأسية الموضحة بالشكل التالي لفتح المجرى وأضبط ظروف القطع وشغل التبريد والتزليق ونفذ الجزء الأول من المجرى. انظر الشكل (١٣ . ٣)

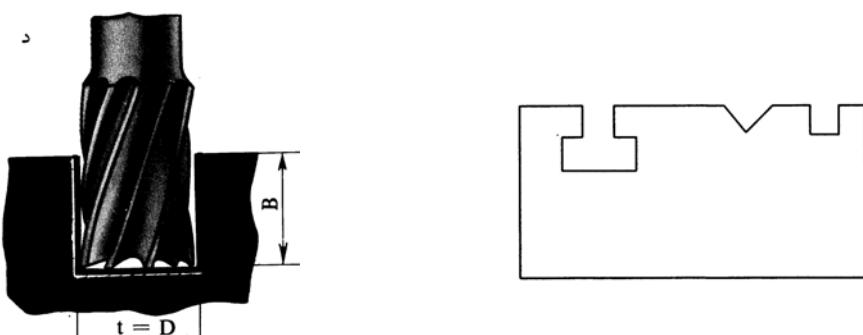

الشكل (١٣ . ٣) : المجرى الابتدائي

- ٢) ركب السكينة الرأسية التالية لفتح المجرى وأضبط ظروف القطع وشغل التبريد والتزليق ونفذ الجزء الثاني من المجرى للوصول للشكل النهائي. انظر الشكل (١٣ . ٤).

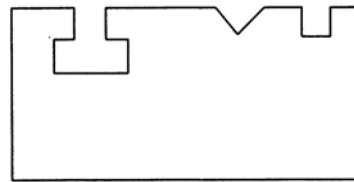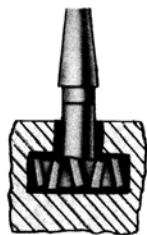

الشكل (١٣ . ٤) : الشكل النهائي للمجرى

٣) أوقف الآلة.

٤) نظف الشغالة و الآلة من بقايا الرائش.

٥) فك الشغالة.

٦) تأكد من دقة تنفيذ المجرى.

٧) نظف مكان العمل و رتب الأدوات المستخدمة في مواضعها.

٨) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:


- تسلسل عملية التشغيل

- ظروف القطع.

- الأدوات المستخدمة.

التدريب العملي الرابع عشر**تفریز ترس عدل**

المطلوب تفريز الترس العدل ذو ١٨ سن الموضح في الشكل (١٤ - ١).

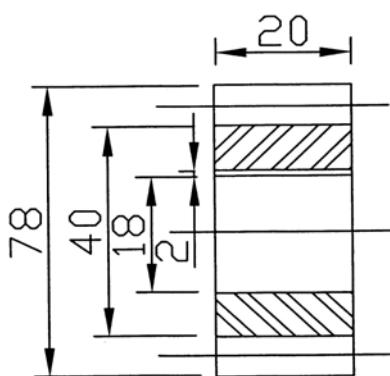

الشكل (١٤ - ١) : الترس المطلوب تنفيذه.

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعلم المتدرب تنفيذ تفريز ترس عدل بفرizer أفقي.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- ١) فريزر أفقي.
- ٢) سكينة محيطية للتروس.
- ٣) قدمة لقياس التروس.
- ٤) جهاز تقسيم بسيط.

التحضير:

- الأطلاع على حقيقة النظري وحقيقة الرسم الفني وأي مرجع مناسب.
- ارتداء ملابس العمل.

خطوات تنفيذ التدريب العملي:

- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلة.

- ٢) تأكّد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
- ٣) تأكّد من نظافة و نظام مكان العمل.
- ٤) اقطع الكتلة الأولى بالمنشار التردي بقطر ٨٢ مم وطول ٢٠ مم وأفتح ثقباً في منتصفها قطره ٣٠ مم.
- ٥) اخترسكينة التفريز ذات الموديول ٣.
- ٦) حدد سرعة التغذية / سن وحساب سرعة تغذية المنضدة.
- ٧) حدد سرعة القطع و حساب سرعة دوران عمود الإداره.
- ٨) ركب سكينة التفريز.
- ٩) ثبت جهاز التقسيم على منضدة الآلة و ثبت الشفلة في مقدمته.
- ١٠) اضبط عمق القطع وسرعة دوران عمود الإداره.
- ١١) اضبط وضع المصدات لتحديد مشوار القطع.
- ١٢) حدد عدد دورات جهاز التقسيم.
عدد الدورات = ٤٠ / عدد أسنان الترس = ٤٠ / ١٨ = (٤ / ١٨)
- أي يجب تفزيذ دورتين بيد جهاز التقسيم وجاء من دورة يبلغ المسافة بين أربعة ثقوب في دائرة ثقوب بها ١٨ ثقباً.
- ١٣) اضبط جزء الدورة على جهاز التقسيم بمساعدة المقص و الخابور.
- ١٤) شغل التبريد والتزليق ونفذ عملية التفريز.
- ١٥) كرر تحريك المقص و الخابور لتحديد جزء دورة جديدة وذلك ١٨ مرة.
- ١٦) كرر عملية فتح تجويف سن حتى اكتمال الترس (١٨ مرة).
- ١٧) أوقف الآلة.

١٨) نظف الشغالة و المنضدة من بقايا الرأس.

١٩) قم بقياس الشغالة للتأكد من دقة تنفيذ القطع.

٢٠) أعد الأدوات لموضعها.

٢١) نظف مكان العمل.

٢٢) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:

- معدن الشغالة - اشرح جهاز التقسيم

- مقاييس الكتلة الأولية - سكاكين تفريز الترس

- تسلسل عملية تشغيل الترس.

- طريقة فحص الترس.

- ظروف القطع.


أسئلة عن تدريبات عمليات التفريز:

- ١) وضح كيفية حساب سرعة تغذية المنضدة في التفريز.
- ٢) أجب بصواب أو خطأ أمام مايلي:
 - () أ) طول سكينة التفريز الأفقية يجب أن يكون أقل من عرض السطح المشغل.
 - () ب) تستخرج سرعة تغذية المنضدة من الجداول مباشرة.
 - () ج) تكون جميع أسنان السكينة مشاركة في القطع.
 - () د) استخدام مصدات التغذية يقلل من زمن القطع.
- ٣) اذكر خطوات تنفيذ مجري بواسطة الفريزر الأفقي.
- ٤) اذكر الآلات المستخدمة في إنتاج ترس.
- ٥) الترسos يمكن أن تفتح أسنانها بنوعين من آلات التشغيل، ما هما؟
- ٦) بأي آلية تشغيل يمكن تنفيذ مجرى الخابور بترس.
- ٧) لماذا يستخدم الخابور في ربط الترس بالعمود؟
- ٨) متى يمكن تنفيذ ترس بدون الحاجة لاستخدام أقراص التقسيم؟
- ٩) كيف يحدد السكين المناسب لتفريز ترس؟

التدريب العملي الخامس عشر

تجليخ سطح مستو

المطلوب تشغيل السطح المستوي الموضح في الشكل (١٥ . ١).

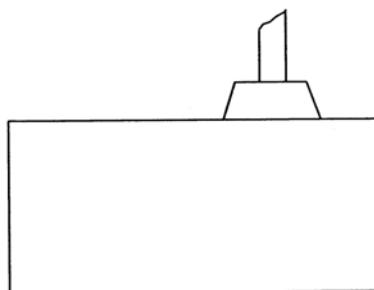

الشكل (١٥ . ١) : الشغالة المطلوب تفريزها.

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعلم المتدرب تنفيذ تجليخ سطح مستو.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

٤) ملزمة. ٣) ساعة قياس. ٢) أحجار تجليخ. ١) آلة تجليخ أفقية.

التحضير:

- الأطلاع على التجليخ بحقيقة النظري وأى مرجع مناسب.
- ارتداء ملابس العمل.

خطوات تنفيذ التدريب العملي :

١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلة.

٢) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.

٣) تأكد من سلامة الحجر و دقة أدوات القياس.

٤) اقطع كتلة أولية بطول ٨٠ مم وعرض ٥٠ مم وارتفاع ٤٠ مم ونفذ تفريز تشطبي للسطح العلوي.

٥) حدد سرعة القطع وسرعة التغذية لعملية التجليخ من الجداول.

٦) ركب الحجر واحذر المدرب للتأكد من صحة التركيب.

٧) ثبت الشغالة في الملزمة وثبت الملزمة على منضدة آلة التجليخ.

٨) أنزل الواقي أمام حجر التجليخ.

٩) تأكد من عدم اصطدام الحجر بأجزاء الشغالة والمثبت.

١٠) اضبط عمق القطع (٢٠ مم).

١١) اضبط سرعة دوران عمود الإدارة.

١٢) اضبط سرعة التغذية.

١٣) اضبط مصدات التغذية.

١٤) شغل التبريد والتزيق وشغل الآلة ونفذ القطع.

١٥) أوقف الآلة.

١٦) نظف الآلة والشغالة من بقايا الرائش.

١٧) افحص السطح المجلخ بساعة القياس.

١٨) فك الشغالة.

١٩) ارجع الأدوات لموضعها.


٢٠) نظف مكان العمل.

٢١) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:

- طريقة تركيب الحجر
- فحص الحجر
- طريقة فحص نعومة السطح
- ظروف القطع
- أحجار التجليخ
- طريقة تثبيت الشغالة

التدريب العملي السادس عشر**تجليخ سطح أسطواني**

المطلوب تجليخ السطح أسطواني الموضح في الشكل (١٦ - ١).

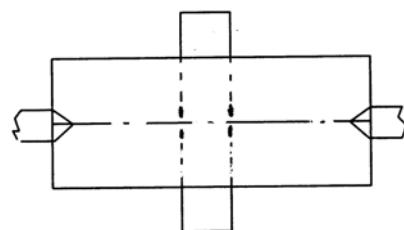

الشكل (١٦ - ١) : الشغالة المطلوب تنفيذها.

الهدف من التدريب العملي :

أن يتعلم المتدرب تنفيذ تجليخ أسطواني.

أجزاء وأدوات التدريب العملي :

- ١) آلة تجليخ أسطح أسطوانية.
- ٢) حجر تجليخ.
- ٣) ميكرومتر.

خطوات تنفيذ التدريب العملي :

- ١) افحص الأجزاء الرئيسية للآلة.
- ٢) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
- ٣) تأكد من سلامة حجر التجليخ ومن دقة الميكرومتر.
- ٤) نفذ خراطة طولية استقرابية وتشطيبة لـكامل السطح الأسطواني.
- ٥) حدد سرعة القطع وسرعة التغذية لعملية التجليخ من الجداول.
- ٦) اختبر وركب الحجر وأخبر المدرب للتتأكد من صحة التركيب.

- ٧) ثبت الشغالة ما بين ذنيتين.
- ٨) أنزل الواقي أمام حجر التجلیخ.
- ٩) تأكّد من عدم اصطدام الحجر بأجزاء الشغالة و المثبت.
- ١٠) اضبط عمق القطع.
- ١١) اضبط سرعة دوران عمود الإداره.
- ١٢) اضبط سرعة التغذية و تثبيت مصدات التغذية.
- ١٣) شغل التبريد و التزليق و شغل الآلة ونفذ القطع المطلوب.
- ١٤) أوقف الآلة.
- ١٥) نظف الآلة و الشغالة من بقايا الرائش.
- ١٦) افحص السطح المجلخ بالマイكروميتر.
- ١٧) فك الشغالة.
- ١٨) أرجع الأدوات لمواضعها.
- ١٩) نظف مكان العمل.
- ٢٠) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:
 - طريقة تثبيت الشغالة
 - ظروف القطع.
 - كيفية فحص دقة الأستدارة.
- ٢١) اكتب تقريرا عن التدريب المنفذ يشتمل على ما يلي:

أسئلة عن تدريبات عمليات التجلیخ:

١) كيف تحدد نوعية الحبيبات الحاكمة المناسبة لتجليخ شفة ما؟

٢) ما هي مخاطر عدم فحص الحجر قبل استخدامه؟

٣) علل ما يلي:

أ) استخدام واقي الحجر في التجلیخ.

ب) ضرورة تثبيت الشفاط قريبا من موضع القطع.

ت) عدم ترك الآلة تعمل بدون مراقبة.

ث) استخدام منضدة مغناطيسية في تثبيت الشغلات عند تجليخها.

٤) أجب بصواب أو خطأ أمامي ما يلي:

() أ) التجلیخ يعطى أفضل نعومة أسطح ممكنة.

() ب) حجم الحبيبات يحدد مستوى النعومة التي يمكن الحصول عليها.

() ج) تستخدم في التجلیخ فقط أحجار متماسكة للحبيبات.

() د) قوة القطع في التجلیخ عالية لكثره عدد الحبيبات المشاركة في القطع.

حلول أسئلة التدريب العملي الأول:

١) حدد مصادر الخطر بورش التشغيل.

- الكهرباء - الحريق - الأجزاء الدوارة بالآلات التشغيل

- عدم نظافة ونظام مكان العمل

٢) ما هي الأخطار التي يمكن أن تنتج من الكهرباء.

- الوفاة - الدوار أو الأغماء بسبب الصعقة الكهربائية - الحروق الجلدية

- السقوط بسبب الصدمة الكهربائية

٣) عدد أربعة من مصادر الخطر الكهربائي.

- إهمال فصل التيار الكهربائي أثناء عمليات الفحص والصيانة
- استخدام أدوات وأجزاء تالفة أو غير معزولة عند التشغيل والصيانة
- إهمال متابعة صلاحية أسلاك التوصيل الكهربائية
- ملامسة المفاتيح والأجزاء الكهربائية والجسم رطب أو ييد مبللة

٤) أكمل النص في الجمل التالية الخاصة باحتياطات الوقاية من أخطار الكهرباء:

- فصل التيار عن المحركات والآلات أثناء فترات الراحة وعند الانتهاء من العمل.
- ارتداء المهمات الوقائية الشخصية عند إصلاح نقاط التوزيع الكهربائية
- عدم إصلاح الأعطال الكهربائية إلا من قبل الفني الكهربائي
- وضع علامات التحذير على الآلات التي تتسم بالخطورة الكهربائية
- يجب توقيف الآلة فوراً وفصل التيار الكهربائي عند ملاحظة أي شرد كهربائي واستدعاء فني الصيانة الكهربائية

٥) أذكر خمسة من عمليات الإسعافات الأولية للمصاب بعيار كهربائي.

- منع الازدحام حول المصاب حتى لا ينزعج.
- عدم السماح للمصاب بتناول أي منبهات كالشاي أو القهوة عند حدوث نزيف
- في حالة حدوث إغماء توفير تهوية كافية مع فتح أحزمة البطن وجميع الأزرار وإمالة رأس المصاب.
- عمل تنفس صناعي للمصاب لمدة طويلة رغم حدوث وفاة ظاهرية
- وضع فازلين أو زيت طعام أو معجون أسنان على منطقة الحرق لعزله عن الهواء

٦) أجب بصواب أو خطأ أمام مايلي :

- أ) الحرائق لا تحدث بالورش لعدم وجود مواد قابلة للاشتعال. (خطأ)
- ب) لا تختلف طفایيات الحريق في نوعية مادة الأطفاء (خطأ)
- ج) الماء هو المادة المثلث لإطفاء الحرائق بالورش (خطأ)
- د) يجب فصل الموتورات الكهربائية عند حدوث حريق (صواب)
- ه) طفایيات الحريق يجب أن تفحص دوريًا. (صواب)

٧) أذكر بعض الأجزاء الدوارة بالآلات التشغيل.

- المثقاب - الظرف أو الصينية بالمخربطة - سكينة التفريز - حجر التجليخ

٨) أذكر أربعة من مصادر الخطر المتوقعة من الأجزاء الدوارة.

- جذب العامل من ردائه أو غطاء الرأس في حالة عدم الالتزام بملابس العمل.
- إصابة مباشرة لليد عند اصطدامها، بشغلة أو أداة تدور، بسبب الغفلة والمزاح قرب الآلة

- إصابة الجسم عبر قذف جزء معدني اصطدم بها أو عند نسيان مفتاح ربط فكوك الظرف

- انفجار وتفتت حجر التجليخ المتشقق وبالأخص عند عدم إنزال الغطاء الواقي للحجر

٩) أكمل المنطقة الداخلية بالجمل التالية الخاصة بالوقاية من الأجزاء الدوارة:

- ارتداء ملابس العمل والقفازات وأحذية السلامة
- خلع ساعة اليد والنظارات الطبية العادي.
- إيقاف الآلة عند القياس وفك وتركيب الشغلات وعند إبعاد الرائش
- الانتباه لإنزال واقي الحجر عند التجليخ
- فحص حجر التجليخ لاكتشاف الشقوق به
- استخدام فرشاة سلك لتنظيف الآلة من الرائش
- عدم توقف الظرف أو أداة دوارة باليد بل تركها تتوقف بمفردها تماما

١٠) أذكر ثلاثة من مصادر الخطر الناتجة من عدم نظافة ونظام مكان العمل.

- تواجد زيوت وشحوم متدفقة في أرضية الورشة
- تواجد شعلات مكتملة وشبه مكتملة وكتل أولية في أرضية الورشة
- ازدحام مكان العمل وضيقه

١١) أكمل الكلمات الناقصة في الجمل التالية الخاصة بضوابط السلامة الخاصة بنظافة ونظام مكان العمل.

- تنظيف أرضية الورشة من الزيوت والشحوم وسكب رمل جاف على أي زيت تدفقت على الأرضية حتى يتم إزالتها تماما.
- وضع الكتل الأولية في حوامل وأرفف خاصة
- وضع الشغلات المكتملة وشبه المكتملة في مواضع وصناديق خاصة
- التتحقق من سلامة جميع مصابيح الورشة

- إبعاد كل الصناديق وأجزاء الماكينات المستبدلة والأجزاء الخاصة بالتبديل والقياس والفحص من موقع العمل عند عدم الحاجة لها

١٢) اذكر عشرة من الاحتياطات العامة عند تنفيذ عمليات القطع

- عدم بدا عمل جديد دون الحصول على التعليمات والإرشادات الازمة
- لا يجوز رفع شفجلات أو كتل وزنها أكبر من ٢٠ كجم بدون رافعة أو مساعدة زميل
- تثبيت الشفجلات تثبيتاً جيداً وعدم نسيان إبعاد مفاتيح التبديل
- تثبيت أدوات القطع تثبيتاً جيداً
- الانتباه لعدم اصطدام الأداة أو الجزء المتحرك بالآلة بأي شيء
- عدم ترك الآلة تعمل بدون مراقبة
- لبس ملابس العمل والقفازات والنظارات وأحذية السلامة
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية
- عدم لمس الشغالة وهي تدور
- عدم إزالة الرأس باليد
- عدم إزالة الرأس والآلة تعمل
- عدم المزاح في الورشة
- معرفة كيفية التوقف الاضطراري للآلة

حلول أسئلة التدريب العملي الثاني:

١) أذكر المقاييس الأساسية التي تبين إمكانيات المخرطة.

- أقصى تأرجح فوق الفرش (المسافة بين محور الطرف ومجاري الفرش)

- أقصى طول يمكن خراطته (المسافة بين الطرف وذنبة الغراب المتحرك عند طرف الآلة)

- مجال التغذية الطولية من إلى مم / دورة

- مجال سرعات دوران عمود الإدارة من إلى دورة / دقيقة

(مم) - الطول الكلي

(مم) - العرض الكلي

(مم) - الارتفاع

٢) ما هي الفائدة من معرفة أقصى تأرجح فوق الفرش؟

الفائدة هي معرفة أكبر قطر يمكن خراطته على هذه الآلة.

٣) ما هي مهمة الفرش ومما يصنع؟

الفرش مهمتها حمل أجزاء الآلة المختلفة. على سطح الفرش مجاري ينزلق عليها الغراب المتحرك والعربة. يصنع الفرش من الزهر الرمادي لتحمله الضغوط وامتصاصه للاهتزازات ولسهولة سباقته.

٤) كم عدد المجاري الموجودة على سطح الفرش؟

أربعة مجاري، اثنان مقطوعهما مثلث والآخران مقطوعهما مستطيل. أحدهما صغير ينزلق عليه الغراب المتحرك والآخر كبير تزلق عليه العربة.

٥) ما هي مهمة الغراب المتحرك؟

مهمته تثبيت الشغلات مع الطرف أو الصينية وكذلك تنفيذ عمليات المركزية والثقب كحامٍ للأداة. يوجد منه نوعان: الأول ذو ذنبة ثابتة والآخر به ذنبة دوارة تساعد على دقة دوران الشغلات ويقل تآكل الذنبة.

٦) ما هي مهمة العربية؟

العربية تحمل على سطحها الراسمة العرضية والراسمة العليا وحامل القلم. العربية هي التي تحرك القلم أي تنفذ حركة التغذية. تتحرّك العربية حركة مستقيمة عبر ترس وجريدة مسننة توجد أسفل قمة الفرش.

٧) كيف تتحرّك العربية؟

تحرك العربية عبر ترس يدور على جريدة مسننة متصلة بالفرش. يدار الترس عبر عمود الجر في الخراطة العادي وعبر عمود اللواليب عند تنفيذ خراطة لولب. العمودان يدوران باتصالهما مع مجموعة تروس التغذية والتي تأتي إليها الحركة الدورانية عبر ترسات متصلة بمجموعة ترسات عمود الإدارة.

٨) ماذا يحوي الغراب الثابت؟

يحوي الغراب الثابت عمود الإدارة والذي يثبت في مقدمته ظرف أو صينية، مجموعة ترسات عمود الإدارة التي تتصل بالموتور الكهربائي الرئيسي للآلة مباشرة أو عبر سير، ومجموعة ترسات التغذية التي تتصل بعمود الجر وعمود اللواليب، مجموعة التبريد والتزييق والتي تشمل: الحوض ، المصفاة، المضخة ، التوصيلات، والموتور الكهربائي.

٩) لماذا تتصل مجموعة ترسات عمود الإدارة بمجموعة ترسات التغذية؟

لتوفير الحركة الدورانية ولتحقيق تناقض بين خطوة عمود اللواليب (أي تقدم القلم) وخطوة اللولب المطلوب تنفيذه في الشغالة المثبتة في الظرف الموجود في مقدمة عمود الإدارة.

١٠) ما هي أنواع الظروف؟

ظرف ثلاثي الفكوك. تتحرّك الفكوك الثلاثة متزامنة عند إدارة المفتاح المركب في الثقب. ظرف رباعي الفكوك. الفكوك يتحرك كل فك بمفرده عبر إدارة المفتاح في الثقب التابع لكل فك.

١١) صف صينية الخراطة.

صينية المخرطة عبارة عن قطعة أسطوانية صغيرة الارتفاع، على سطحها مجاري لتنبيت مسامير ربط الشفادات وثقب ملولب بالوسط لربط الذنبة. توفر مقاييس عديدة للصواني. بعض الصواني بها فكوك لربط الشفادات.

١٢) لماذا تعدد أنواع حوامل أقلام الخراطة؟

تتعدد أنواع الحوامل فمنها الحامل الأحادي لتنبيت قلم واحد في حالة صغر عدد الشفادات وقلة عدد الأسطح المطلوب خراطتها وهو يناسب آلات الورش. الحامل الرباعي يمكن من ربط أربعة أقلام والبرج المضلع (Turret) والاسطوانى يمكنان من ربط عدد كبير من الأقلام وذلك لتقليل التوقفات من أجل تغيير الأقلام عند خراطة أسطح متعددة بالشغالة مما يزيد من الإنتاجية.

١٣) ما هي المقاييس التي يطلب معرفتها عن الفريزر؟

- | | |
|--------------|--|
| مم | - أبعاد منضدة الفريزر (طولها وعرضها) |
| مم | - مسافة الحركة الطولية والعرضية والرأسية |
| دورة / دقيقة | - مدى سرعات عمود الإدارة |
| مم / دورة | - مجال التغذية الطولية والعرضية |
| مم / دورة | - مجال السرعة الرأسية |
| مم | - أقصى قطر لسكينة التفريز |
| مم | - طول الآلة |
| مم | - عرض الآلة |
| مم | - ارتفاع الآلة |

١٤) ما هي مهمة الركبة في آلة التفريز؟

الركبة مهمتها تنفيذ تحريك الشغالة لأعلى ولأسفل. وكذلك حمل السرج والمنضدة وتوفير مجرى لتحرك السرج عرضيا. الركبة يمكن أن تحرك آلية أو يدويا.

١٥) ما هي مهمة السرج لأي آلة التفريز؟
السرج مهمته تحريك الشفلة عرضياً وتوفير مجرى لحركة المنضدة طولياً. السرج يمكن أن يحرك آلية أو يدوياً.

١٦) ما هي مهمة المنضدة في آلة التفريز؟
المنضدة توجد على قمتها مجاري لثبت المسامير التي تربط بها الشغلات أو الملازم. تتحرك المنضدة طولياً على مجاري توجد على قمة السرج. الحركة يمكن أن تتم يدوياً أو آلية.

١٧) كيف يركب السكين في آلة التفريز؟
يركب السكين على عمود (شياق) متصل بعمود الإدارة وذلك بربطه بصاملة. في نهايتي العمود يوجد محملان تدحرجيان يسمحان بدوران الشياق وبالتالي السكينة. يثبت السكين في موضعه عبر جلب تدخل في الشياق من جنبي السكين. يمكن تركيب عدة شياقات مختلفة الأطوال عبر ذاك المسامير وتحريك ذراع الكتيفة بعيداً عن هيكل الآلة.

١٨) أشرح دورة سائل التبريد والتزليق في آلة تفريز؟

تحتوي مجموعة التبريد والتزليق على حوض تجميع السائل cutter lubricant reservoir supply، مضخة طرد مركزي centrifugal pump، وخراطيم التوصيل line، وفي بعض الحالات موتور كهربائي خاص. يضخ سائل التبريد والتزليق المتجمع في الحوض بمضخة طرد مركزي تدار بموتور كهربائي عبر أنبوب حتى يصل للفوهة. يتدفق سائل التبريد والتزليق، من الفوهة القابلة لتفجير موضعها عبر وجودها في مقدمة أنبوب مرن، بكمية كافية على موضع القطع. ثم يتسرّب من خلال مجاري المنضدة ويرجع إلى الحوض الموجود في أرضية الآلة بعد المرور على المصفاة لضمان تنظيف السائل من الأوساخ وقطع الرائش الصغيرة.

١٩) لماذا تتعدد الملازم؟

تتعدد أنواع الملازم فمنها الملزمة البسيطة للأعداد القليلة من الشغلات البسيطة، الملزمة الهيدروليكيّة حيث يحتاج لقوة ربط كبيرة، الملزمة النيوماتية حيث يحتاج لسرعة الفك والربط، الملازم ذات تدرجات القياس والتي تمكن من تحقيق سرعة ودقة الربط، الملازم ذات الأجزاء

القابلة للدوران وللإمالة للتمكن من تشغيل أسطح مائلة بالشغفات. هذا التوع يناسب تعدد مستويات الدقة المطلوبة وتنوع الكميات المطلوبة من الشغفات حيث كلما كبر عدد الشغفات يصبح من الضروري تحقيق سرعة كبيرة في الربط والفك ، يتحققها استخدام الملازم النيوماتية.

٢٠) ما مهمة أجهزة التقسيم؟

جهاز التقسيم يمكن من تنفيذ التجاويف والأسطح المتكررة بانتظام مثل التروس عبر تحريك الشغفات لأي جزء من دورة.

٢١) ما هي أنواع أجهزة التقسيم؟

يوجد نوعان أساسيان من أجهزة التقسيم: الأول هو جهاز التقسيم البسيط والثاني جهاز التقسيم التفاضلي والذي يميزه وجود ترس خارجية.

٢٢) لماذا يوجد جهاز تقسيم تفاضلي؟

عندما لا يمكن جهاز التقسيم البسيط من تحقيق بعض أجزاء الدورة، يتم استخدام جهاز التقسيم التفاضلي والذي يمكن من تحقيق أي جزء دورة عبر وجود ترس إضافية به يمكن تغييرها.

٢٣) ما هي مهمة قرص التقسيم؟

مهمة قرص التقسيم هي تمكين الشغفة من تنفيذ جزء من دورة. يحقق جزء الدورة بمساعدة ثقوب القرص والتي يثبت بها خابور يوقف الدوران. مسافة الدوران يحددها المقص.

٢٤) ما هي المقاييس التي تصف إمكانيات مثقب؟

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| مم | - فتحة رأس الثقب |
| مم | - المسافة بين مركز رأس الثقب و القائم |
| مم | - مشوار التغذية الرأسى |
| دورة / دقيقة | - مدى سرعات الدوران |
| مم / دورة | - مدى سرعات التغذية |
| مم | - طول الآلة |
| مم | - عرض الآلة |
| مم | - ارتفاع الآلة |

٢٥) كيف تتم حركة التغذية في مثقب؟

تتصل مجموعة تروس عمود الإدارة بمجموعة تروس التغذية. يتحرك المثقب صعودا وهبوطا عبر ترس وجريدة مسننة. يمكن تنفيذ التغذية يدويا عبر دودة وعجلة متصلة بالجريدة.

حلول أسئلة التدريب العملي الثالث:

١) ما هي أساس اختيار نوع المزلق لأجزاء الماكينات؟

- في ظروف نطاق منخفض للسرعات، ثقل أوزان الأجزاء الدوارة، كبر الخلوص بين العمود وكرسي الدوران، يجب استعمال مزلقات مرتفعة للزوجة.

- في ظروف نطاق سرعات مرتفع، خفة أوزان الأجزاء الدوارة، صغر الخلوص بين العمود وكرسي الدوران، يجب استخدام مزلقات منخفضة للزوجة.

٢) ما هي آثار تآكل أجزاء المخرطة؟ وما تأثير ذلك على جودة الشغلات؟

تعرض أجزاء المخرطة المختلفة للاحتكاك الذي يمكن أن يؤدي إلى التآكل مما يحدث عدم دقة دوران عمود الإدارة، عدم دقة حركة العربة، عدم استقامة ذنبة الغراب المتحرك ومركز الطرف. تؤدي التأثيرات السابقة إلى عدم دقة استدارة الشغالة المخروطة وإلى حدوث سطح خشن وإلى عدم دقة الأبعاد المنتجة.

٣) أذكر الفحوصات التي يجب أن تتم للتتأكد من دقة أجزاء المخرطة؟

يتم فحص استواء، استقامة وتوازي مجاري المخرطة، دقة استدارة الذنبة ودقة دوران عمود الإدارة وكذلك توازي الذنبتين مع الفرش واستقامة محوريهما واستواء الصينية.

٤) عدد الاحتياطات الضرورية لتقليل تآكل أجزاء المخرطة؟

هناك احتياطات مطبقة تهدف إلى تقليل التآكل من ضمنها استخدام مواد عالية الصلادة أو تنفيذ عمليات التصليد السطحي للأجزاء المعرضة للاحتكاك مثل مجاري الفرش، التروس، مجاري الغراب المتحرك والعربة والراسمة العرضية والعليا. كما يتم حماية أجزاء الآلة من دخول الرائش والأترية والأوساخ. كذلك يتم تأمين تزييت دائم للأجزاء المتحركة.

٥) كيف يتم فحص وجود الذنبتين على محور واحد؟

تثبيت قضيب بين ذنبة غراب الذيل والذنبة المثبتة في الطرف وتحريك ساعة قياس عليه ومتابعة تغير وضع المؤشر.

٦) كيف يتم فحص توازي عمود الإدارة مع الفرش؟

فحص توازي عمود الإدارة مع الفرش رأسيا عبر تثبيت ساعة القياس the dial gauge على العربة وتحريكه على القضيب المثبت في الطرف من بدايته وحتى نهايته ومراقبة تحرك المؤشر.

٧) كيف يتم فحص استقامة مجاري الفرش؟

يتم فحص استقامة مجاري الفرش طوليا عبر تحريك ميزان ماء Sprit level على الفرش ومتابعة وضع الفقاعة.

٨) أذكر الفحوصات التي يجب أن تتم للتأكد من دقة أجزاء آلة الثقب؟

- فحص استقامة القائم واستواء القاعدة وتعامدهما.

- فحص توازي المجاري والقائم عند 1 b, b2

- فحص توازي عمود الإدارة a 4 والمجاري a 3 وكذلك استقامة المنضدة a , 3a , 4

- فحص دقة دوران عمود الإدارة

- فحص دقة استواء منضدة المثقب (٦)

- فحص تعامد عمود الإدارة مع المنضدة (٧)

٩) اذكر الفحوصات التي يجب أن تتم للتأكد من دقة أجزاء الفريزر؟

- ١) دقة دوران عمود الإدارة
- ٢) دقة الدوران في المقدمة
- ٣) استقامة عمود تثبيت السكين
- ٤) استواء المنضدة عند الحركة
- ٥) توازي المنضدة وعمود تثبيت السكين
- ٦) تعامد مجاري المنضدة مع عمود تثبيت السكين
- ٧) - تعامد المنضدة مع واجهة مجاري قائم هيكل الآلة
- تعامد المنضدة مع جانب مجاري قائم الهيكل
- ٨) استقامة محوري مثبتي عمود السكين
- ٩) دقة جلب تحديد وضع السكين في العمود

١٠) اجب بصواب أو خطأ أماماً ما يلي:

- (خطأ) أ) زوايا الأداة تختلف تماماً بتنوع الأدوات.
- (صواب) ب) تتركب أدوات القطع من نفس المكونات مهماً اختلفت أشكالها.
- (خطأ) ج) مجاري الرأس تصمم تبعاً لنوعية مادة الشغفة.
- (خطأ) ح) مكسرات الرأس تتواجد بكل أدوات القطع.
- (خطأ) ه) اللقم الكربيدية والسيراميكية تزيد من التكلفة الكلية.

١١) ما هي احتياطات تجليخ قلم خراطة؟

يراعى أن يسند القلم على قطعة معدنية أشلاء تنفيذ الشحد وأن لا يحدث تقوس في السطح الذي يشحد. يجب أن يسلط سائل التبريد والتزليق على منطقة القطع لمنع تأثير الحد القاطع بالحرارة المتولدة.

١٢) ما هي احتياطات تجليخ أداة الثقب؟

يراعى أن لا تزيد زاوية الذنبة مما يقلل من زاوية الخلوص وبالتالي يؤدي لزيادة الاحتكاك بين أداة الثقب والشغلة.

١٣) كيف ينحت حجر التجليخ؟

ينحت الحجر باستخدام قلم حده القاطع من الماس. يثبت القلم على منضدة آلة التجليخ ويراعى أن لا ينطبق محوره مع محور الحجر المطلوب نحته. يضبط عمق قطع صغير ويتم النحت بعدة مشاورير.

١٤) ما هي الفحوصات التي يجب أن تتم على حجر تجليخ؟

يجب أن يفحص اتزان الحجر وخلوه من التشققات.

حلول أسئلة تدريبات عمليات الثقب:

١) أذكر باختصار خطوات تنفيذ ثقب على آلة الثقب.

- تنفيذ العلام (الشنكره).
- تنفيذ المركزة بأجنحة ومطرقة.
- تركيب أداة الثقب المناسبة.
- تحديد وضبط ظروف القطع.
- تنفيذ قطع لمسافة صغيرة.
- فحص دقة الثقب بالنسبة لعلامات العلام (الشنكره).
- ضبط المصد.
- تنفيذ الثقب.

٢) علل ما يلي:

a. الشنكار يجب أن يكون حاداً وعالياً الصلادة.

حتى يتمكن من خدش مادة الشغالة وإظهار مواضع العلام (الشنكره).

b. تنفيذ عملية المركزة قبل تنفيذ الثقب.

منع انحراف المثقب عن مركز الثقب وبالتالي انحراف الثقب طولياً.

c. استخدام زهرة سباعية لثبت الشغلات الأسطوانية.

تستخدم الزهرة وسمار ضاغط لمنع كل حريرات الحركة وهي التدرج، الإزاحة والارتفاع أعلى.

d. أدلة الثقب ترتفع من الإنتاجية.

لأنها تلغي الحاجة لتنفيذ العلام والمركزة وتتيح سرعة وضع وثبت الشغالة.

e. اشتراط انتظام محور أداة الثقب مع محور عمود الإداره.

منع الانحراف الطولي للثقب.

٣) أكمل الناقص في العبارات التالية:

- a. في حالة الأعداد القليلة من الشغلات يستخدم مصد ميكانيكي وفي حالة الأعداد الكبيرة تستخدم مصدات هيدروليكيه أو نيوماتية.
- b. توجد أنواع مختلفة من ظروف تثبيت أداة الثقب مثل: الطرف ثانوي الفكوى و الطرف ثلاثي الفكوى و الطرف سريع الربط.
- c. كلما زاد قطر المثقاب كلما نقصت سرعة الدوران.
- d. كلما زاد قطر المثقاب كلما زادت سرعة التغذية
- e. كلما زادت صلابة مادة الأداة كلما نقصت سرعة القطع.

٤) أذكر كيفية تنفيذ عملية الثقب.

ينزل المثقاب يدويا برفق حتى يلامس الشغالة ويزيل قشرة رقيقة من المعدن، ثم يسحب إلى أعلى ويفحص موضع الثقب بالنسبة لمركزه. في حالة الانحراف يتم دفع المثقاب حتى تتحقق ملامسة المركز تماما. في حالة كبر قطر المثقاب تتم مراجعة عملية الشنكرة أو وضع الشغالة في وضع مائل يحقق دقة تنفيذ الثقب. بعد تنفيذ التعديلات، يتم ضبط التغذية الآلية وينفذ الثقب.

٥) ما هي العيوب التي يمكن أن تتوارد بثقب؟

- عدم الاستدارة.
- عدم الاستقامة.
- وجود زوائد بالقمة والنهاية في حالة الثقب النافذ.

٦) ما هي العمليات التي يشملها التخويس؟

- توسيع كامل الثقب.
- توسيع مقدمة الثقب فقط.
- تشذيب بدايات ونهائيات الثقوب.

٧) لماذا يكرر إخراج وإدخال أداة البرغة عند تنفيذ تعييم ثقب؟

لصغر مجاري الرأيش بسبب تعدد حدود القطع.

٨) وضح العلاقة بين قطر اللولب وقطر الثقب الأولي.

يكون قطر الثقب أقل من قطر اللولب بمقدار ضعف عمق السن. ويختار قطر الثقب بمراعاة نوع مادة الشغالة. انظر الجدول (٢.٥) في صفحة ٣٤.

حلول أسئلة تدريبات عمليات الخراطة:

١) كيف تختار الكتلة الأولية؟

تحتار الكتلة الأولية من قطع قياسية، ولذا يتم اختيار أقرب مقاس متوفّر . يراعى تقليل الفاقد في الطول عبر ترك مسافة صغيرة تزال عبر الخراطة الواجهية.

٢) علل ما يلي:

a. تفريز خراطة واجهية لقطعة التمرين.

لإزالة آثار النشر، تحقيق الطول الكلي المطلوب وضمان مركزية صحيحة للشغله.

b. استخدام ذنبة نصفية بعد تفريز المركزة

للتمكن من تحقيق خراطة واجهية لـكامل السطح.

c. تثبيت قطعة التمرين بين ذنبتين.

لأن طولها أكبر من ١٠٠ مم ولضمان دقة تشغيلها.

d. استخدام مبرد ومزلق عند تفريز هذا التمرين.

لأن مادة الشغله هي صلب منخفض الكربون والصلب يجب أن يشغل مع وجود مبرد ومزلق.

٣) صفات كيفية تركيب القلم.

يركب القلم عبر ربطه بمسامير تضغط على ساق القلم. لضبط ارتفاع القلم توضع أسفله قطع من الصفيح مختلفة السمك.

٤) ما هي الأخطاء الممكنة عند تثبيت القلم؟

- بروز الساق لمسافة طويلة عن موضع الربط يمكن أن يسبب إحناء للقلم تحت تأثير القوة المماسية.

- التثبيت بقوة ربط قليلة يمكن أن يؤدي لاهتزاز القلم.

- ارتفاع أو انخفاض مقدمته عن محور الشغله مما ينتج عنه زاوية جرف قد لا تناسب مادة الشغله وكذلك قد تتقص نتائجه لذلك زاوية الخلوص وبالتالي يزيد الاحتكاك بين القلم والشغله.

٥) كيف يتم التأكد من وجود مقدمة القلم على محور الشفلة؟

بضبط وضع مقدمته مع مقدمة ذنبة غراب الذيل.

٦) وضح كيفية ضبط عمق القطع في الخراطة الواجهية.

يتم وضع مقدمة القلم عند حافة الشفلة. يراعى تواجد تدرج الراسمة العليا عند الصفر. تحريك الراسمة العليا (الطولية) مع التوقف عند الوصول لعمق القطع المحدد.

٧) لماذا استبدل الظرف بصينية عند تنفيذ خراطة السطح الثالث طولياً؟

للتتمكن من تركيب ذنبة وكذلك المفتاح الدوار.

٨) وضح كيفية ضبط عمق القطع في الخراطة الطولية.

يتم وضع مقدمة القلم عند حافة الشفلة. يراعى تواجد تدرج الراسمة العرضية عند الصفر. تحريك الراسمة العرضية مع التوقف عند الوصول لعمق القطع المحدد.

٩) لماذا توضع قطعة نحاسية عند تثبيت الشفلة من منطقة سبق تشغيلها؟

لمنع حدوث خدوش بسبب مسمار الربط على السطح المشغل.

١٠) اشرح كيفية تنفيذ السلبة في التمارين.

- تحديد زاوية السلبة حسابياً.

- إمالة الراسمة بزاوية مقدارها نصف زاوية السلبة.

- ضبط المصد.

- ضبط ظروف القطع. - تنفيذ القطع.

١١) وضح كيفية ضبط خطوة اللولب المطلوب مع خطوة عمود اللوالب بالخرطة.

عبر اتصال عمود الإداره بعمود اللوالب بتشعيبة تروس عدد أسنانها يحدد بالعلاقة التالية:

$T_1 / T_2 = \text{خطوة اللولب المطلوب} / \text{خطوة عمود اللوالب}$.

١٢) ما هي مهمة الصامولة المشقوقة بالمخربطة؟

مهمتها ضمان حركة العربية حركة مستقيمة عند دوران عمود اللوالي.

١٣) أجب بصواب أو خطأ أمام ما يلي:

- (خطأ) أ) يمكن تنفيذ اللولبة بأنواع مختلفة من الأقلام.
- (خطأ) ب) يتم تنفيذ اللولب في مشوار قطع واحد.
- (صواب) ج) يجب فصل عمود الجر عند تشغيل عمود اللوالي.
- (خطأ) د) زاوية الجرف في قلم اللوالي دائماً أكبر من الصفر.

١٤) وضع كييفية تنفيذ ثقب قطره ٨٥ مم على مخرطة.

يتم الثقب أولاً بمثقب صغير القطر مثلاً ٦ مم، ثم يوسع الثقب حتى الوصول لقطر يمكن من دخول قلم خراطة داخلية يتم به تنفيذ خراطة داخلية حتى الوصول للقطر المطلوب.

١٥) ما الهدف من ترتة مواضع معينة بالشغالات.

الترتة تهدف إلى زيادة الاحتكاك عند الإمساك بشغالة ما وبالتالي تقليل احتمال انزلاقها وسقوطها فتتعرض للتلف ما بالأخص أدوات القياس.

حلول أسئلة تدريبات عمليات التفريز:

٩) وضح كيفية حساب سرعة تغذية المنضدة في التفريز.

$$f_t = f_z \cdot z \cdot n \quad [\text{mm/min}]$$

حيث:

f_z هي التغذية بالنسبة للسن.

z هو عدد أسنان السكينة

n هي سرعة دوران عمود الإدارة

اختيار أقرب سرعة توفر بالآلة

١٠) أجب بصواب أو خطأ أمام مايلي:

- أ) طول سكينة التفريز الأفقية يجب أن يكون أقل من عرض السطح المشغل.
(خطأ)
- ب) تستخرج سرعة تغذية المنضدة من الجداول مباشرة.
(خطأ)
- ج) تكون جميع أسنان السكينة مشاركة في القطع.
(خطأ)
- د) استخدام مصدات التغذية يقلل من زمن القطع.
(صواب)

١١) اذكر خطوات تنفيذ مجرى بواسطة الفريزر الأفقي.

- ١) تحديد عمق القطع
- ٢) تحديد سرعة التغذية / سن وحساب سرعة تغذية المنضدة
- ٣) تحديد سرعة القطع وحساب سرعة دوران عمود الإدارة
- ٤) تركيب سكينة التفريز الأفقي
- ٥) تثبيت المزلمة على منضدة الآلة وتثبيت الشغفة في المزلمة
- ٦) ضبط عمق القطع وسرعة دوران عمود الإدارة وسرعة التغذية
- ٧) ضبط وضع المصدات لتحديد مشوار القطع
- ٨) تشغيل التبريد والتزييق وتنفيذ عملية التفريز .

١٢) اذكر الآلات المستخدمة في إنتاج ترس.

مطرقة أو مكبس للحدادة.

مخرطة

مٿقاب

نطاحه رأسية

آلہ تفریز

٤) الترس يمكن أن تفتح أسنانها بنوعين من آلات التشغيل، ما هما؟
الفرizer، والنطاحة الأفقية.

١٥) بأي آلية تشغيل يمكن تنفيذ مجري الخبراء بترس.
النطاحرة الرأسية و/أو كبس للتسلیب (التخلیق)

٦) لماذا يستخدم الخبراء في ربط الترس بالعمود؟
لضمان دوام الترس، عند دوام العمود ولتسهيل تغيير الترس، عند تلفه.

١٧) متى يمكن تففيف ترس بدون الحاجة لاستخدام أقراص التقسيم؟
عندما يكوح عدد الأسنان ٤ سناب

١٨) كيف يحدد السكين المناسب لتفريز ترس؟
١٩) يحدد السكين حسب موديوا (مقنن) الترس، هناك سكين لـ كـا، موديوا.

حلول أسئلة تدريبات عمليات التجليخ:

١) كيف تحدد نوعية الحبيبات الحاكمة المناسبة لتجليخ شغالة ما؟

تحدد نوعية الحبيبات الحاكمة تبعاً لصلابة معدن الشغالة ، فالمواد ذات مقاومة الشد العالية تجلخ بحببيات أكسيد الألومونيوم وقليله مقاومة الشد تجلخ بحببيات كربيد السيلكون.

٢) ما هي مخاطر عدم فحص الحجر قبل استخدامه؟

- الحجر الذي به شقوق قد يتفتت.
- الحجر غير المتنزن يعطي سطحاً غير ناعماً ومقاييساً غير دقيقة.

٣) علل ما يلي:

a. استخدام واقي الحجر في التجليخ.
للحماية إذا تفتت الحجر عند تشغيله بسبب تشقيقه.

b. ضرورة تثبيت الشفاط قريباً من موضع القطع.
لمنع انتشار غبار التشغيل وتعرض العامل له.

c. عدم ترك الآلة تعمل بدون مراقبة.
لأنه يعب تمييز الحجر الدائر عن الحجر المتوقف.

d. استخدام منضدة مغناطيسية في تثبيت الشغلات عند تجليخها.
لصغر قوة القطع في التجليخ.

٤) أجب بصواب أو خطأ:

- (خطأ) أ) التجليخ يعطي أفضل نعومة أسطح ممكنة.
- (صواب) ب) حجم الحبيبات يحدد مستوى النعومة التي يمكن الحصول عليها.
- (خطأ) ج) تستخدم في التجليخ فقط أحجار متمسكة بالحببيات.
- (خطأ) د) قوة القطع في التجليخ عالية لكثرة عدد الحبيبات المشاركة في القطع.

الصفحة

مقدمة

التدريب العملي الأول : التعرف على ضوابط السلامة بورش التشغيل

١

٦	أسئلة التدريب العملي الأول
٩	التدريب العملي الثاني: التعرف على آلات التشغيل
٢٦	أسئلة التدريب العملي الثاني
٢٧	التدريب العملي الثالث: تشغيل آلات التشغيل والصيانة الوقائية لها
٣٢	التدريب العملي الثالث: التعرف على أدوات القطع
٣٧	أسئلة التدريب العملي الثالث
٣٩	التدريب العملي الرابع: تنفيذ ثقوب في قطعة مصممة
٤٤	التدريب العملي الخامس: توسيع الثقوب (التخوיש)
٤٦	التدريب العملي السادس: تعيم الثقوب (البرغة)
٤٨	التدريب العملي السابع: لولبة الثقوب
٥١	أسئلة حول تدريبات عمليات الثقب
٥٣	التدريب العملي الثامن: مركززة، خراطة واجهة، وخراءطة طولية
٦٢	التدريب العملي التاسع: تنفيذ السلبة بالمخرطة
٦٥	التدريب العملي العاشر: تنفيذ اللولبة بالمخرطة
٦٨	التدريب العملي الحادي عشر: خراطة داخلية وترترة
٧٣	أسئلة عن تدريبات عمليات الخراطة
٧٤	التدريب العملي الثاني عشر: تفريز أسطح مستوية
٧٧	التدريب العملي الثالث عشر: تفريز مجاري متعددة
٨١	التدريب العملي الرابع عشر: تفريز ترس عدل
٨٤	أسئلة عن تدريبات عمليات التفريز
٨٥	التدريب العملي الخامس عشر: تجليخ سطح مستو
٨٧	التدريب العملي السادس عشر: تجليخ سطح أسطواني
٨٩	أسئلة تدريبات التجليخ

٩٠	حلول أسئلة التدريب العملي الأول
٩٤	حلول أسئلة التدريب العملي الثاني
١٠٠	حلول أسئلة التدريب العملي الثالث
١٠٤	حلول أسئلة تدريبات عمليات الثقب
١٠٧	حلول أسئلة تدريبات عمليات الخراطة
١١٠	حلول أسئلة تدريبات عمليات التفريز
١١٢	حلول أسئلة تدريبات عمليات التجليخ

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه اي سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

