

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips



اعزائي واخواني المهندسين والفنيين العظماء

اقدم لكم اليوم سلسلة من ضمن

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

1- فيليبس ١٤ بالريموت ١٤ ct 3005.

2- فيليبس ٣٢٠٤ - ٣٠٠٤ 16 بالريموت.

3- فيليبس ٢٠ موديلات كثير بها الوحدات المذكورة بالريموت

وبدون ريموت

وهذه السلسلة بها شرح وافى لجميع مراحل الجهاز

ومعها مجموعة اعطال

الباب الاول

طريقة قراءة الدائرة

اولا معنى رموز الدائرة داخل المتكاملة او خارجها.

Low pass filter -مرشح تردد منخفض

Highpass filter -مرشح تردد عالي

Band pass filter -مرشح امرار حزمة

Oscillator -مذبذب

Mixer or amplifier -مكبر او مازج

Controlled amp- مثل R-F-amp مكبر متحكم فية

Fm detector- مثل المستخدم في كاشف الصوت والمرنيات

Limiter -محدد ويستخدم مع السابق

90 phase shifter -مزيج ٩٠ وجه ويستخدم مع AFT

-يستخدم مع السابق في دوائر AFT او AFC

مع تحيات عماد ابوفادي <http://fadytv.montadarabi.com>

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

Sync. separator - فاصل تزامن

Phase discriminator - مميز وجه

مشكل نبضات لمذبذب تردده 31250 h z

-مذبذب 15625 h z مع تشكيلها

-تعديل عرض النبضة في دوائر التغذية لضبط جهد الخارج

-مكبر ومحدد لدوائر مكبر تردد بينى صوت تعديل تردد

-جامع وطارج المستخدم فى نظام بال للاشارة المباشرة والمتاخرة

-كاشف بصفة عامة وتستخدم لكواشف B-Y و R-Y نظام بال

- كاشف بصفة عامة وتستخدم لكواشف B-Y و R-Y و نظام سيكام

-الوان - اضاءة- تباين على الترتيب سواء كفاتح او جهد قادم من

المفاتيح او الريموت

On--off - وتمثل جهد خارج من ريموت فى حالتى. Off—on

ثانيا:

أ- لسهولة الوصول الى قطعة بالجهاز معروف رقمها بالدائرة فى اجهزة

فيليبس يتم تقسيم اللوحة الرئيسية الى مربعات كل مربع يتحدد بحرف

ورقم بمعنى يقسم البعد الافقى للوحة الرئيسية الى حروف

a*b*c*d*e*f وتقسم البعد الراسى الى خمسة ارقام 1*2*3*4*5

وبالتالى نحصل على 6*5 يساوى 30 مربع هذا يحذف منه الفتحات فى

اللوحة وكل قطعة تقع داخل اى مربع تاخذ رقم هذا المربع.

مثال 1 :

اذا اردنا الوصول الى المقاومة R407 وهى هنا فى الدائرة على طرف

للتيونر 402 U سنلاحظ مكتوب اسفلها فى الدائرة a3 اى انها تقع فى

هذا المربع (العمود الاول الصف الثالث) وايضا معها c402.

ب- وعلى الجانب الاخر اذا كان المطلوب الوصول الى لاقم المسلسل لاي

قطعة ولتكن مقاومة موجودة بالفعل فى الجهاز وتفحمت تماما ومطلوب

معرفتها فى الدائرة لمعرفة قيمتها نجد ان دوائر فيليبس تسطر جدول

اعلى واسفل الدائرة به خانات لجميع القطع - فمثلا للمقاومات اسفل

الدائرة الوجه اولا ومقسمة الى اربعة فئات وهى:

253-----121

257 ----- 373

505----- 374 R

-----606 510

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

وإذا اخذنا نفس المثال السابق للمقاومة R407 نجدها في الفئة الثالثة على يسار الدائرة فإذا اخذنا خط راسي او نطاق راسي في حدود 2 سم نجد مكانها كما هو معروف اسفل رسم ال TUNER على طرف ١٢ . فك رموز الجدول اعلى الدائرة لباقي العناصر وذلك لمن لا يعلم:

(———) تمثل جاك وسوكيت

TS ترانزستور

D DIODE

B شاشة

S ملف

C مكثف

T محول

U وحدة وقد تكون كبيرة كوحدة التيونر U402 او وحدة كارت مثل التغذية U450 او وحدة صغيرة قطعة واحدة مثل علبة I.F او دائرة رنين U157 وهي TRAP كاشف المرئيات الموضوع على طرف ٩, ٨ من IC151 داخل U408 .

ثالثا:

كيفية تتبع طرف متصل بطرف اخر يبعد عنه كثيرا في رسم الدائرة – وقد يكون هذا الطرف الاخر على الوجه الثاني من الدائرة – وقبل اعطاء امثلة نوضح الاتي:

1- اطراف الوحدة UNIT ونفترض – وهذا هو الشائع على هيئة

PINS لتدخل في سوكت اللوحة الرئيسية ومرقمة على الاضلاع الاربعة للوحدة بالرسم

2- قد يكون عند وضع الوحدة او الكارت في اللوحة الرئيسية

أ- ان يصل الى نقطة منتهية في اللوحة الرئيسية كطرف ارضي او مقاومة وبدورها متصلة بالارضى مباشرة.

ب- ان يصل الى مشط ذكر جال باللوحة الرئيسية ومنه الى مشط انثى سوكت للخروج من اللوحة الرئيسية

ج- ان يكون المسار في الدائرة طويلا وهنا يستلزم ان تاخذ رقما للخط

الطويل – هذا وعادة ما يكون مصحوبا بحرف A او B حتى نعرف

نهايته ومن المدهش قد ينقلب الحرف من نهاية الخط الى الحرف الاخر كان نبدا ب ٨ وينتهي بحرف B ولكن نفس الرقم وتجمع الخطوط لترسم

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

فى الدائرة مع بعضها بصورة خط سميك اسود يخرج منه الخطوط التى تشمل فى المكان المطلوب بالرقم الذى بدانا به ويساعدنا اتجاهة فى الرسم اذا كنا نتجة نحو اليمين او اليسار.

مثال : الوحدة U408

ولنعلق على كثير من اطرافها بغرض التوضيح

الطرف ٣ : على اليسار متصل مباشرة بالطرف 8 للوحدة السابقة لها وهنا ربما يكون واضحا ان الوحدة السابقة لها هي TUNER وطرف ٨ هو خرج التردد البينى I.F. ليصل الى كارت مكبر التردد البينى U408 عن طريق PRINTED باللوحة الرئيسية ليصل الى طرف ٣ ويعتبر هذا اسهل الاطراف.

طرف ١٦ : هذا الطرف لا يتصل باى شىء ولكنة طرف لآخذ الجهد عالية واحيانا يطلق عليه طرف اختبار Test Point وهنا

الباب الثاني

دائرة التغذية

في هذا الجهاز تعتبر دائرة مدمجة مع جزء من مرحلة الافقى - وكما سبق الاشارة اليه بالجداول فان دائرة التغذية موزعة علي وحدتين **u450** وهي الدائرة المبدئية للحصول علي ٢٨٥ فولت - الذي تطلق عليها عادة جهد ال ٣٠٠ فولت - وايضاً جهد ١٢ فولت مشتق من جهد ٢٨٥ فولت باستخدام ثنائي زينز ١٢ فولت وذلك لتشغيل الوحدة الاخري وهي **U470** والتي تحتوي علي **IC322** رقمها الفني **TDA2581Q** ودورها الرئيسي مذبذب تردد ١٥,٦٢٥ نذبذة /ث - ثم خارج ال **IC** الي قاعدة ترانزستور الحافز **ST353** ورقمه الفني **BSS38** ومنه الي محول الحافز **T351** ومنه الي قاعدة الترانزستور **TS63** وهو خارج الكارت طبعاً والخرج النهائي علي المشع الي طرف ٨ لمحول ال **Converter** وجمع بين النبضات والجهد طرف المكثف **C604C** بعد اتمام عمليه الترشيح وقيمة هذا الجهد هو داخل الكارت أما الجهد الثاني يكون مصدره حسب موديل الزائد خارج الكارت علي طرف رقم ٥ له .

الاجهزة التي تعمل بالريموت

يتم الحصول على جهد ٩ فولت من مصدر ٢٨٥ فولت وذلك في كارت الريموت **u748** من الجهود الثانوية للافقى وذلك لتشغيل **IC . DISPLAY** لبيان الارقام . ملحوظة : تعمل **IC** التغذية عند دخول ٠,٧ الى طرف ٥ قادماً من كارت الريموت خط رقم **A2** .

علاقة دائرة التغذية بالافقى

1- في حالة عدم عمل مرحلة الاخراج الافقى الجهد **129** فولت كما هو بدون تغيير اما الجهد الاخر الخارج من دائرة التغذية ينخفض الي ١٢,٥ فولت بدلاً من ٢٠ فولت وهذا غير متوقع
2- في حالة وجود اى سحب ذائد بما فيه مرحلة الاخراج الافقى تعمل

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips
دائرة الحماية وهي من اكثر الدوائر حساسة للحمل الزائد
ونسلم صوت تكتكة ونلاحظ رةشة فى جهد ١٢٩ فولت

مكبرات التردد البينى وكاشف المرئيات

تقع مكبرات التردد البينى وكاشف المرئيات فى U470
ضمن عمل المتكاملة IC151 ورقمها الفنى TDA2540 واشهر
مكوناتها محول التردد البينى U145 وايضا VIDEO TRAP U175
على اطرافه ٨،٩ للمتكامله والذى سيأتى ذكره فى كثير من الاعطال.
دائره A.G.C وايضا داخل المتكاملة السابقة ونلاحظ
RFAGC,IFAGC ولكن لا توجد الا مقاومه متغيره واحده-R414
RF-AGC وتستخدم فى حالة ملاحظة رزاز على الصوة رغم سلامة
الهوائى ونلاحظ ان

الخرج النهائى لجهد-AGC من طرف ١١ بالكارت الى tuner

دائرة a.f.t.

ايضا داخل المتكامله السابقه وهم القطع هي u158 وخرج
دائرة aft على طرف ١٢ من الكرت خط a52 ولا يدخل الى ال tuner
كما هو معتاد فى جميع الاجهزة ولكنه هنا يضيف خرجيه الى جهد
ال vvari tuning

مرحلة المرئيات

وتشمل

- 1- مكبر مبدئى داخل المتكامله السابقه ليخرج من ال ic طرف ١٢
- 2-ts152 ورقمه الفنى bc558 ويسمى مكبر المرئيات العازل الزى
من عنده تؤخذ عينه المرئيات لفصل التزامن وايضا اشارة الوان وجميعاً
من طرف ١٧ للكرت u408
- 3- مكبرات مرئيه متحكم فيها داخل المتكامله ic50 ورقمها
الفنى tca660b ضمن محتويات كارت u430 وتخرج اشاره المرئيات
(y) من طرف المتكامله ١٢،١ للكرت
- 4- مكبر اخراج مرئيات ts426 ورقمه الفنى bc548

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

5-واهم القطع التابعه لمرحله المرئيات هى مفتاح الاضاءة والنزى يظهر اثره فى تغير الجهد على طرف 18 للكرت من ٧٣ اقل اضاءة الى ٦ v اعلى اضاءة .ايضاً مفتاح التباين contrast والنزى يظهر اثره فى تغير الجهد على طرف ١٩ للمتكامله من صفر الى ٤،٢ فولت- كما يشترك الترانزستور ts52 فى قيمة الجهد الداخلى للمتكامله ic50
6- delay line : فى خط المرئيات ورقمه الفنى td105ضمن

محتويات كارت u4.30 ويصل الى طرف ٦ فى المتكامله

مرحلة الراسى وتشمل

ts392-1 ورقمه الفنى bc548b ورقمه الفنى bc558b
وهما يمثلان المذبذب الراسى
2-ts392 ورقمه الفنى bc548c مكبر راسى
2-ts514 ورقمه الفنى bc557 مكبر حافظ ١
4-ts523 ورقمه الفنى bc337 مكبر حافظ 2
5- ts 530 ورقمه الفنى bd234 وايضا ts532 ورقمه bd233
وهما ترنزستور ان اخراج راسى
6- هذا بالاضافة الى القطع المحيطة وعلى راسها المفاتيح الثلاث الشهيرة وهى r390 vert. hold
R520 vert.lin
R501 vert.heig
ويوجد اقصى يمين الدائرة switch ويعتبرف بالوسطنه الراسيه
لخفض او رفع الصورة اجمالياً.

مرحلة الافقى وضابط ترددتها الاوتوماتيكي afc وتشمل

نفس جزء دائرة التغذية بالكارت u470 مضاف اليه مكبر الاخراج
ts562 ورقمه الفنى ٢ sd200 ومحول الاخراج الافقى ف٥٦٤ وهو من
نوع الذى لا يتضمن موحد ويتم التوحيد بالكاسكيد u570
والذى يخرج منه طرف لمقاومة focus ومنها نفس المقاومه
السانزة screen وقيمته ٤ m7

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

اما دوائر afc فتقع ايضاً ضمن المتكامله ic367 فى u475 ومقاومة ضبط التردد الافقى horiz hold تتبعها r371 على طرف ١٤ تقريباً للمتكامله واهم المكثفات c376. العينات القادمه من اللين خط a32 من طرف ١٥ الى طرف ١٠ كارت u470

الجهود الثانويه والخارجيه من الافقى

- 1- جهد ١٥٥ v لتغذية مكبرات اخراج اللون.
- 2- جهد ١٣ d,13b,13a,13 للمرحل المختلفه مع ملحوظه الحروف بجانب الجهد وهى جميعاً ١٣ v
- 3- جهد 30v لتغذية الراسي واماكن اخرى.
- 4- جهد ٢٠ v- ضمن مكبر اخراج المرئيات واماكن اخرى.

مرحلة التزامن الافقى والراسي

وتشمل الاطراف ٢ لدخول اشارة المرئيات لفصل التزامن والاطراف ١،٣،٤،٥ وما يحيط بها من قطع للمتكامله ic367 ضمن u475 ويعتبر طرف 1 هو خارج نبضات التزامن الراسي من المتكامله ليكبر فى ts366 ورقمه الفنى bc548 قبل دخوله الى المذبذب الراسي. كما يعتبر طرف ٨ هو خارج نبضات التزامن الافقى ودخولها الى طرف ١١ لكارت u470 لوصولها افق طرف ٣ فى ic322

مرحلة الاطفاء

وتشمل ts10 ورقمه الفنى bc548 داخل u430 ثم مكبر الاطفاء blanking داخل ic50 بنفس الكارت وتستقبل نبضات الافقى خلال d11 والراسي خلال d14

مرحلة الصوت

وتقع بكاملها فى وحدة u420
- ic164- 1 مكبر تردد بينى وكشف صوت وتردد صوتي tba120s
- tda2611aq ic181 - 2- اخراج صوت وتغذيتها ٢٠ v ومفتاح

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips
الصوت يعمل بنظام تغير d.c على طرف ٥ للمتكامله ic164 وتغذيتها
20v

مرحلة الالوان

اولاً مرحلة لون سيكام:

1-تبدا مرحلة الالوان من مشع مكبر المرئيات العازل ts152 داخل u408 بالخط a47 ليصل الى طرف ٢ فى كارت u430 بالوجه الثانى للدائرة ثم الى ts101 ليخرج خط chroma 2 ليدخل الى طرف ٣، ٥ المتكامله ic 164 رقمها الفنى tca640 داخل u101 المرافق ل u430 لتخرج منها على اطراف ١، ٥، ١ لتعبر line delay الالوان الى طرف ٣ للمتكامله ic155 رقمها الفنى tca650 وايضاً طرف ١ لنفس المتكامله وليتم كشفها علماً بأن اطراف ٨، ٥ كواشف السيكام و ١١، ٩ كواشف البال لتخرج اشارة (r-y) من طرف ١٢ للمتكامله الى خط ٨ للكارت وايضاً اشارة (b-y) م من طرف ١٠ للمتكامله الى خط ٧ للكارت ثم الى ترانسزور ts2,ts4 على الترتيب بكارت u430 الى اطراف ٩، ٨ على الترتيب المتكامله ic50 لخرج من طرف ٧، ٩ للمتكامله على الترتيب الى ترانسزور ts85,ts66 على الترتيب ليكون هذا هو التكبير

النهائى لكل من (B-Y),(R-Y) لتخرج من الكارت على اطراف ١٣، ١٥ ومنها الى مكبرات اخراج اللون العامه

2-من الدوائر المساعدة والاكثر اهميه للحصول على اللون هي الحصول على شفرة تعارف سيكام ويمثلها المستطيل IDENT SECAM بالمتكامله IC164 ورقمها الفنى TCA640 واهمها على الاطلاق دائرة الرنين على طرف ١١ وتسمى COLOR TRAP

ثانياً: مرحلة لون بال

1-تبدا ايضاً مثل سيكام من مشع TS152 حتى دخولها الى متكامله IC164 ومنها الى IC155 حيث يتم الكشف بدخول تردد مذبذب اللون على اطراف ٧، ٦ ثم اخروج على اطراف ١٢، ١٠ وهى نفس خروج نظام سيكام وهكذا نفس المسار

2-من الدوائر المساعدة والاكثر اهميه للحصول على اللون هي:

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

أ- متكامله IC148 بأكملها للحصول على تردد المذبذب الخاص بكشف اللون وضبطه - واشهر القطع الكريستال ٤,٤٣ MHz والمكثف المتغير على اطراف المتكاملة. ٢,١

ب- متكاملة IC35 والخاصه بقاتل اللون COLOR KILLER وما يتصل بها.

ج- ترانزستورات SYSTEM SWITCH السابق سردها فى جداول الترنزستور وهى اخر الاحتمالات

مظاهر الاعطال وعلاجها

بالنسبة لاعطال الاجهزة فيليبس شأنها كأي جهاز اخر يخضع الى المنطق العامي والمفهوم الصحيح للدائرة ولكن كالعاده لا يمنع دائماً ان نجد اعطال شاذة من غير المتوقع مسبباتها وهذا فضلاً عن ما يسمى الاعطال الشائعة المتكررة والتي غالباً ما يكون لها سبب معين او تلف قطعة معينة تمثل اكثر من ٩٠% احتمالاً- هنا بناء على خبرتنا في هذه الاجهزة سنسرد الاعطال الشائعة او لآ سوء كان لها سبب واحد مؤكد - او احتمالات متعددة الا انه يجمعها مظهر واحد للعطل - ثم الاعطال الشاذة جداً ولكنها غير شائعة وهذه سيكون ذات فائدة حتى لا يطول البحث عنها في الجهاز - والنوع الثالث هو شاذة وشائعة في وقت واحد واخيراً الاعطال العامة لجميع الاجهزة.

العطل الاول

شاشة مظلمة (لا يوجد اضاءة اطلاقاً) ولا صوت وسماع تكتكة بدرجت مختلفة لشدتها

الاصلاح والصيانة

:هذا هو العطل الاكثر شيوعاً في اجهزة فيليبس ويكاد يكون سمة هذه الاجهزة - الا انه يتعدد اسبابها جداً حتى لا ابالغ إذا قلت لازالت هناك الجديد في اسبابها يظهر يوماً بعد يوم.

مبدا هذا العطل هو تحميل زائد بدرجات متفاوتة بمعنى OVERLOAD
يؤدى الى عمل دائرة الحماية OVER LOAD PROTECTION

وهي التي ينعكس عملها في سماع التكتكة بدرجات متفاوتة في شدتها - حسب درجة التحميل الزائد - ولكن هناك تسلسل خطوات للوصول الى المرحلة العاطلة ثم القطعة التالفة - واتبع الخطوات التالية - ورجاء عندما اتعرض الى قطعة معينة لا تستسهل تغييرها عوضاً عن فحصها فهذا الاسلوب لا يروقي الا في حدود ضيقة للغاية

1-الكاسكيد: نقوم بفك طرف اللاين الذي يغذى الكاسكيد إذا لاحظنا اختفاء التكتكة وظهر جهد التغذية ١٢٩ فولت وترتب عليه ظهور خرج اللاين الذي تم فصله واطءة فتيلة الشاشة وظهر الصوت ايضاً - دل

مع تحيات عماد ابوفادى <http://fadytv.montadarabi.com>

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

ذلك ان العطل فيه ويستبدل.

2- إذا لم يتغير الوضع افحص مكبر الاخراج الافقى بدقه من زاوية

التسرب والقصر

3-دقق فى سلامة الميكا العازلة امكبر الاخراج الافقى الا تكون

مشروخه او بها ثقب وهنا يفضل وضع اخرى عليها.

4-افصل طرف قاعدة مكبر الاخراج الافقى حتى لا يعمل وفى نفس

الوقت يكون جهد تغذية المجمع موجود عليه ماراً باللاين ومسلطاً على

كافة المكثفات المتصلة به . فاذا توقفت التكتكة وظهر جهد التغذية ١٢٩ فولت

فولت – دل ذلك على ما يعيب عمل اللاين – وكلمة ما يعيب عمل اللاين

كلما تحمل اكثر من معنى لكن الاكثر ترجيحاً تلفه هو نفسه

والاحتمال الابدع هو خطأ تردد المذبذب الافقى ومن الصعب الاستدلال

على ذلك دون استعمال جهاز قياس التردد بدقه وهو ١٥،٦٢٥ ذبذبة /

ث وليكن ذلك عند خروج الحافز الافقى

5-عطل فى كارت التغذية نفسه u470 وبالاكثر فى

المتكاملة TDA2581Q بداخله

6-فى حالات اخرى يكون عطل فى دائرة الحماية نفسها وفى غير

المتكاملة ينحصر فى المقاومه R461 وقيمتها واحد اوهم فاذا زادت

قيمتها زيادة كبيره تؤدى الى هذا المظهر

7-من غير المعتاد ان يكون فى المرحل الاخرى التى تعتمد فى تغذيتها

على الجهود الثانوية الخارجيه من الافقى وذلك لان اى سحب تيار زائد

بها يؤدى الى احتراق المقاومه الفيوزيه المصاحبه للجهد الثانوى ويقف

السحب – الا إذا افترضنا حدث تغيير فى قدرتها بالزيادة فى اصلاح

سابق ولم تحترق ولذا يرجع فصل الجهود الثانويه لايقاف عمل المرحل

التي تغذيها واحده واحده لوضوح الامر.

العطل الثانى

لا يعمل الجهاز مباشرة بعد فتحه ولكن يبدو كالمظهر السابق كان يتأهب

للعمل ثم يعدل وهكذا مرتين او ثلاث ثم يعمل.

الاصلاح والصيانة

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

:يعتبر هذا عيب في دائرة الحماية نفسها من المرجح دائماً تغيير قيمة المقاومة r461 من ١ اوم الى مجرد ١٥ او ٥ اوم وضروري قياسها بدقة تامه

العطل الثالث

ينطفئ الجهاز احياناً بدون اى مقدمات ويعود للعمل ويتكرر ذلك اكثر من مرة فى اليوم الواحد ولكنه يعمل بحالة ممتازة

الصلاح والصيانة

هو نفسه العطل السابق بصورة أخرى وهو ارتفاع قيمة المقاومة R461 وفي غير ذلك يصعب للغاية تحديد الاسباب إن لم تستقر الحالة علي وضع PROTECTION دائماً لمعرفة تاكيد الجزء التالف المسبب .

العطل الرابع

نقص ملحوظ في اضاءة الشاشة مع نقص علي الجانب الايسر للشاشة مع الجزء الأسفل .

الصلاح والصيانة

هذا من الاعطال الشائعة جداً وسببه مكثفان في أن واحد قيمة كل منهما ٢٥ U.F ١00V وارقامهم C586, C464 في اللوحة الرئيسية .
الاول علي طرف ٦ لكارت U440 RGB
والثاني في دائرة الجهود الثانوية - ٢٠٠ V
ويعتبر هذا العطل شائع وايضاً شاذ في المظهر .

العطل الخامس

شاشة مظلمه تقريباً مع وجود صوت وفتيله الشاشة مضيئة وايضاً جهد الشبكة الساترة مفقود .

الصلاح والصيانة

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

لقد اضفت في مظهر العطل غياب جهد الشبكة الساترة عن عمد لتحديد عطل خاص وليس عطل عام لأن مسببات اظلام الشاشة كثيرة جداً ولكنني اريد أن اركز علي هذا العطل النادر الغريب - يلاحظ أن جهد الشبكة الساترة غير موجود والسوكت موضوع طبيعي في مكانه بالشاشة ولكن نفصل سوكت الشاشة يظهر الجهد طبيعياً أي أن الشاشة هي المسبب في فقد أنه وجد أن الجزء البلاستيك المحيط بالطراف الشاشة فقد عزله مما يؤدي الي تسريب جهد الفوكس العالي عن طريقه وبالتالي ضياع جهد الشبكة الساترة المعتمد علي جهد FOCUS انظر الدائرة وبالتالي هنا إذا رفعت القطعة البلاستيك يزول العطل ويعمل الجهاز .

العطل السادس

شاشة مضيئة وعدم وجود صورة مع وجود الصوت .

الصلاح والصيانة

المقصود بهذا العطل هنا أي ضمن الاعطال الشائعة والشاذة – فإن السبب الأكثر شيوعاً هو غياب جهد ١٩ فولت علي اطراف مكبرات اخراج اللون – وهو المكان الذي يبدو غير منطقي وسبب غياب الجهد هو احتراق المقاومة R455 وقيمتها ٥٦٠ علي يمين الكارت في الدائرة وليس بالجهاز – وربما كان التوقع الأكثر في مراحل المرئيات الكثيرة السابقة وبالطبع هذا لا يمنع ذلك – فقط تبدأ الاختبار كما ذكرنا ثم ننقل بعد ذلك بالتسلسل المنطقي في مراحل المرئيات التي سبق أن أوضحناه في الابواب السابقة يفضل وضع مقاومة ذات قدرة أعلي لضمان عدم تلفها مرة أخرى بما تحتمه أمانة العمل .

العطل السابع

عدم وجود صورة أو صوت أو اضاءة OFF وملاحظة ارتفاع جهد الخرج الي ٣٠٠ فولت بدلاً من ١٢٩ فولت وعدم وجود الجهد الآخر ٢٠ فولت .

الصلاح والصيانة

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

لقد اسردنا تفاصيل عطل OFF باجهاز رغم ارتفاع شكلي لخرج التغذية الاول الي ٣٠٠ فولت واختفاء الثاني تماماً وهذا عطل خاص وشاذاً في سببه وقد يبدو لأول وهلة أنه قصر في ترانزستور القدرة بدائرة التغذية BUX84 حيث انتقال جهد المجمع ٣٠٠ فولت الي المشع فيصير مثله تماماً الا أن الامر ليس كذلك وبالفعل اذا تم القياس بالاووم بين E.C للترانزستور وهو ملحوم الجهاز نلاحظ لايزال يوجد قصر في موقعه أي المتصل بـ E والمتصل مصدر ٢٨٥ فولت لمحول بالمكثفين بين الجهد 300 فولت عبر الملفات المذكورة سابقاً ليتساوي جهد C,E الا أن الجهد ٣٠٠ فولت انتقل بطريقة مباشرة داخل المكثف . فبدي أن خرج التغذية النهائي هو ٣٠٠ فولت . ملحوظة في هذا لاتعتبر دائرة التغذية تعمل وهي بالفعل معطله وأن الجهد الآخر ٢٠ فولت لا يظهر .

العطل الثامن

انزلاق افقي باصورة شرائط تشيرالي عطل مذبذب او AFC.

الصلاح والصيانة

هو بالفعل عطل AFC وبصفة عامة يكون العطل داخل U475 ومن الشائع جداً C376 وسعته ١٠ - U.F فتتقص سعته قليلاً ولا يشترط أن يكون Open وبذلك قد يبدو عند اختباره أنه سليم ولذا يفضل تغييره مباشر مع ملاحظة إن لم يكون العطل منه تتبع الخطوات العادية وبذلك تشترك U470 في العطل وبالتحديد الاطراف 15.14.3.2.1

العطل التاسع

إندواج في الصورة او بتعبير آخر ظل للصورة مشابه لخطأ في توجيه الهوائي ولكن الصورة وظلها بها تعرجات او زجاج .

الصلاح والصيانة

حقيقة أن سبب هذا العطل قد لا يخطر علي بال إطلاقاً حتي مرحلة العطل غير مؤكدة - الا أنه وجد بالفعل احتراق (فتح) المقاومة R351

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips
وقيمتها ٣٣ علي طرف محول الحافز والاخر علي طرف ١٨ للكارت
U470 .

العطل العاشر

بعد الانهاء من توليف القنوات جميعاً واعادة طلبها نلاحظ حدوث ترحيل
بها يحتاج اعادة توليف .

الصلاح والصيانة

هذا العطل شائع في كثير من الأجهزة غير فيليبس وانحصر العطل في
ثلاث اسباب بعد تنظيف المسطرة جيداً . منها السبب الاول الذي يمثل
اكثر من ٩٥% احتمالاً وهو Video Trap. وهنا يتم ضبط طيف له
واعادة التوليف والختبار النتيجة هل حدث ترحيل ام لا واعادة المحاولة
- وقد تكون في عكس اتجاه الضبط السابق الي أن نحصل علي الوضع
الأمثل وفي حالات نادرة يكون العطل في Tuner نفسه وحالات أخرى
في ال FINE أي الدرج .

العطل الحادي عشر

بعد اتمام توليف القنوات يلاحظ أن الترحيل يصل الي التقاط اخري بدلاً
من التي تم استدعاؤها وملاحظة أثر المسطرة علي ذلك .

الصلاح والصيانة

نوضح أن مسطرة أجهزة فيليبس تختلف تماما عن باقي الأجهزة حيث
أنها تعمل في حالة on وأيضاً في حالة off لها توصيل علي التوالي مع
المواقع الأخرى وبالتالي تعطل زرار في موقع لا يترط تعطل هذا الموقع
بل يمتد الي المواقع الأخرى وهنا يعتبر عدم الجودة الكافية للتلامس
مظهر من مظاهر التعطل وبالتالي التنظيف الجيد للمسطرة يوتي بنتائج
طيبة جداً في ازالة مثل هذا العطل .

العطل الثاني عشر

جهاز ميت لاصوت ولاصورة ولاضاءة .

الصلاح والصيانة

- 1- من المؤكد أن تبدأ بدائرة التغذية لنكتشف أن جهد ١٢٩ فولت غير موجود وحتى جهد ٢٨٥ فولت غير موجود وبالتالي تكون العطل في الدائرة الابتدائية ومن أشهرها المقاومة السلكية R303 وقيمتها ٢,٢ وقد تفتح بدون اسباب ويكون العطل قاصراً عليها .
- 2- نلاحظ أنصهار الفيوز VL291 في مدخل جهد ٢٢٠ فولت ومن المرجح غالباً أن تكون مقاومة PTC وترفع من الدائرة للتأكد بعد تغيير الفيوز فإذا اشتغل الجهاز تأكد لنا تلفها وتستبدل .
- 3- إن لم يكون ما سبق مع وجود جهد ٢٨٥ فولت وعدم وجود جهد ١٢٩ فولت يكون العمل في كارت U470 وأشهر ما فيه هي المتكاملة TD2581 وترانزستور القدرة BUX84 ويتم اختبار بالدائرة وايضاً خرج اشارة المذبذب منها علي طرف ١١ بالأفومتيير وضع out put حتى يمكن الاستمرار الي الحافز .

العطل الثالث عشر

جهاز يبدو ميتا لا صوت ولا صورة ولا اضاءة ولكن يلاحظ اضاءة فتيلة الشاشة.

الصلاح والصيانة

اضاءة فتيلة الشاشة تعنى الكثير جدا ان دائرة التغذية الاساسية تعمل وان مرحلة الافقى تعمل والمرجح هنا بصفة رئيسية الجهود الثانوية التي تعتبر المكملة للتغذية ونبدأ بقياسها وهي الخارجة من اللين وعلى ضوء القراءات يتضح لنا العطل سواء في المقاومة الفيوزية المتصلة بها او ثنائيات التوحيد او مكثفات التنعيم لها او كلها مجتمعة فالمهم هو الحصول على الجهود الثانوية.

العطل الرابع عشر

وجود صوت وشاشة مظلمة تماما

الصلاح والصيانة

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

البداية تكون اخذ قراءات الجهود على الشاشة وهي جهد الكاثودات وجهد الشبكة الساترة هذا طبعا بعد التأكد ان فتيلة الشاشة مضيئة لئلا يكون العطل احتراق فتيلة الشاشة او عدم وصول جهد تغذيتها من اللاين بسبب فتح open في الطريق فإذا ثبت اختفاء جهد الساترة يكون الطريق قصيرا ومنتبعا وقد يكون هو العطل الخامس عطل خاص جدا اما التسلسل المنطقي المرتب عندما نجد ارتفاع جهود الكاثودات الثلاثة ١٥٠ فولت فاكتر مع ملاحظة ان المكتوب في الدائرة بانها ١٥٠ فولت خطأ موكد لان هذه هي حالة الاظلام والذي يقودنا الى قياسات على كارت rbg ثم الى الخلف الى مراحل المرئيات عند مفتاح الاضاءة وبعدها وليس المراحل الاولى شانة شان جميع الانواع الاخرى.

تسلم استاذ عماد

العطل الخامس عشر

يوجد صوت واطاءة عالية بها خطوط blanking ولا يمكن التحكم فيها بمفتاح الاضاءة

الصلاح والصيانة

تبدا القياسات من على الشاشة وملاحظة انخفاض جهود الكاثودات الثلاث والذي بدوره يقودنا الى القياسات وحدة rbg وعلى راسها جهد التغذية الرئيسي وتقودنا القياسات ايضا الى مراحل المرئيات بالوحدة u430 السابق شرحها نوصى باتباع الجهود لاستنتاج او اتخاذ قرار القطع وعموما تعتبر المتكاملة tca660b هي الرئيسية لمرحلة المرئيات في الكارت.

العطل السادس عشر

شاشة مضيئة ممطرة عليها رزاز ولا يوجد صورة او صوت

الصلاح والصيانة

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

واضح ان العطل فى مرحلة ال tuner وهنا يجب اخذ الجهود على اطراف ال tuner لتحديد السبب هل هو غياب الجهد لو هو نفسة عطلان وعموما فى الغالب الاحيان يكون العطل فى جهد التوليف من صفر الى ٣٣ فولت والذى يصل الى طرف ٢ فى التيونر باسم vvari وايضا غالبا ما يكون من مصدر الجهد الذى هو وتصنعه الدائرة المكونة من 401 وقيمته ١ k والزيز d401 وقيمة v33 وهما اسفل التيونر فى الدائرة اما فى حالة جهاز يعمل بالريموت فاذا فقد جهد النطاق مثلا يراجع ترانزستورات النطاق التى تخرج هذا الجهد لوصولة الى tuner التيونر وهى فى حدود ٢ فولت عادة.

العطل السابع عشر

صورة ممطرة بها رزاز وصوت سليم

الصلاح والصيانة

يتم مبدئيا الضبط فى مقاومة rf-agc للحصول على الجهد المناسب للتيونر على طرف ١٣ فاذا تلاحظ عدم تغيير فى الصورة او الجهد يتم استيضاح الامر باستخدام مقاومة متغيرة خارجية قيمتها ١٠ k ومن مصدر جهد ١٢ فولت التاح على طرف ١٢ باعتبار جهد يدوى يمكن التحكم فى قيمة من صفر الى ١٢ فولت بدلا من جهد a.g.c. الذى يتم فصله من طرف ١٢ فاذا اثمرت عن صورة لامعة يفضل ان يترك الامر على ما هو عليه الجديد. اما اذا لم يحدث اى تحسن فى الصورة يكون العطل فى التيونر نفسة . وعلى غير المعتاد فانه قد لا تصلح التيونرات الشائعة المتوافرة فى اجهزة فيليبس و لكن يجب ان تتم المحاولة مع استخدام جهد agc خارجى.

العطل الثامن عشر

شاشة مضيئة ملساء يمكن التحكم فى اضاءتها بمفتاح الاضاءة ولا يوجد صوت او صورة

الصلاح والصيانة

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

مبدئيا مرحلة التردد البينى و مكبر اول مرئيا -باختصار راجع كارت u408 الذى يتضمن هذه المرحلة – بقياس جهد التغذية اولا و وصوله الى المتكاملة ثم المكونات التى على راسها المتكاملة.

العطل التاسع عشر

صورة سليمة تماما ولا يوجد صوت.

الصلاح والصيانة

واضح ان العطل فى مرحلة الصوت التى تقع باكملها فى u420 وكالمعتاد يجب تحديد المرحلة هل هى فى اخراج الصوت tda2611aq فى مرحلة التردد البينى والكاشف ومكبر تردد صوت tba120s والاسلوب المتبع استخدام multivibrator حاقن اشارة صوتية ويوضع على طرف ٧ ال tda2611aqic فأذا لم تسمع الصفارة- كان العطل فى هذه المرحلة- و تبدأ بقياس جهد تغذيتها على طرف ١ ومن اكثر الاعطال شيوعا غياب هذا الجهد الذى هو ٢٠ فولت او ٢٧ فولت حسب الجهاز الذى يدخل الكارت عن طريق r413, s413 ومن أشهر الاعطال فتح r413 وأذا لم يكن كذلك فالمصدر نفسه غائب وهو من دائرة التغذية الاساسية ٢٠ فولت او ٢٨ فولت وعناصر ايجاده طرف ٣ من ملف ال t465 converter ثم الخط a31 الذى يقودنا الى الوحدة u450 طرف ١٩ حيث المقاومة r303 و قيمتها ٢,٢ Q و تعتبر ايضا الاكثر شيوعا فى تعطلها ثم مكثف التنعيم c304 الذى سعته ٤٧٠ . u.f إذا كان جهد التغذية سليم يكون الاحتمال فى ال c نفسها ومن الناحية الاخرى اذا سمعنا صفارة بوضوح اشارة المذبذب الحاقن توضع ايضا الاشارة على طرف ٨ للمتكاملة tba120s للاختبار مكثف الربط فأذا سمعت صفارة يكون التركيز على المتكاملة tba120s ايضا بقياس جهد تغذيتها على اطراف ١١، ١٢ والاستدلال على سلامتها من واقع قياس الجهود عليها والحكم بعد القياس.

العطل العشرون

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

صورة سليمة تماما والصوت لايمكن التحكم فى شدته اى مستوى ثابت لا يتأثر بمفتاح الصوت فى أجهزة الريموت

الصلاح والصيانة

نبدأ بقياس جهد التحكم فى شدة الصوت على طرفه فى المتكاملة tba120s فى كارت الصوت ونلاحظ هل يتغير هذا الجهد بالضغط على +،- لتعليق الصوت وخفضه سواء بالريموت او اللوحة الامامية للتحكم فإذا اتضح عدم تغيير هذا الجهد الذى يتراوح بين صفر فولت لأقل صوت ٢،٦ فولت لأعلى صوت - كما هو موضح بالدائرة- نفتقى الخط B3 ليقودنا الى a3 فى الوجه الثانى الى الكارت u748 الخاص بعمليات التحكم بالريموت لنصل الى ترانزستورى الصوت ts821, ts820 وأيضا ts815 وفى النهاية الى طرف ٣ المتكاملة التحكم saf1032P وعندها يقاس التغيير فى الجهد d.c عند رفع او خفض الصوت بزر اير التحكم +،- لتحديد العطل بها من عدمه.

العطل الحادى و العشرون

صوت سليم وخط افقى ابيض لامع فى منتصف الشاشة

الصلاح والصيانة

واضح أنها مرحلة الرأسى - وفى هذا الجهاز على خلاف المعتاد فى الاجهزة الأخرى تتكون من مجموعة ترانزستورات راجع الشرح السابق والمطلوب تحديد الجزئية العاطلة وكما هو متبع فى أجهزة الابيض/اسود نستخدم طرف الهوائى او المذبذب الحاقن multivibrator بوضعة على طرف ٢ على كارت u475 لاختبار الجزء خارج الكارت وليس داخله المكون من مكبر رأسى و الحافز و اخراج الرأسى. فإذا لم يتم فرد الشاشة ولو ربعها يكون هذا الجزء معطل ونقوم بقياس الجهد أولا على الترانزستورات الاربعة - فقد يكون مبدأ التغذية غير موجود ٣٠ فولت والذى نبحت عنه فى الجهود الثابوية عند اللين ويكون الامر سهلا للغاية . وعموما بناء على القراءات ستحدد مسار العمل حسب دراستنا السابقة - ولكن اذا اتضح سلامة الجهود على الترانزستورات يكون العطل فى الجزء النهائى لملفات الانحراف الرأسى

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

وعلى رأسهم المقاومة r521 وقيمتها 1Q و ضروري مراجعة المقاومات المتغيرة كمبدأ أعطال الرأسى أما اذا تم فرد الشاشة ننتقل للجزء داخل كارت u475 وهو الثلاث ترانزستوراتوارقامها bc548c-ts392 والثانى bc558b-ts397 ويمثلان المذبذب الافقى . مع ملاحظة انه يمكن اخذ قراءة واحدة تشير الى سلامة المذبذب بأكمله باستخدام الفولتметр وضح out put لقياس خرج اشارة الذذب على مجمع ts397c ويتبقى لنا ts396

العطل الثانى والعشرون

عيوب فى ابعاد الصورة رأسيا مثل نقص ارتفاع من الجهتين او من جهة واحدة - او انضغاط فى جزء واستطالة فى آخر.

الصلاح والصيانة

مبدنيا كما هو واضح العطل فى مرحلة الرأسى بعد فحص المقاومات المتغيرة جميعا وهو الشئ التقليدى فى مرحلة الرأسى ثم قياس جهود الترانزستورات- اذا اتضح سلامة الجهود تقريبا وايضا المقاومات المتغيرة يكون الفحص فى المكثفات الكيمائية ويفضل فصلها من الجهاز لاختبارها من جميع الزوايا وهى الleaky-open-short واكثرهم صعوبة المكثف الجاف " ناقص السعة" الذى يستلزم المقارنة بأخر سليم او جهاز قياس مكثفات.

العطل الثالث و العشرون

انزلاق رأسى للصورة فى التجاهين وعدم التحكم فيها بمفتاح التثبيت الرأسى بان الصورة سليمة تماما.

الصلاح والصيانة

التشخيص فقدان التزامن الرأسى وهو داخل الكارت u475 وبالتحديد bc548-ts366 والطرف 1, هالمتكاملة tda2571aq وموضح الجهود عليها جميعا - غير ضرورى اطلاقا العجلة فى تغييرها قبل القطع الاخرى فهى نادرة التعطل.

العطل الرابع و العشرون

وجود صوت وصورة ممتازة وعدم وجود لون اطلاقا

الصلاح والصيانة

سلامة الصورة تماما لا تثير الشك في المراحل المشتركة للون و الصورة فيبقى العطل قاصر في مرحلة اللون نفسها والنبضات اللازمة لعملها وهى . burst key ومن المرجح عادة ان يكون العطل فى الكارت اللون u101b/sالملحق مع الكارت اللون والمرئيات – u430وأكثر قطعه اهمية هى ic48 ورقمها tba540 وملحقاتها التى تعتبر أكثر اهمية منها وعلى وجه التحديد مكثف تريمر trimerالملحق بكريستال اللون ٤٣، ٤٤- هنا لا مانع اطلاقا من محاولات الضبط بالمقاومات المتغيرة بالكارت u101وعلى رأسها r168 التى تتبع المتكاملة ic164 ورقمها tca640 وهى ايضا تخص بال وسيكام واخيرا المتكاملة ic155 واحتمالها وما عليها نادر للغاية لأنها تخص كواشف r- y , b لكل من بالو سيكام اما المتكاملة ic50 ورقمها tca660b بالاضافة الى انها تحوى مكبر مرئيات تحوى الجزء الخاص بالتحكم فى تشبع اللون ولا تستبعد هذه عند الضرورة من الاحتمال الا انها تدخل فى الحسابان فى حالة فقد لون واحد تماما. r- y , b-y

العطل الخامس والعشرون

فقدان اللون الاحمر r- y او اللون الازرق b-y وبالتالي ما يتبعه بعدم صحة تركيبه اللون عامة . علما بأن الصورة ابيض/اسود سليمة تماما.

الصلاح والصيانة

الموقف يستلزم من الفنى التدقيق فى معنى ان الالوان غير طبيعية مع ملاحظة سلامة ابيض/اسود اى ان كارت rgb سليم تماما وبالتالي يكون هذا خاص بمسار r-y او b-y حسب الحالة – وهذان المساران يبدأان عند المتكاملة ic55tca650ليكملا المسيرة فى ic50كارت u430حتى يخرجان من اطراف ١٠، ١١ الى ترانزستور ts85للأزرق ترانزستور ts66للأحمر.

العطل السادس و العشرون

خلفية الصورة ليست بيضاء تماما مع وضع مفتاح اللون الى ادناه وانما تميل الى الاحمر - او ينقصها الاحمر وبالتالي تبدو لون سماوى الاقرب الى الابيض.

الصلاح والصيانة

العطل مبدئيا فى كارت **u440 rgb** وفى مسار الشعاع الاحمر - وللتأكد من ذلك يقاس جهد كاثود الاحمر على الشاشة - **pin8** نجد على عن كاثودات الازرق والاخضر عامة زهنا يشير الى فقدان الشعاع الاحمر والاضاءة سماوى او اقل منهما وهنا تؤدي الى زيادة الشعاع الاحمر وتصير الاضاءة حمراء.

ملحوظة: القراءة على كاثودات الشاشة فى الدائرة ١٥٠ فولت غير صحيح و التصحيح انها ١٢٠ فولت لان جهد ١٥٠ فولت يكاد يكون جهد القطع وفقدان الشعاع وليس جهد انطلاق الشعاع . هذا بالنسبة للكاثودات الثلاث **r.g.b.**

يكون البحث فى عطلنا هذا هو الثلاث ترانزستورات الخاصة بالاحمر وهى **ts244* ts242* ts241** .

العطل السابع و العشرون

خلفية الصورة ليست بيضاء تماما مع وضع مفتاح اللون ادناه وانما تميل الى الازرق او ينقصها الازرق و بالتالى تبدو صفراء

الصلاح والصيانة

العطل كما فى السابق فى الكارت **u440 rgb** وفى مسار الشعاع الازرق وتؤخذ نفس خطوات العطل السابق مع استبدال مسار الاحمر و ترانزستوراته بمسار الازرق و ترانزستوراته حتى خروجها من الكارت **u430** طرف ١٣ .

العطل الثامن و العشرون

سلسلة تحليل واعطال شائعة لأجهزة فيليبس philips

خلفية الصورة ليست بيضاء تماما مع وضع مفتاح اللون ادناه وانما تميل الى الاخضر او ينقصها الاخضر وبالتالي تبدو بنفسجي

الصلاح والصيانة

العطل كما فى السابق والذي قبله فى الكارت u440 rgb وفى مسار الشعاع الاخضر- وتؤخذ نفس خطوات العطلان السابقان مع استبدال مسار الازرق و الاحمر ترانزستوراته حتى خروجها G-Y matrix الموجود بالكارت طرف ١٤

العطل التاسع والعشرون

ملاحظة بقع على انحاء متفرقة من الشاشة وعلى الاركان بصفة اساسية

الصلاح والصيانة

حدث تمغظ للشاشة ويعزى الى تلف المقاومة ptc او فصل لحاملها فى دائرة احباط المغناطيسية و موقعها فى الكارت u450 فى مدخل الجهد 220 فولت.

العطل الثلاثون

قد يكون شكل البقع اللونية بالطول وبمساحة أكبر.

الصلاح والصيانة

عادة ما يكون سببها تحرك ملفات الانحراف من مكانها ولو قليلا اما بسبب وقوع الجهاز- او فى حالة استبدال شاشة باخرى ولم يحكم وضع الملفات فى مكانها الاصلى وخاصة فى حالة شاشة بديلة - وتحتاج الى مجهود لتوفيق وضع الملفات - ولا يشترط ان تكون الى نهاية عنق الشاشة