

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national



المنتدى الشخصي للمهندس عماد ابو فادي



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

1- tc890spmE-tc273spmE

2-tc222spm-tc810spm



### شرح عام للمراحل

#### دائرة التغذية

في هذه الاجهزة دائرة التغذية كالمعتاد من نوع السويتش الا انه تختلف باضافة ما يسمى بادىء التشغيل starter ومن المسمى نجد انه كفكرة عامة يساهم في بادىء التشغيل ثم ينتهي دوره بعد ذلك كما هو في اللمبة الفلورسنت والبادىء هنا هو الترانزستور حيث يتم تغذيته بالـ 300 فولت الخارجة من دائرة التوحيد والتنعيم الاولى -يسلط على المجمع من خلال المقاومة R803 وللقاعدة b من خلال المقاومة R804 ومنها الى المشع E ثم R808

مع تحيات عماد ابو فادي <http://fadytv.montadarabi.com>

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

زنير 805d ثم R807 ومن خلال هذه المسار ينشا جهد على كاثود الزنير وهو ١,٥٠ فولت لتغذية المتكاملة ic801 وهى المذبذب ومثبت الجهد ويكون خرجها اشارة المذبذب على وُجل ؛ليدخل الى الحافز Q802 بالاضافة الى جهد مستمر 0.6v لتشغيله ونلاحظ انه بالامكان قياس هذا الخرج على طرف 4 لمعرفة سلامة عملة مرحلة المذبذب من عدمة ثم يتم التكبير فى ترانزستور الحافز ويمكن قياس الخرج اشارة على مجمعة للاستدلال على سلامة عملة-ومنها من خلال المحول الى قاعدة ترانزستور القدرة السويتش ليتم الخرج النهائى على مجمعة C وهو يمثل تماما فكرة مرحلة الافقى ومحول ال converter يماثل اللين وملفة الابتدائى p1p2 الذى عن طريقة يتم تغذية الترانزستور Q801 بجهد ٢٩٠ - ٧ من التوحيد الاساسى ويكون الخرج النهائى لدائرة التغذية من الملفات الثانوية فنحصل على الجهود الثلاث الاتية لخرج التغذية.

**1- جهد ١١ فولت**

**2- جهد ٥٧ فولت**

**3- جهد 16 فولت**

كما هو موضح بالدائرة بالطريقة التقليدية والذي يجب ان يكون قياسهم اول خطوة فى الاصلاح.

**ملحوظة: 1**

Q804 يتواجد جهد ٧٠,٧ على قاعدته يجعله فى حالة تشبع مما يجعل جهد مجمعة ١,٧٠ اي انه يصبح فى حالة تشبع فيعمل على خفض جهد قاعدة Q803 فيقف عن العمل وخاصة ان جهد مشعه سيكون نتيجة التغذية العكسية من جهد الخرج ١١١ فولت عن طريق المقاومة d806 والثانى R834

**ملحوظة ٢:**

يجب استبدال Q803 بنفس الرقم وليس نفس الحجم لمراعاة جهد التحمل وهذا عند عطله طبعاً.

**ملحوظة ٣:**

طرف فى محول ال convener يسمى بالتغذية العكسية لضبط جهد التغذية الصحيح ١١١ فولت فى حالة السحب المعتدل العادى الذى يمثله تعليية الصوت او زيادة الاضاءة وهو يحل محل التغذية المبدئية للجهد المستمر ١١ فولت للمتكاملة ic801



### علاقة الافقى بدائرة التغذية

1- لا تتاثر دائرة التغذية بعدم السحب فى حالة فصل فى الافقى وعدم عملة فتظل الجهود كما هى المذكورة وايضا لا تلعب دورا بالطبع فى ايجاد هذه الجهود.

**مكبرات التردد البينى وكاشف المرئيات**

تقع هذه المراحل داخل المتكاملة ic101 ورقمها الفنى 5132an والارجل هى ١,٦,١٥, ٢, اما خارج المتكاملة فالملاحظة على خلاف المعتاد.

وجود مجموعة كبيرة من دوائر الرنين تردد بيبنى كما لو كانت وحدة متكاملة تحت

مسلسل L133 هذا خلاف القطع بدء من خرج ال LF من التيوبتر رجل ٦ حتى دخولة الى

المتكاملة رجل ١,٦, اما الكاشف فهو ايضا على خلاف المعتاد داخل المتكاملة فقط ولا يوجد

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

على اطرافه دائرة الرنين المعروفة باسم كاشف المرئيات.  
Video detector trap

### دائرة ال A.G.C.

وايضا تقع داخل المتكاملة ic101 تحت مسمى LFAGC لرجل 13\*14 RFAGC لرجل 3 والقطع التابعة للرجل واهمها المقاومة المتغيرة SKQR115 لضبط جهد EFAGC الذى يخرج من رجل 5 الى التيوتر وبالتالي تتبع هذه القطع الذى فى مسار دائرة AGC والمكثف الاكثر اهمية فى هذه الدائرة هو 1,5 uf50v C109

### دائرة ال ML . AFC

نلاحظ انها خارج المتكاملة ic101 على خلاف المعتاد رغم وجود مكوناتها AFC فى صناعة المتكاملة على رجل 6,7 الا انها غير مستخدمة نظرا لاختلاف التصميم فى دوائر ناشيونال والتي تعمل بنظام ML magic Line وهو الشريط السحري الاخضر الذى يتاثر عرضة بالضبط الدقيق للاستعانة به فى عملية الضبط وتم تخصيص كاملة له ولدائرة ال AFC التى تعمل معه وهى مسلسل ic161 برقم AN325 وموجود ضمن كارت اللون والمرئيات العمودى على اللوحة الرئيسية ولانها جديدة فى نظامها وجدنا ان نسرده بعض الشئ لشرحها.  
1- تدخل للمتكاملة اشارة التردد البينى LF على رجل V من خلال CO-16 لرجل ML3 وهو من محول تردد بينى L104 تابع ل

Ic101 لرجل 8\*9 وذلك فى طبيعة عمل دائرة AFC لمقاومة التردد البينى الخارج منها مع التردد البينى المثالى لضبط الموضوع على الارجل 9\*10\*11 ال uc161 والذى يتبعه داخل المتكاملة AFC det

2- يوجد مذبذب سن منشار داخل المتكاملة ic161 لزوم رسم الشريط الاخضر والذى ينفذ خرجه طرف 2 لوصول الى طرف 4 لسوكت co-31 وهو G يفرض وصوله فى النهاية الى كاثود الشاشة الاخضر ضمن اشارة اللون الاخضر.

3- خرج عمل دائرة AFC هو من طرف 15 للمتكاملة فى طريقة الى ال tuner كما معتاد من خلال co-36 طرف 1.

4- عادة ما يكون عدم ظهور ال ML الى عيب فى المتكاملة نفسها وخلاف ذلك يسترشد بالجهود التى عليها لمعرفة السبب الاخر وعادة لا يوتر تلفها فى عمل الجهاز وذلك للعلم.

### مرحلة المرئيات

تبدأ اول مرحلة تكبير داخل المتكاملة ic101 كما معتاد لتخرج من رجل 12 الى قاعدة ترانزستور sd637q102 عبر الكريستال لمنع دخول الصوت ولا اهمية لها والملف L103 الذى يضمن وصول جهد D.C لقاعدته ليخرج من مشعة B الى طرف 2 لسوكت co-16 تحت مسمى video out ليدخل الى كارت المرئيات واللون العمودى خلال سوكت co-16 تحت

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

مسمى tv video in ليدخل L301 وهو delay line مرئيات وايضا 301 وهو service switch ليدخل الى متكاملة المرئيات رجل 1 301 ic رقم 5612 an وهذه المتكاملة تحوى مراحل اخرى خلاف المرئيات اما الاطراف الخاصة بالمرئيات والمربعات فهي video amp اطراف 1 \* 2 \* 6 واهم القطع عليها هو المقاومة المتغيرة picture 323 r ورجل 6 عليها 10k r318 sub cont وتقودنا الى طرف 5 في 32-co ومنها الى مفتاح k contrast 10 .

في لوحة المفاتيح الخارجية -المربع Lamp ar 301 \* 4 \* 5 واهم المسارات هو طرف 4 الذى يتودنا الى طرف 2 للسوكت 18-co brt look الي المقاومة المتغيرة المعروفة sup look الي المقاومة المتغيرة المعروفة look sup bright والكاينة على غير ما هو معتاد فى الدائرة بجوار اللان تماما واحد اطرافها على جهد سالب احد الجهود الثانوية الخارجة من اللان بدء من 2 فى اللان ثم المقاومة 558 r والمكثف الكيمياءى 553 c ولاحظ قطبية الموجب على الارض -الثنائى 553 d وفى نفس هذا الطرف 2 توجد قطعة غير معتادة برقم 551 n وهى neon lamp برقم 343 xant وهى ليست مكثف كما تبدو ولاحظ النقطة داخل الدائرة ومن الناحية الاخرى المسار ايضا من طرف 4 على اليمين مقاومة 2 k 310 r تقودنا الى طرف 2 لسوكت 32-bright co الي زلق brightness فى لوحة المفاتيح الخارجية ويصب خرج اشارة المرئيات بطريقة مبسطة داخل المتكاملة الى المستطيل matrix على ar 8 \* 9 وهى خلاف G-y matrix الذى على اطراف 12 \* 15 اما الاول فهو الذى يجمع اشارة Y ولا وهى اشارة المرئيات المذكورة مع اشارات فرق اللون B-Y .G-Y .R-Y .لتحصل على B.G.R اى انة فى هذا الجهاز يتم المزج فى المتكاملة وليس فى ترانزستورات مكبرات اخراج اللون الاخيرة على غير ما هو معتاد ولذا يدخل هذا المستطيل فى عداد مكبر المرئيات ويراجع فى كل حالات عطل المرئيات من جهة عدم وجود الصورة وشاشة مضيئة وعليها خطوط BLK او فى حالة الشاشة المظلمة.

### مرحلة الاطفاء

وهى داخل المتكاملة 301 ic فى اللوحة العمودية رجل رقم 6 وخط مسارها 307-r-350 c طرف 2 V-p لسوكت 17-co ثم الى نفس السوكت اللوحة الرئيسية ثم 419 r للحصول على نبضات الاطفاء

الراسى والذى يتضمن ايضا مكبر النبضات الراسى V-P.amp الترانزستور 401 q والقطع المتصلة به وايضا هناك نبضات الاطفاء الافقى الاقل اهمية قادمة من خلال 312 r ثم-313 r 302 d الى طرف 3 لسوكت 18-co الى 557 r الى طرف 9 فى اللان مصدر النبضة الافقية والتي هى لامداد ML ic 161 بالنبضة الافقية لضبط SAW tooth على رجل 4 .1

ايضا 301 q تتصله النبضات المشتركة الافقية والراسية ويعتبر تابع لمرحلة الاطفاء

### بنظام Awitch

### مرحلة الراسى

### وتشمل جزئين

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

### أ-الجزء الاول

داخل المتكاملة ic501 وبها ثلاث مربعات للراسى vert osc ورجل 13 ثم vert ramp gen وهى ايضا للراسى رجل 12 \* 1 ثم vert amp driver ورجل 10 \* 9 ويكون الخرج على رجل 9 الى الجزىء الثانى خارج المتكاملة.

### ب-الجزء الثانى

وهو مكبر الاخراج الراسى ويمثلة ترانزستورين الدفع والجذب q402-q403-push-pull من نفس النوع والرقم كما هو الحال فى معظم الاجهزة الملون والعاى كمرحلة اخراج وليس بشأن نفس النوع الذى كثيرا ما يكون احدهما npn والاخر pnp ويكون الخرج النهائى من مشع q402 الى ملفات الانحراف الراسى على سوكت 4-dy co والملفان على التوالي.

ملحوظة: توجد تغذية عكسية من الاخراج الراسى المتكاملة على رجل 10 \* 1 او مادامت على المكبر تعتبر تغذية عكسية سالبة وليست موجبة بغرض تقليل التشوية فى تكوين سن المنشار الخطية الراسية ولكن يوجد مفتاح Hbight كامعتاد للارتفاع الراسى r409 وقيمة 50k كما يوجد كامعتاد مفتاح التثبيت الراسى r408 5k.v.hold لاحظ دقة ونسبة التفاوت للمقاومة المتصلة بهما على التوالى +2% بمعنى مثلا اذا زادت المقاومة r408 وقيمتها 8,2k الى قيمة 15k اى زيادة مقدارها 6,8k تصبح المقاومة المتغيرة للتثبيت الراسى 5k عديمة التأثير فى التثبيت.

### المركزة الراسية vertical centering

والمقصود بها رفع او خفض الصورة ياكملها فى الاتجاه الراسى هذا عوضا عن مغناطيسات لمركزة فى الاجهزة ابيض اسود المعروفة ويمثلها هنا النقط E31-E38-E37-E36-E35 على يمين الاخراج الراسى- والطرف المتحرك موضوع على E31 وهو الوضع العادى normal وهو يصل E36 الى فاذا وضع على النقطة E35 تنخفض الصورة الى اسفل اما نقطة E38-E37 فترتفع الى اعلى على درجتين.

### مرحلة E.W والخطية الافقية

ويمثلها الترانزستور q751 اسفل مرحلة الاخراج الراسى وما يتبعه من قطع وعلى الاخص المقاومات المتغيرة والذى يكون خرجه النهائى على المشع الى الملفات t751 والتى تصب فى النهاية على ملفات الانحراف الافقى مع خرج مكبر الاخراج الافقى.

### مرحلة الافقى

وتبدا بالمذبذب الافقى وضابط تردده الاتوماتيكى AFC وهذه الجزئية داخل المتكاملة ic501 فى المربعات HOR AFC رجل 1 \* 2 ثم HOR OSC رجل 3 \* 4 ثم HOR BUFF رجل رقم 7 وهو مكبر عازل مبدئى قبل مكبر الحافز الذى يقع خارج المتكاملة ومن اشهر واهم القطع على

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

المتكاملة هي r506 HHOLD مقاومة متغيرة للتثبيت الافقى وقيمتها 1k لاحظ دقة المقاومة المتصلة معها على التوالي r506 وقيمتها 2,55k ونسبة التفاوت 1% (لاحظ تكرار المسلسل r506) فارتفاع قيمتها قد يفقد المقاومة المتغيرة فاعليتها فى ضبط المذبذب الافقى المعروف -ويلى ذلك فى القطع الهامة جدا هو المكثف 25 47mf c510 على رجل 7 وهذا الطرف يعتبر VCC لتغذية المذبذب الافقى -وللعلم هذا المكثف من الممكن ان يلعب اكثر من دور فى ما يختص بالمذبذب الافقى وقد يتسبب فى عدم عمل المذبذب اصلا او خطأ فى التردد 15,625 ذبذبة فى الثانية المعروف الذى يودى الى الانزلاق الافقى وهى الشرائط المائلة السوداء دليل خطأ التردد.

### المركزة الافقية

ويقصد بها وسطنتها افقيا بتحريكها نحو اليسار او اليمين حسب الاحتياج حتى لا تفقد بيانات ويظهر شريط راسى اسود على اى من الجانبين ويمثلها المقاومة المتغيرة r517 وقيمتها H.center.10k

### دائرة الحماية X-rays

وقد راينا ذكرها هنا باعتبار ان مكوناتها تابعة للمتكاملة السابقة ic501 تحت عنوان protector رجل 5 وعلى خلاف ما هو معتاد فى جميع الاجهزة حتى ناشيونال نفسة موديلات اخرى والتي تاخذ عينة مباشرة من اللين وتوحيدها وتنعيمها اتاخذ صورة جهد مستمر وباخذ نسبة تجزى جهد وامرارها خلال زنير للاستشعار بارتفاع الجهد ثم توصيلها الى رجل ال protector - اما هنا يتم اخذ الجهد المستمر الخارج من دائرة. التغذية الرئيسى 11 فولت لياخذ نسبة منة تجزى جهد بواسطة المقاومتان 20 k r518 r508.181k ولاحظ الدقة 1% نسبة التفاوت للحصول على عينة الجهد فاذا زادت عن جهد الزنير d501 وهو 11 فولت يصل الى رجل 5 المفروض عليها جهد صفر فيشعل هذا الجهد التايرستور داخل المتكاملة ليقوم بتعطيل HOR buffer وبالتالي تعطيل مرحلة الافقى تماما لعدم خروج الجهد العالى جدا E.H.T الذى كان يتسبب فى ظهور X-rays

### تعليق

هذه الطريقة الغير معتادة لا غبار عليها حيث انة ثبت بالفعل ان المسبب الرئيسى والذى يكاد يكون الاوحد لزيادة E.H.T هو ارتفاع جهد التغذية وبالتالي تؤكد مرة اخرى للفنى مراعاة ضبط جهد التغذية الرئيسى الذى دائما ما يتسبب فى مظاهر مختلفة للاعطال على خلاف ما يتوقع الفنى ابعادها.

### الحافز الافقى

ويمثلة الترانزستور q501 برقم 2 sc1573a والمحول T501 ونلاحظ ان جهد قاعدته ماخوذ من رجل 6 المتكاملة ic501 اى ربط مباشر وبالتالي حدوث عطل ما فى المتكاملة فى مرحلة الافقى بها يودى الى تغيير هذا الجهد -جهد انحياز الحافز بالاضافة طبعا الى اشارة المذبذب يكون الخرج على المجمع الذى عاده ما يكون لة قيمة عالية محسوسة يمكن الاستدلال على

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

خروجها منه يالافوميتر العادى وضع OUT PUT والاكرة على AC وينتقل هذا الخرج من الملف الابتدائى الى الملف الثانوى للمحول t501 ليصل الى قاعدة الاخراج الافقى ومن المعروف عن هذا المحول ان الملف الابتدائى اكبر من الملف الثانوى وبالقياس بالايام العدى عادة ما يكون الثانوى ٠,٢ اوم اما الابتدائى من ٣٠ الى ٥٠ اوم.



### مكبر الاخراج الافقى

ويمثلة الترانزستور q551 برقم sd551٢ ويجب مراعاة ان هذا الترانزستور بداخلة ثنائى بين المجمع والمشع وايضا مقاومة من ٥٠ الى ١٠٠ اوم بين المشع والقاعدة غير موضحة فى رسم الترانزستور لمراعاة ذلك فى اختبارة ويجب استبدالة بنظيرة تماما حيث ان الثنائى يمثل المخذ فلا يجوز تركيب بديل وهمى بدون ثنائى داخلة وبالطبع اهم قطع المرحلة هو اللين ورقمة If14612 ويطلب بنفس هذا الرقم ويتضمن داخلة موحد الجهد العالى جدا وايضا المقاومة المتغيرة الخاصة بالتركيز FOCUS وايضا من القطع الهامة جدا مكثفات العرض التى يتسبب عطلها ال OPEN وليس SHORT فى تلف الترانزستور وفى هذه الدائرة بالذات ٤ مكثفات معا على التوازى وهى c565\*c566\*c567\*c568 بالقيم الموضحة بالدائرة ولا بد ان نشيد بالحكمة فى استخدام اربعة مكثفات بدلا من واحد كما هو معتاد حيث ان من غير المعقول ان يحدث OPEN جماعى لها فيكون الترانزستور هنا فى مامن فاذا حدث OPEN فى احدهم يظهر فى نقص طفيف فى الصورة افقيا على الجانبين هذا اذا كانت دائرة التغذية مضبوطة تماما ١١ فولت اما حدوث قصر short فى احدهم فقط لا يؤثر فى الترانزستور فقط يتسبب فى احتراق المقاومتين r845 وقيمتها ٢,٢ q2w خارج ال printed على طرف ٢ فى ٢ لالين او ٦,٦ q5w r816 على التوالى معها داخل ال printed وهى مسار تغذية ال D.C 111 فولت لمجمع الترانزستور وقد لا يحدث هذا اذا عملت دائرة الحماية فى دائرة التغذية ووقفت خروج ١١ فولت الشىء الذى يحدث فعلا ايضا عند حدوث قصر short بين C.E للترانزستور نفسه q551

### الجهود الثانوية

وهى المعروفة التى تخرج من اللين بعد توحيدها وتنعيمها واحيانا تثبيتها كما هو الحال هنا فى احداها.

- ١- جهد ٧٩٠٠ v ومصدر A.C هو C للترانزستور q551 والثنائى d556 بمواصفات تلام ٧٩٠٠ والتردد العالى ثم المكثف العادى ١,٢ c561 kv 0.68 نلاحظ لا يشترط هنا ان يكون كيميائى فقط يراعى جهد تحملة العالى ١,٢ kv وذلك لتغذية الشبكة الساترة.
- ٢- جهد ٧١٩٠ v ومصدر A.C هو طرف ٨ بالالين ثم الملف 501 الال ثنائى d555 والمكثف الكيمايى ١٠ c555 f250 وهو اشهر مكثفات الدائرة لتكرار تلفة ونقص هذا الجهد الذى يغذى مكبرات اخراج اللون الثلاث على كارت الشاشة والجهدان السابقان مع جهد الفتيلة يخرجان على سوكت 5-co من اللوحة الرئيسية الى كارت الشاشة.
- ٣- جهد ٧١٣ v ومصدر A.C هو طرف ٤ فى اللين ثم مقاومة فيوزية 555 ثم ثنائى d555 ثم مكثف التنعيم الكيمايى ١٠٠ c554 f25v الذى يدخل لدائرة تنظيم جهد الموضحة بالدائرة واساسها ثنائى زنير d552 وعادى d551 و ترانزستور q552 برقم c1846٢٥ او بديلة d762m٢٥ خلاف القطع الاخرى المحيطة ليخرج جهد ١٢ فولت يغذى معظم مراحل الجهاز بالاشترك مع ١٣ فولت ولا فرق يذكر.

### مرحلة الصوت

وتنفذها متكاملة واحدة فقط لجميع مراحل 201c أنبرقم 5250an بدء من مكبر التردد البينى للصوت الى مكبر الصوت الى اخراج الصوت والتحكم فى الصوت هنا بتغيير D.C وليس اشارة الصوت والقطع الهامة هنا هي 201x كريسنال التقاط الصوت لدخولة الى مرحلة بدلا من محول التردد البينى الى رجل 1؛ ايضا 201اوهى دائرة رنين اشهر ما فى المرحلة وتعرف باسم sound trap كما فى الاجهزة ابيض واسود وكثيرا ما يحتاج الى اعادة الضبط عند انخفاض الصوت وتباع بهذا الاسم ويكون الخرج النهائى من رجل 8من خلال المكثف الكيمائى 235cالى سوكت 22-co باللوحة الرئيسية ومنة الى 22-co باللوحة التى بها مقومات الضبط الدقيق الى السماعه تغذية المتكاملة بالجهد المستمر 12 v.D.C على رجل 3\*7من خلال مقومات

### منتخب القنوات tuner

اولا: بالنسبة للجهازين

1-tc-273 spme

2-tc-890 spme

تستخدم U.H.F tuner\*V.H.F tuner

من نوع الاكراة ويلاحظ ان يتضمن مرحلة AGC على خلاف الانواع العامة الموجودة بالسوق المحلى ولذا عند نقل اكرة V.H.F لوضع تشغيل U.H.F يتم ثلاث توصيلات هي:

1- امداد u.h.f بالجهد المستمر 12 v.d.c من tuner vhf

2- امداد u.h.f بجهد AGC

3- توصيل خرج هذا التيوتر من التردد البينى lf.output الى مكان خاص مكتوب عليه u.h.f tuner بسلك شيلد.

### ثانيا : بالنسبة للاجهزة

1-tc 222 spm

2-tc 810 spm

تستخدم نظام الزراير puch bulton الـ fine tuner العلية التى تضم vhf \*uhf و معاً ويعتبر هذا الـ tuner فريد من نوعه لا يتفق مع العامة الموجودة بالسوق المحلى للاختلافات الاتية:

1- يوجد جهد vhf AGC و ايضا uhf AGC المعتاد طرف AGC واحد فقط.

2- جهد vl او bl المسمى هنا bs ولكن هذا المسمى موجود فعلاً فى التيونرات المحلية الا ان الجهد هنا 30 v وليس 12 v كالمعتاد. ويلاحظ ايضا ان الترانزستور الذى يعمل مع هذا low رقم 53q وهو نوع npn خلاف الاثنان الاخران 54q\*55q من نوع pnp للناطقان الاخران u.h خلاف ما هو معروف انهم جميعا متماثلين و نفس الرقم.

### ملحوظة(1)

جهد التوليف المصدر 30 فولت يتم الحصول عليه من جهد 111 فولت من دائرة التغذية الى

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

المقاومة و ثنائى زنير تحت مسمى برقم و المسمى فقط دون الرمز قد يشير الى انها متكاملة و هى بالفعل ثنائى زنير و يتخذ ايضا شكل ترانزستور بثلاث اطرف طرفان متصلان ببعض اصلا فى صناعته ليصير فى النهاية طرفان فقط.

### ملحوظة ( ٢ )

3.3k r827 \*\*\*ic802  
جهد على طرف ٨ للتيونر مأخوذ من الدائرة ضمن

متكاملة ml فى اللوحة العمودية ic161رجل رقم ١٢ من خلال سوكت co-16طرف ١.



### الشاشة و دائرتها المطبوعة y-board

جميع اطرف الشاشة بترقيم واضح و كالعادة الشبكة الحاكمة g1 طرف ٨ ارضى و الفتيلة تستمد جهودها من اللين خلال المقاومة r368 على طرف ٦ لفتيلة الشاشة و تخرج من الكارت بحرف y5 الى سوكت co-5 طرف ghfater الذى يضم معه الارضى طرف ٣ و جهد ١٩٠ فولت طرف ١ لتغذية مجوعات مكبرات اللون و ايضا ٩٠٠ طرف ٤ الذى يغذى الشبكة الساترة للشاشة من خلال تجزىء جهد مقاومة الشبكة الساترة r371 screen و قيمتها ٢ m المتغيرة لتصل الى طرف ٤ للشاشة و فى هذا الجهاز نلاحظ ان سوكت co-31 يحمل لنا اشارة و فى هذا الجهاز نلاحظ ان سوكت co-31 يحمل لنا اشارة اللون r.g.b وليس فرق اللون اى ان عملية مزج فرق اللون و اشارة y للمرئيات تمت خارج كارت الشاشة فلم يعد هناك مساران - مسار فرق اللون و مسار المرئيات بل مسار واحد و هو مسار r.g.b النهائى على قاعدة الثلاث ترانزستورات و الذى يحدد موقف الشاشة من جهد الاظلام فى حالة انخفاض جهد القاعدة او الاضاءة الزائدة فى حالة ارتفاع جهد القاعدة للثلاث ترانزستور المعروف باسم bios و هنا باسم cut off لكل لون خلاف r\*drive b-drive و هو لاء للتحكم فى جهود المشعات الثلاث لضبط مستوى الابيض / اسود اى للحصول على شاشة بيضاء.

السوكت co-31 قادم من اللوحة العمودية b-drive على يمينها من اعلى فى الرسم وهو خرج الى matrix داخل المتكاملة ic301 اطرف ٧، ٨، ٩.



### مرحلة لون سيكام

وتقع باكملها داخل المتكاملة ic602 برقم an5630n فى اللوحة العمودية b-board اسفل اللوحة بالدائرة ولا بد من التنوية انة على الرغم انها خاصة نظام سيكام الا انها تضم مراحل تكبير بال وهما المربعان \*amp\*pal\*amp\*ihdl برقم ٢١ \* ٢٠ على الترتيب. ايضا يوجد داخلها system switch تحت مسمى المربعات system judge p/s change برقم ١ \* ٢.

### دخول اشارة سيكام

تصل اشارة المرئيات الى co-16 على اللوحة طرف ٢ الى قاعدة ترانزستور q602 برقم ٢ sd636 المسمى كامتداد buffer لتخرج على مشعة الى مرشح

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

الجرس bell fulter L616 يدخل المتكاملة عند رجل ٣٢ وتقوم بعملها من جهة التكبير واستخراج نبضات ال ident وتوجد قاتل اللون color kiler ثم الكشف لكل من b-y \*r-y والتكبير بعد الكشف لتخرج اشارة r-y من رجل ٣١ b-y من رجل ١١ للتصل الى الارجل ١٥ \* ٢١ الاحمر والازرق على الترتيب للمتكاملة ic301 الى دائرة matrix داخلها لاستنتاج g-y ثم تكبيرهم جميعا داخل هذه المتكاملة فى المستطيل chroma amp ومنها ايضا الى matrix لاضافة اشارة لهم جميعا للحصول على b.g.r لتخرج على رجل ٧ \* ٨ \* ٩ على الترتيب الى co-31 الى كارت الشاشة. y-board

### اشهر قطع مرحلة سيكام المتصلة بالمتكاملة ic602

1-L616: هى دائرة لادخال اشارة لون سيكام بعد الترشيح وتسمى بمرشح الجرس bell filter وعدم ضبطها يودى الى شوشرة الوان او فقدانها.  
2-L611: وهى اشهرها على الاطلاق على طرف ٣ للمتكاملة يودى الخلل فى ضبطها فقدان اللون وتحتاج دائما الى اعادة الضبط او وضع مكثف PF على التوازي من ٣ pf-12 وهى معروفة باسم color trap وهى اللازمة للحصول على تبضات ال ident اساس وجود اللون.  
3-L612: على طرف ٧ وهى تابع كاشف E-Y وتلعب الدور الرئيسى فى ضبط اللون الازرق بالاضافة الى الاخضر. ٤-L613: على طرف ٧ وهى تابع كاشف r-y وتلعب الدور الرئيسى فى ضبط اللون الاحمر بالاضافة الى الاخضر.

### مرحلة لون بال

وتقع باكملها داخل المتكاملة ic601 برقم an5622 بالاضافة طبعا الى الجزء داخل متكاملة سيكام كما ذكرنا سابقا. تدخل اشارة المرئيات حاملة اللون قادمة من co-16 طرف t v video in الى رجل ١ للمتكاملة خلال بعض القطع والذى اهمها t601 وهو مرشح حزمة لالوان بال مثل محول ٥,٥ m.h.z لاستقبال الصوت.

المربع ACC AMP هو اختصار لمرحلة تكبير مع مرحلة ACC وهى ضابط اللون الاتوماتيكي وفيها يتم الحصول على ال burst وقاتل اللون color killer وايضا pal ident الذى ينظم عمل f.f الذى بدوره يقوم بتشغيل pal swich الخاص باللون الاحمر r-y بالذات.

### مذبذب بال

ويعتبر من اهم مراحل نظام بال والذى يمثلة المستطيل ٤,٤٣ mhz osc على الارجل ١٢ \* ١٣ \* ١٤ والذى اهم قطعة وهى كريستال تردد المذبذب ومكثفات الضبط الدقيقة c620 \* c623 والذى تلعب الدور الاكبر فى صحة تردد وجة المذبذب لضمان كشف اللونين الاحمر والازرق.  
القطع الاخرى

وان كانت متميزة من الناحية النظرية والشكلية وهى L605 المسمى delay line D L وايضا الملفات والذى تشترك فى عملية الجمع والطرح للاشارة المباشرة والمتاخرة الا انها من الناحية العملية لم تظهر لها دورها فى الاعطال وذكرنا هذا حتى لا ينشغل الفنى بتغييرها او ضبطها معلقا عليها الامل فى ايجاد اللون علما.  
اما المستطيل DEMODULATER داخل المتكاملة على الارجل ١٠ \* ١١ هو الخاص

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

يكاشف R-Y \* B-Y على الترتيب اما مساره بعد ذلك حتى ارجل ١٥ \* ٢ المتكاملة IC301 فهي من شان كل لون على حدة يتبع هذا المسار فى حالة التاكيد من فقدان احد اللونين الاحمر والازرق وبالتالي عدم صحة الالوان بصفة عامة لدخولها فى تركيبه اللون.

### SUB COLOR

يوجد مقاومة متغيرة SUB COLOR وهى مشتركة لنظامى بال وسيكام وهى مساعدة لمفتاح اللون الخارجى - وهى تعطى مزيدا من تشبع اللون بتحريكها وهى على رجل ١٦ متكاملة IC301.

### تغيير النظام system switch

1- كما ذكرنا سابقا فان الجزء الخاص بتغيير النظام موجود فى متكاملة سيكام بلاضافة الى الترانزستور q603 الذى يستقبل على قاعدته خلال المقاومة r643 من طرف سوكت co-36 ما ياتية من سويتش اليدوى وهو ١٢ فولت فى حالة بال وصفر فولت فى حالة سيكام هذا السويتش فى لوحة المفاتيح G-board يصل الجهد ١٢ فولت الى القاعدة نفسها ٧,٠ بعد المقاومة r643 اما الجهد صفر فيصل الى القاعدة صفر طبعاً.

### مظاهر الاعطال وعلاجها

بالنسبة لاعطال هذه المجموعة من اجهزة ناشيونال التى لها نفس الدائرة الاساسية فستكون الاعطال الخمسة الاولى هى الاعطال الشائعة وليست بالضرورة شاذة اما بعد ذلك فهى اعطال عادية تخضع للتسلسل العلمى المنطقى لتشخيصها واصلاحها.

### العطل الاول

عدم امكانية ضبط جهد خرج التغذية ليكون ١١ فولت كما هو بالدائرة فعند ضبط الجهد يحدث PROTECTION للدائرة التغذية وعند تركة على جهد ٩٠ فولت فقط يعمل الجهاز ولكن ابعاد الشاشة غير كاملة.

### الاصلاح والصيانة

والعطل فى خط التغذية العكسية F.B المسئول عن ضبط الخرج ويمثلة المسار من F2 على محول ال CONVERTER بالتغذية T831 حتى وصوله رجل ٦ فى IC801 وعادة ما يكون فتح فى الملف L803 والمسار يضم بعد ذلك ثنائى D810 ومكثف C806 خلاف ال PRINTED بينهم.

### العطل الثانى

سخونى غير عادية للترانزستور Q803 وهو احد ترانزستورين STARTER ورقمة

الفنى SC 1573B٢

### الاصلاح والصيانة

وكثيرا ما يستبدل باخر له نفس الحجم والشكل ولكن بمواصفات مختلفة حيث ان الاصلى

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

جهد تحملة ٢٠٠ فولت والشائع تركيب بدل وهى جهد تحملة ٦٠ فولت يودى الى تلفة سريعا مع ملاحظة ان الجهاز شغال تماما.

### العطل الثالث

صورة غير كاملة الوضوح بهاته Low contrast سواء ابيض واسود وهذا الوضع يوضح العطل قاما او ملونة وملاحظة انها الوان غير طبيعية ولكنها ثقيلة.

#### الاصلاح والصيانة

هو بالفعل عطل فى مسار اشارة Y المرئيات اى ان هنال ضعف فى الوضوح وعادة ما يكون سببه عدم جودة تلامس service switch فى طريق Y 301 ويحتاج مجرد تنظيف فقط لا غير وللعلم كثيرا ما يتم تشخيص العطل بانه ضعف بالشاشة لان المظهر اجماليا بوجود اللون يعطى كما لو كان صورة سالبة ملونة وهو تصور وهمى.

### العطل الرابع

يبدو ان الجهاز على وشك ان يعمل ثم يسقط بمعنى حدوث protection

#### الاصلاح والصيانة

عند سقوط الجهاز نلاحظ ان التغذية لها خرج صحيح اى ان سقوط الجهاز سقوط الافقى الذى يودى الى غياب الاضاءة والصوت وللتأكد من ذلك يتم تفريغ الشاشة فنلاحظ انه بالفعل كانت مشحونة دليل انتاج الجهد العالى جدا وبذلك يعتبر عطل x-may protection فى جهد العينة وعادة ما يكون سببه ثنائى زنير d601 العينة هنا ماخوذة مباشرة من جهد التغذية وليس من الافقى وهو نظام يختلف عن مثيلة فى معظم الاجهزة بما فيها ناشيونال.

#### العطل الخامس

حدوث protection كالسابق او انزلاق افقى او سماع صفارة او جميعها بحسب ما تصادف حدوثه.

#### الاصلاح والصيانة

عطل فى دائرة المذبذب الافقى وحاكمة وعادة ان لم يكن دائما فى c510 على رجل ٧ فى ic501.

### العطل السادس

جهاز ميت لاصوت ولا صورة ولا اشاعة.

#### الاصلاح والصيانة

المتوقع عادة دائرة التغذية يتم قياس الخرج النهائى وهو جهد ١١ فولت ٧ فولت 16 فولت فاذا وجدت كان العطل فى دائرة الافقى واذا لم توجد يكون العطل بالتغذية طبعا يتم قياس جهد ٣٠٠ فولت ان لم يوجد كان العطل بالتوحيد الابتدائى اما اذا وجد كان العطل بدائرة التغذية الرئيسية المكونة من مذبذب داخل المتكاملة وحافز q802 وسويتش q801 قدرة ويسبق ذلك دائرة البادىء المسئولة عن توفير جهد ١,٨ فولت للمتكاملة وهو ما يجب

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

البدء فى قياسية فاذا تعذر معلافة سبب تواجد هذا الجهد مبدائيا فانه يمكن فصل ما يصب الى رجل ٦ وتغذيتة بمصدر جهد خارجى ٢ فولت وذلك للتأكد من عمل المتكاملة وخروجها على رجل ٤ الى قاعدة الحافز ثم قياس هذا الخرج وهكذا خرج الحافز بنظام out put حتى السويتش. q801.

### العطل السابع

شاشة مضيئة ممطرة ومفتاح الاضاءة يتحكم فى الاضاءة ولا يوجد صورة او صوت لجميع القنوات.

### الاصلاح والصيانة

من الواضح انه فى مرحلة التيونر وهنا يتم قياس الجهود على علبة التيونر ولما كان غياب جميع القنوات v.h.f وايضا u.h.f فالمتوقع ان يكون فى الجزء المشترك وهو جهد التغذية الرئيسى bm وهذا نادرا والمرجح عادة جهد التوليف bt او جهد agc وحسب ما تظهر القياسات فاذا كانت فى جهد agc يتم اختبار الاجزاء التابعة لها حتى اصل مصدرها هنا رجل ٥ لمتكاملة uc101 ثم مقاومتي تجزىء الجهد r109\*r111 ووفقا من التشخيص الخاطيء للمتكاملة يوتى بمقاومة متغيرة قيمتها ١٠ k ويوضع عليها جهد ٢ فولت ويؤخذ جهد الزالق الذى يمكن ان ناخذ ما نريده ووضع بدلا من جهد agc الواصل بالتيونر للتأكد من السبب هو جهد وليس التيونر نفسة اما اذا كان الغير موجود هو جهد التوليف bt وعادة ما يكون سبب غيابة المصدر نفسة وهو جهد ٣٠ فولت الذى مصدره جهد ٧ فولت من التغذية والمقاومة 827r مع زنير ٣٠ فولت برقم ic802 وهو زنير ثم المقاومة 220 r828 للتواجد على co-12 شمال اللوحة الرئيسية ومنها الى لوحة التوليف m-board طرف ٢.

### بالنسبة لتيونر الاكورة

ايضا على ضوء القياسات يتحدد السبب وهنا لا يوجد جهد توليف فقط جهد التغذية الاساسى ٢ فولت وايضا جهد agc فى النوعين اذا كانت الجهود سليمة والهوائى واصل الى التيونر ولا يوجد فصب فى خرج L.f يكون العطل فى التيونر نفسة.

### العطل الثامن

القنوات الاولى والثانية والثالثة تعمل بحالة جيدة وقنوات U.H.f لاتعمل اطلاقا.

### الاصلاح والصيانة

يقاس جهد تغذية فاذا وجد كان العطل بتيونر ال وان لم يوجد.  
1- فى حالة الاكورة يتم الكشف على الشريحة الناقلة للجهد فى وضع u.h.f.  
2- فى حالة الزراير فحص q53 بهذا الجهد وانحيازة.

### العطل التاسع

الصوت سليم ويوجد رزاز على الصورة.

### الاصلاح والصيانة

ينحصر العطل فى جهد r.f.agc او التيونر نفسة هذا بعد التأكد من سلامة الهوائى وتوصيلة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

يتم ضبط r.f.agc ولمزيد من التاكيد ان لم تاتي نتيجة بوضع جهد خارجي عن طريق مقاومة متغيرة k10 كما سبق التوضيح حتى نحصل على الجهد المناسب والا كان التيونر نفسة هو السبب ويستبدل.

### العطل العاشر

عدم وجود صوت او صورة واضاءة ملساء يمكن التحكم بمفتاح الاضاءة.

### الاصلاح والصيانة

مرحلة التردد البينى ويمثلها ic101 ورقمها an5132 وتتبع الطريقة الروتينية بقياس الجهد عليها واستنتاج عطل المتكاملة ثم القطع المحيطة بها.

### عطل خاص جدا لهذه المتكاملة

قد يحدث بها قصر حاد يودى الى سحب زائد من خلال مصدر تغذيتها وهو 12 فولت القادم من الجهود الثانوية بالافقى يودى بدورة الى تحميل زائد على محول الاخراج الافقى يودى بدورة الى عمل دائرة الحماية بالتغذية وانقطاع جهد التغذية وبدورة يبدو كان الجهاز ميت فيما عدا سماع الحماية.

### العطل الحادى عشر

وجود صوت وعدم وجود صورة واضاءة ملساء يمكن التحكم فيها بمفتاح الاضاءة.

### الاصلاح والصيانة

سلامة الصوت يعنى الى حد كبير سلامة مرحلة التردد البينى والتحكم فى الاضاءة يعنى سلامة مراحل المرئيات بدء من مفتاح الاضاءة حتى الشاشة وهو الجزء الاكبر لمرحلة المرئيات وبالتالي ينحصر العطل فى video amp nouse in - verter على رجل 12 داخل المتكاملة ic101 ويمكن الاستدلال على ذلك بالجهود عليها هذا اذا لم يكن هناك عطل سابق فى الالوان اما اذا كان هناك عطل سابق فى اللون وحتى ان لم يكن معروفا هذا فيستمر الفحص وتتبع اشارة المرئيات من رجل 12 الى r117 الى مصيدة الصوت الى q102 الى طرف لسوكت video out co-16 الى نفس السوكت للبوردة العمودية b-board الى r301 الى r302 الى d.L الى المرئيات الى c301 الى switch s301 service الى رجل المتكاملة video amp ic301 فقط اى انة ربما يكون ايضا هذه المتكاملة باحتمال صئيل.

### العطل الثانى عشر

وجود صوت ولون ايضا واضاءة ملساء يمكن التحكم بمفتاح الاضاءة ولا توجد صوت او صورة ضعيفة للغاية.

### الاصلاح والصيانة

عادة ما يكون فى d.L المرئيات نفسة او مساره يسارا او يمينا دون احتمال المتكاملات وهو

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

مشابهة الى حد كبير للعطل الشائع رقم ٣.

### العطل الثالث عشر

وجود صوت وشاشة مظلمة رغم اضاءة الفتيلة ووجود الجهد العالى جدا.

#### الإصلاح والصيانة

يقاس اولا جهد الشبكة الساترة الذة هو فى جدود من ٤٠٠ الى ٦٠٠ فولت ومصدرة الجهود الثانوية بالافقى ٩٠٠ فولت ويتبع المسار اذا لم يوجد واذا وجد يقاس جهود الكاثودات الثلاث وان كانت سليمة ٢٠ فولت فاقل يكون العطل بالشاشة نفسها اما اذا كانت مرتفعة الى اكثر من ١٦٠ فولت وهو جهد القطع يتم القياسات على اطراف الترانزستورات الثلاث على كارت الشاشة والتوقع نجدها عالية ايضا والتوقع تماما انخفاض او انعدام جهود القاعدة لهم جمعيا ويقودنا هذا الى اللوحة العمودية b-board بالنصل الى matrix داخل an5612 ic301 وهنا نلاحظ انخفاض الجهد على الارجل ٧\*٨\*٩ ويستمر قياس ارجل المتكاملة من ١ الى ٦ وهو الجزء الخاص بالمرنيتات وبناء عليه يتقرر العطل سواء بالمتكاملة ام القطع عليها واهمها المقاومات المتغيرة بدء من sup brt ومسارها من اللين وحتى المتكاملة رجل ٥ وايضا bright بالسوكت co-32 طرف ٢ حتى رجل المتكاملة رجل ٤ ايضا وهكذا باقى ارجل المتكاملة.

### العطل الرابع عشر

وجود صوت وشاشة مضيئة جدا مع خطوط blanking وعدم وجود صورة اطلاقا ومفتاح الاضاءة لا تاثير له.

#### الإصلاح والصيانة

ويلاحظ هنا انخفاض جهد الكاثودات الى اقل من ٨٠ فولت وايضا بقياس قاعدة الترانزستورات الثلاث نلاحظ ارتفاعها وهذا يقودنا الى نفس المسار فى العطل السابق ويتبع نفس الخطوات.

### العطل الخامس عشر

وجود صوت واى عيوب فى ابعاد الصورة راسيا او انثاوها او عدم تنسيق خطوط التسطير.

#### الإصلاح والصيانة

مرحلة الراسى بالطبع ويتم قياس الجهود اولا فان لم يستدل منها على شىء تفحص المكثفات الكيمائية والمقاومات المتغيرة مع ملاحظة ان مرحلة الراسى تحتاج الى الصبر فى فحص كل مكوناتها وكثيرا ما تحتاج لجهاز قياس سعة المكثفات وليس مجرد انها او short او Leaky او open.

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

### العطل السادس عشر

وجود صوت وخط لامع افقى فى منتصف الشاشة .

#### الاصلاح والصيانة

التأكد اولا بان مفتاح الصيانة service switch الخاص بقطع المرئيات والراسى ليس سببا وبذلك يكون العطل فى مرحلة الراسى عطل كلى والتي جزء منها داخل المتكاملة ic501 والآخر الترانزستورين q402\*q403 واول خطوة تحديد اى من الجزئين وذلك بحقن اشارة بالهوائى او multivibrator على قاعدة q403 اى عند خروج المتكاملة رجل ٩ فاذا تم فرد الشاشة دل ذلك على سلامة مكبرى الاخراج q402\*q403 وان لم تنفرد كان العطل بهما اما اذا كانت سليمة يكون العطل على رجل المتكاملة وهى ٩\* ١٠\* ١١\* ١٢\* ١٣ واهم القطع المقاومات المتغيرة الشهيرة r407 v. hoLd على رجل ١٣ r409 v. height على رجل ٢ ثم اختيار المكثفات الكيمائية كل هذا لا يمنع عطل المتكاملة نفسها.

### العطل السابع عشر

انزلاق افقى وراسى فى ان واحد او انزلاق راسى فى الاتجاهين.

#### الاصلاح والصيانة

فى حالة الانزلاق الراسى فقط يكون المتوقع نفس سعة المكثف c402 على رجل ٨ فى المتكاملة ic501 وسعته ٢,٢ u.f اما فى حالة فتحة open يكون الانزلاق افقى وراسى وادخل المتكاملة ic501 نفسها فى الاحتمال بعد قياس الجهود على اطراف ١٦\* ١٧\* ١٨ لها ثم الاستنتاج اذا كان العطل فيها او من القطع على هذه الاطراف.

### العطل الثامن عشر

انزلاق افقى على هنية شرائط مائلة المعروفة بشرائط عدم ضبط التردد الافقى.

#### الاصلاح والصيانة

بالاضافة الى العطل الشهير v٢٥ c501 u.f كما ورد فى العطل الخامس لا يمنع ان يكون المتكاملة نفسها ic501 او القطع على ارجل horz afc على رجل ١\* ٢.

### العطل التاسع عشر

صورة سليمة تماما ولا يوجد صوت.

#### الاصلاح والصيانة

واضح انها مرحلة الصوت وفى هذه الاجهزة متكاملة واحدة فقط لكل المراحل وهنا لا مجال لتحديد ولكن قياس جهود المتكاملة بعد فحص سلامة السماعة اولا وعلى ضوء نتائج القياس يتحدد العطل فى المتكاملة نفسها او القطع المحيطة بها.

### العطل العشرين

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

صورة سليمة تماما وصوت ضعيف او مشوه.

الإصلاح والصيانة

وهما عطلان منفصلان.

الاول :

في حالة الصوت المنخفض رغم القنوات التي ليس عليها ارسال يوجد وش شديد يكون العطل بضبط L201 sound trap اما اذا كان الوش منخفض ايضا يكون العطل في المرحلة كلها ونبدأ بمكثف الربط  $16 \mu f$  c253 v470 نلاحظ هنا التحكم في الصوت بالـ D.C ويتم قياس الجهد على كل المتكاملة لتقرير تغييرها او القطع المتصلة بها.

الثانى

صوت مشوه قياس جهود المتكاملة والقرار حسب نتائج القراءات والمرجح ان تكون المتكاملة نفسها هي التالفة لانها تضم اخراج الصوت.



العطل الحادى والعشرين

صعوبة الحصول على توليف جيد والتوليف الجيد ينشأ عنة اعوجاج بالصورة مع ملاحظة ان الهوائى الجيد ايضا يزيد من اعوجاج الصورة.

الإصلاح والصيانة

مرحلة الـ A.G.C يرجح عادة  $10 \mu f$  c109 v على رجل ١٤ للمتكاملة ic101 an5132



العطل الثانى والعشرين

عدم وجود لون احمر او وجود لون ازرق والصورة ابيض / اسود ممتازة وخلفية بيضاء تماما.

الإصلاح والصيانة

فى مسالة عدم وجود اللون الاحمر يتبع مسار R-Y بدء من متكاملة اللون بال نفسها ic601 كاحتمال يقرره جهد رجل رقم ٠ ايها ثم هذا المسار حتى رجل ٥ بالمتكاملة ic301 an5612 باللوحة العمودية b-board وتدخل هذه المتكاملة فى الاحتمال ايضا وهذا يقرره الجهد على رجل ٥ ايها وينفس الفكرة عدم وجود اللون الازرق يتبع مسار B-Y بدء من المتكاملة ic601 رجل ١ ايها ثم هذا المسار حتى رجل ٢ للمتكاملة ic301 فى الاحتمال ايضا وهذا يقرره الجهد على رجل ٢ ايها.



العطل الثالث والعشرين

عدم وجود اللون الاحمر وملاحظة ان ارضية الشاشة تميل الى التركزاز السماوى النيلى اى انها ليست بيضاء.

الإصلاح والصيانة

يختلف هذا العطل عن السابق اذا ان الارضية نفسها تفتقر الى الشعاع الاحمر لتكون بيضاء ويكون الفحص هنا عند ترانزستور الاحمر q353 على كارت الشاشة وان لم يكن الترانزستور او مقاومات المشع عليا الثابتة والمتغيرة واتضح خطأ فى جهد القاعدة ينقلنا

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

هذا الى المتكاملة ic301 باللوحة العمودية b-board من خلال سوكت co-31 .



### العطل الرابع والعشرين

عدم وجود اللون الازرق وملاحظة ان ارضية الشاشة تميل الى الاصفرار اى انها ليست بيضاء.

### الاصلاح والصيانة

مثل العطل السابق تماما واستبدال ترانزستور مكبر الاحمر بمكبر الازرق q351 ومساره الى المتكاملة ic301.



### العطل الخامس والعشرين

عدم وجود اللون الاخضر وملاحظة ان ارضية الشاشة تميل الى البنفسجى اى انها ليست بيضاء.

### الاصلاح والصيانة

مثل العطل السابق تماما واستبدال مكبر الازرق بمكبر الاخضر q352 ومساره الى المتكاملة ic301.



### العطل السادس والعشرين

الشاشة ليست بيضاء ولكنها تركواز او اصفر او بنفسجى رغم سلامة جهود الكاثودات الثلاث.

### الاصلاح والصيانة

حيث ان جهود الكاثودات الثلاث سليمة تماما ومع كل الشاشة غير بيضاء يكون العطل فى الشاشة نفسها.



### العطل السابع والعشرين

الاضاءة العادية للشاشة حمراء عليها خطوط BLK وقد لا تبدو الصورة واضحة تحت هذه الخلفية الحمراء.

### الاصلاح والصيانة

تقوم بقياس جهود كاثودات الشاشة نلاحظ انخفاض ملحوظ فى كاثود الاحمر وعلية يتم قياس ترانزستور الاحمر والجهود على اطرافة فستجد الاحتمالات الاتية:

١- تلف الترانزستور نفسه قصر بين المشع والمجمع.

٢- زيادة جهد قاعدة الترانزستور q353 ونلاحظ ارتفاع ملحوظ فى الجهد يودى الى التشبع وبالتالي انخفاض جهد المجمع وبالتالي جهد كاثود الاحمر ويقودنا هذا للوراء الى ic301

رجل ٧ الذى هو مسار الاحمر.

٣- وجود قصر بين كاثود الاحمر وفتيلته وفى هذع الحالة نلاحظ

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

انخفاض كبير في جهد كاثود الاحمر ويفصل كارت الشاشة يعاد القياس على مجمع الترانزستور نجد ارتفاع الجهد للقيمة الصحيحة وهنا بتأكد لنا قصر الشاشة ويمكن علاج ذلك بعمل تغذية منفصلة خارجية للفتيلة كما لو كانت تقوية للشاشة المعروفة باستخدام محول خارجي منفصل ٦ فولت او عمل لفات على الملاين .  
ملحوظة: يوجد بالاسواق جهاز خاص بتنشيط الشاشة في حالة ضعفها او يصلح للحالة السابقة في ازالة القصر.

### العطل الثامن والعشرين

الاضاءة العادية للشاشة زرقاء وعليها خطوط blanking وقد لاتبدو الصورة واضحة تحت هذه الخلفية الزرقاء.

#### الاصلاح والصيانة

نفس خطوات العطل السابق تماما باستبدال الاحمر بالازرق.

### العطل التاسع والعشرين

الاضاءة العادية للشاشة خضراء وعليها خطوط blanking وقد لاتبدو الصورة واضحة تحت هذه الخلفية الزرقاء.

#### الاصلاح والصيانة

نفس خطوات العطل السابق تماما باستبدال الازرق B بالاحمر G.

### العطل الثلاثون

ملاحظة بقع على انحاء متفرقة بالشاشة وعلى الاركان بصفة اساسية.

#### الاصلاح والصيانة

حدث تمغظ للشاشة ويعزى الى تلف PTC او فصل لحامها ويمكن قياسها بالـ open وهي في دائرة احباط المغناطيسية.

### العطل الحادي الثلاثون

قد يكون شكل البقع اللونية بالطول ومساحات اكبر.

#### الاصلاح والصيانة

غابا ما يكون بسبب عدم وضع الـ YOKE في مكانة الصحيح ويعاد احكام وضعة ويحدث ذلك في حالة تغيير الشاشة ورفع الـ YOKE واعادة تركيبه لا يشترط اطلاقا ان يكون وضعة في نهاية عنق الشاشة.

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

### العطل الثانى الثلاثون

يلاحظ الصورة كما لو ان بها ظلال او بمعنى او يلاحظ مثلا اى كتابة مكتوبة ثلاث مرات بالالوان الثلاثة.

#### الاصلاح والصيانة

هذا العطل قاصر تماما على اعادة ضبط مغناطيسيات النقاء والتقارب الستة التى خلف ال YOKE ويحدث هذا ايضا عند استبدال الشاشة وفى حالة عدم النجاح الى وضع مقبول رفعها نهائيا افضل من وجودها بدون ضبط لاحظ ان بها علامات من الشركة المصنعة لوضعها الصحيح.



### العطل الثالث الثلاثون

بدلا من البقع على الاركان توجد شرائط بشكل ارباع دوائر على الاربعة اركان للشاشة بالالوان الثلاثة لا يمكن ازالتها بتحريك الملفات او بازالة المغنطة باستخدام المغناطيس.

#### الاصلاح والصيانة

عطل موكد بالشاشة بسبب وقوع الجهاز وحدوث ارتجاج بالشاشة ولا حل سوى استبدالها.



### العطل الرابع الثلاثون

صوت سليم وصورة ابيض واسود سليمة تماما ولا يوجد لون اطلاقا دائرة TC -890 .spme

#### الاصلاح والصيانة

لايوجد قطعة شائعة اساسا فى اجهزة ناشيونال الا انة يمكن القول ان دقة تردد المذبذب تعتبر العطل الاكثر شيوعا فى كل الاجهزة وعلية نبدا باعادة ضبط مكثف تريمر c620 بعد تنظيفه بالاسبراى بدون زيت ثم تغيير الكريستال واخذ قراءات جهود متكاملة بال لتحديد موقفها اما باقى المسار تراجع مرحلة اللون فى الشرح السابق.  
اما اذا كانت هناك امكانية اجهزة قياس افضل مثل راسم الذبذبات يمكن تتبع اشارة اللون بدء من خروجها من مشع مكبر المرئيات العازل q102 برقم sd 637٢ وشكل موجى واضح تماما برقم ٤٧ بجهد v.p.p. وهو من اهم الاشكال الموجية لتحديد ما اذا كان اللون مصاحبا لاشارة المرئيات فى رحلته من الهوائى حتى هذا المكبر استعدادا لدخولة مرحلة اللون فى b-board ثم نتابع ايضا دخولة رجل افى متكاملة ic601 لون بال اى بعد ترشيحة من اشارة المرئيات وشكل موجى رقم ١٠ بجهد v.p.p. ثم خروجة موقتا من رجل ٤ بشكل موجى رقم ١٥ على رجل ٢٠ قبل دخولة D.L الالوان وايضا قياس الاشارة رقم ١٣ قبل دخولها الطارح والجامع رجل ٨ فى المتكاملة الذى عنده ينتهى الجزء المشترك للون.



### العطل الخامس الثلاثون

صورة ابيض واسود سليمة تماما وصوت سليم ولكن ملاحظة ان اللون الاحمر يميل الى البرتقالى وعلية باقى الوان الصورة تبدو غير طبيعية.

#### الاصلاح والصيانة

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

### هذا العطل من الاعطال الذى يحتاج الى دقة كبيرة

فى الملاحظة وعموما تبدو الالوان غير طبيعية وقد يفشل المتفرج العادى بتحديد ما هو الغير طبيعى ولكن ننصح دائما بان التركيز يكون على اللونين الاساسين وهما الاحمر والازرق والذى يشتق منهم الاخضر وفى النهاية جميع الالوان وبالطبع اى لون غير طبيعى نشأ من عدم صحة الاحمر او الازرق ولما كانت مراحل الاحمر كثيرة يكون التوقع دائما انها سبب العطل وبالتحديد بعد متكاملة اللون ان لم يكن هى السبب متابعة وصول نبضة الافقى وهى رجل ٧ للمتكاملة شكل موجى ٢ جهد ١٦ v.p.p . لتشغيل f.f. وهكذا وبداية رجل ٩ فى اللين وتاخذ المسار حتى طرف ٣ لسوكت co-18 فى اللوحة الرئيسية ومنها الى اللوحة العمودية b-board الى r612 الى زنير d606 الى طرف ٧ لمتكاملة بال ic601 .

### العطل السادس والثلاثون

بمجرد ما يبدأ الجهاز فى العمل يسقط Protection

الاصلاح والصيانة

يتم تغيير المكثف C511

### العطل السابع والثلاثون

خطوط ملونه اعلى الشاشة

الاصلاح والصيانة

يتم تغيير المكثف C412

### العطل الثامن والثلاثون

الصورة غير واضحة وخطوط عليها واضاءه غير منتظمة

الاصلاح والصيانة

يتم تغيير المكثف C519

على خط الـ ١٨٠ فولت

### العطل التاسع والثلاثون

سنك افقى وراسى معا


الاصلاح والصيانة

يتم تغيير المكثف C508

### العطل الاربعين

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

سك راسى فقط فى الاتجاهين  
الاصلاح والصيانة  
يتم تغير المكثف C508  
وهذة هى مجموعة دوائر

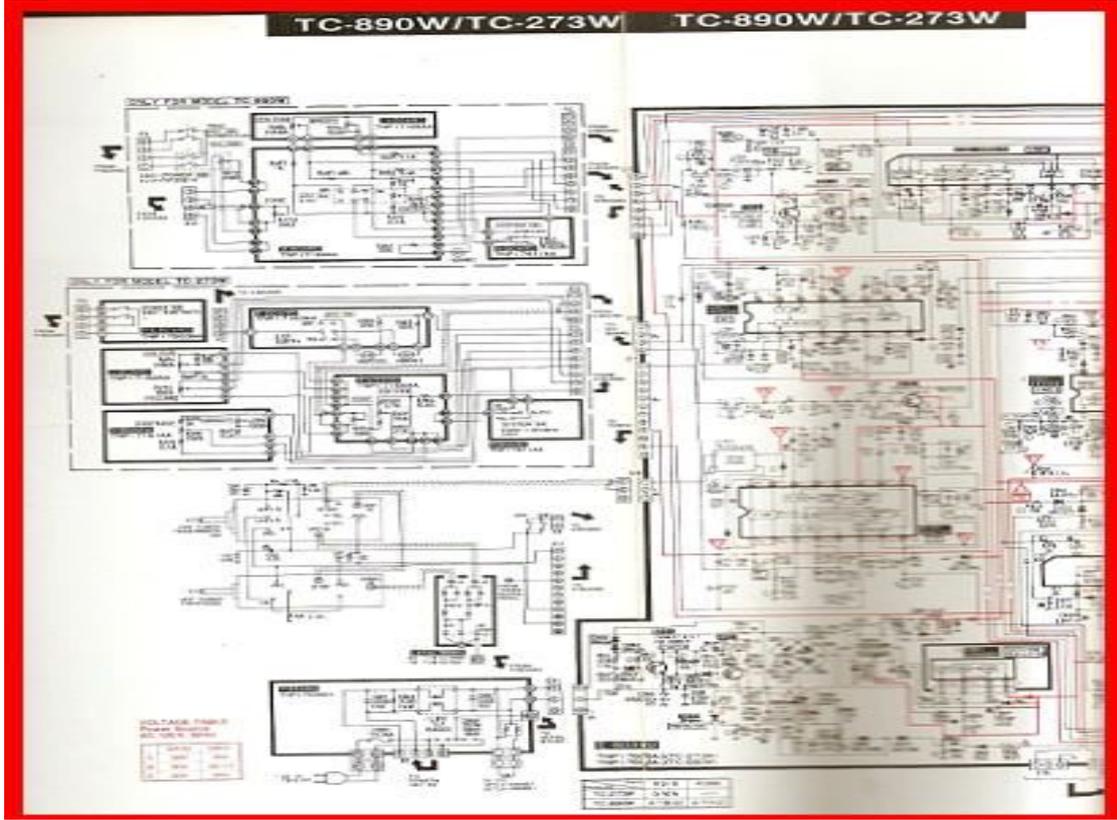

سلسلة تحليل واعطال على اجهزة ناشيونال national

وهذة للدائرة رقم ناشيونال TC232

